









WAGNER








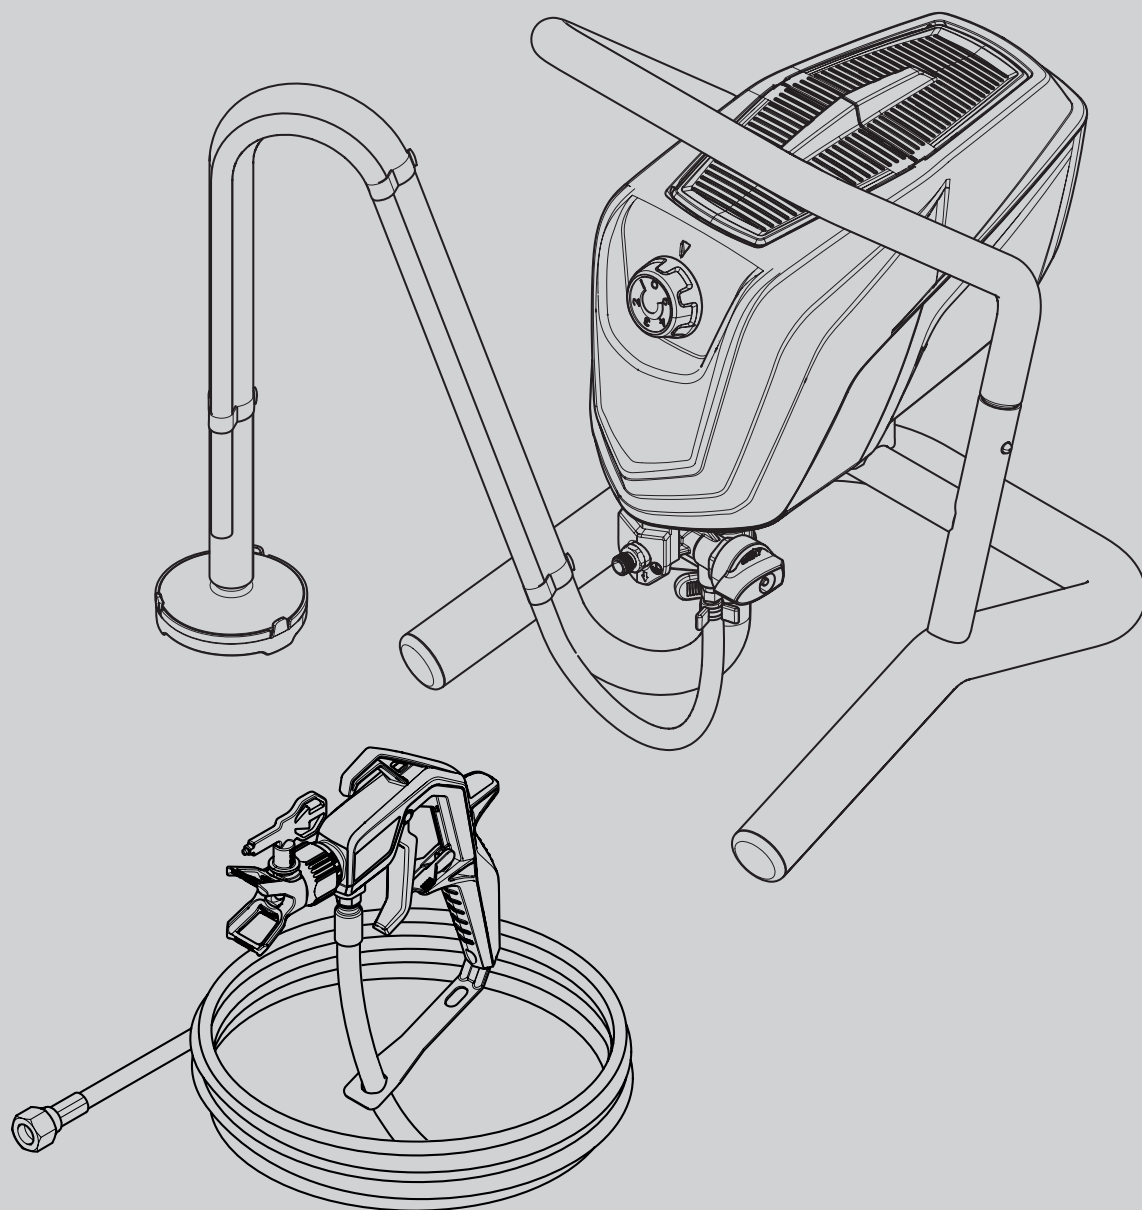


UNIVERSAL SPRAYER CONTROL PRO 250 M

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND**

LV LT ET

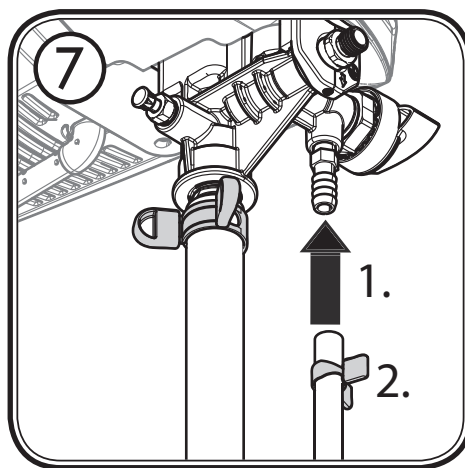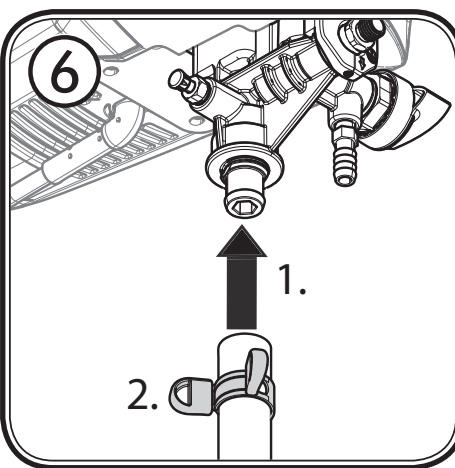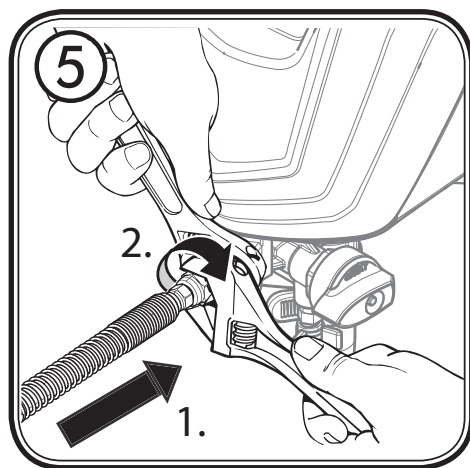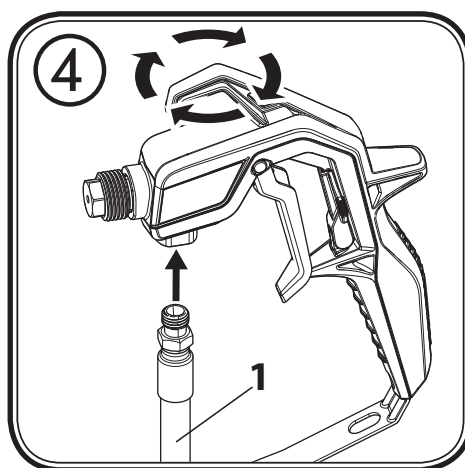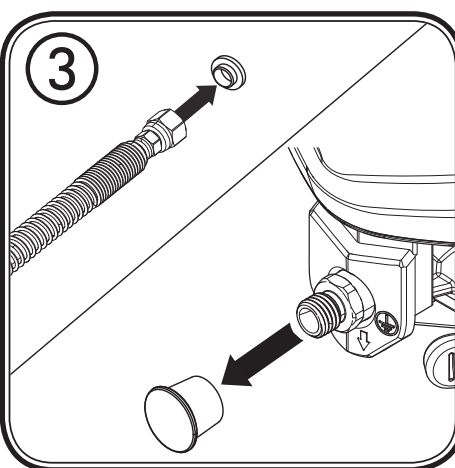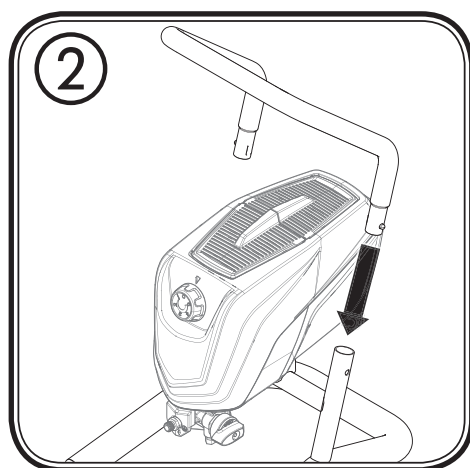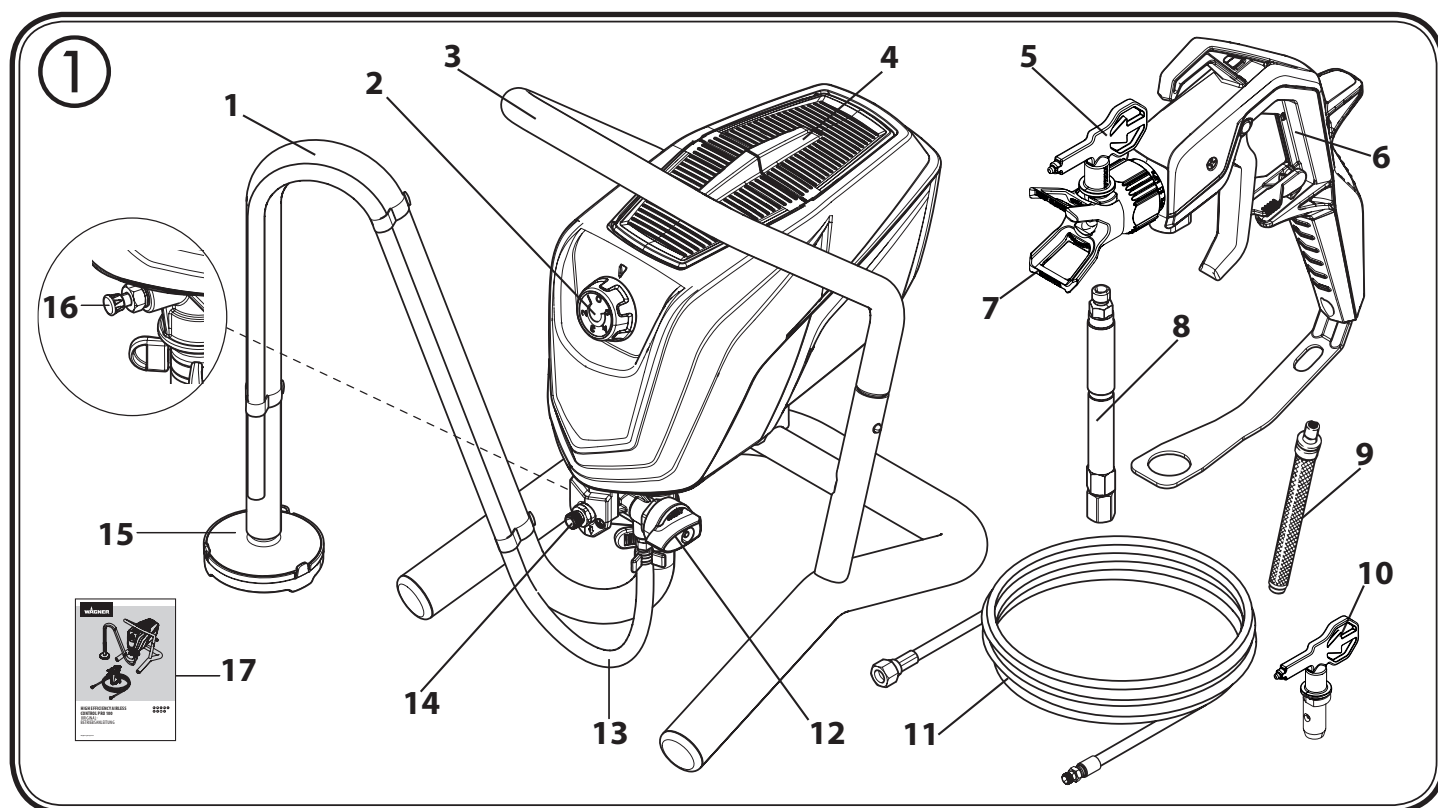

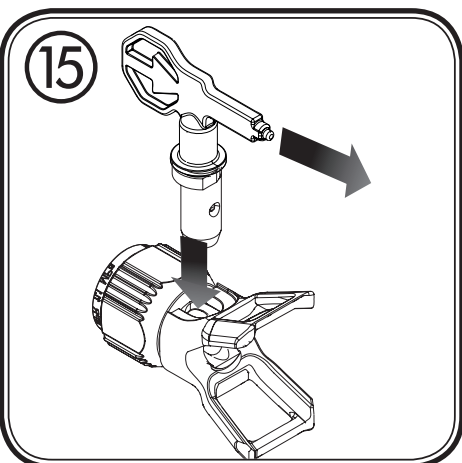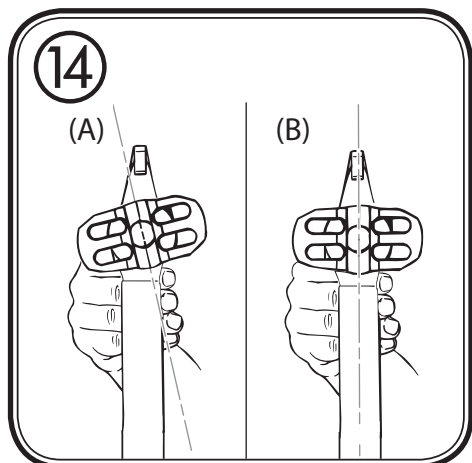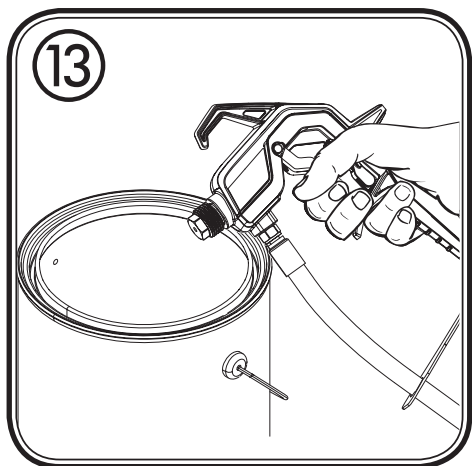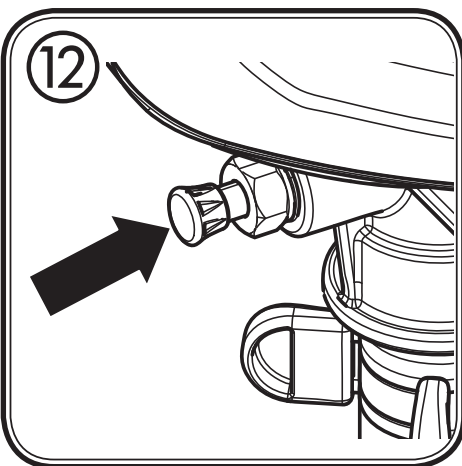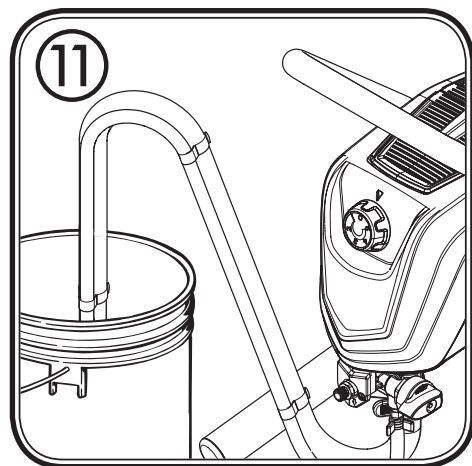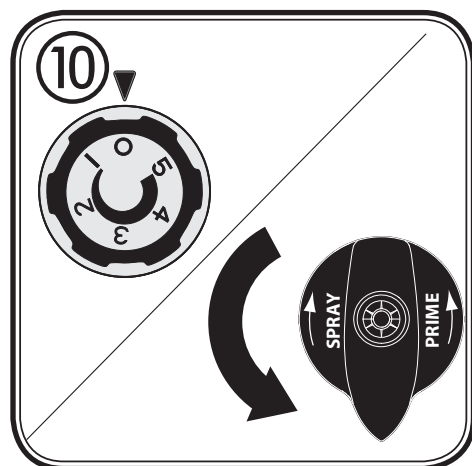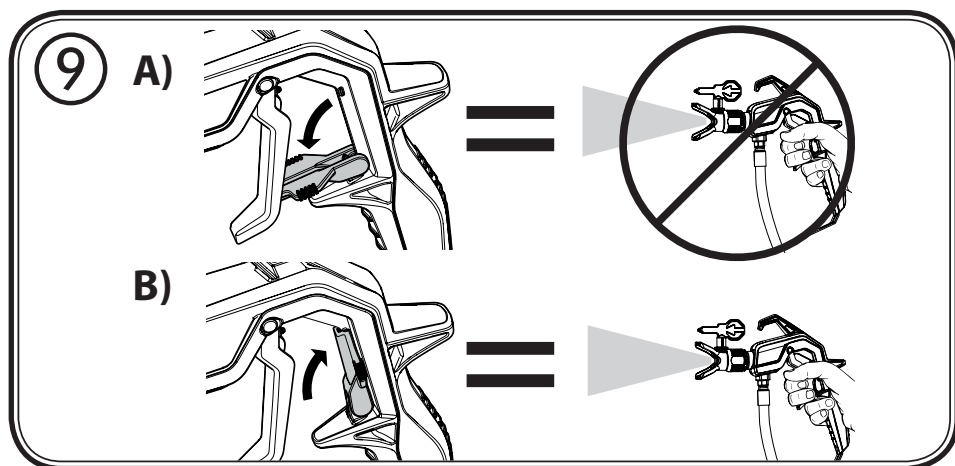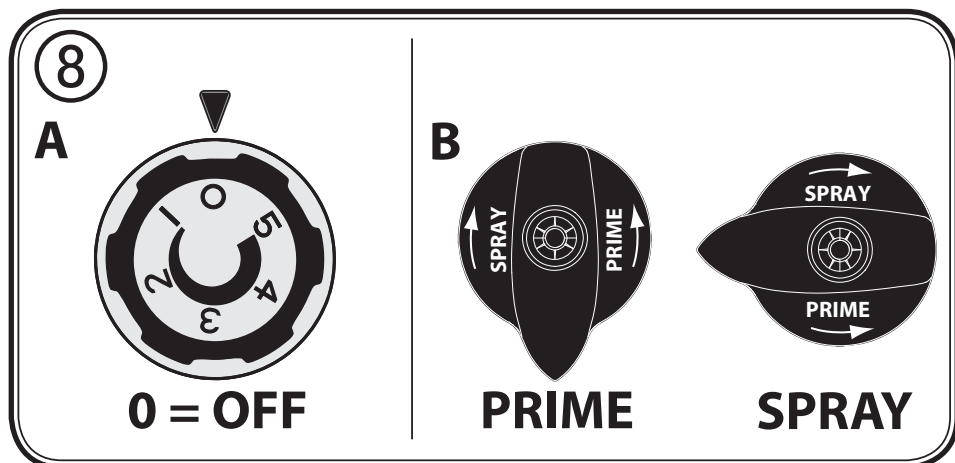

16

A)




B)




17


A)

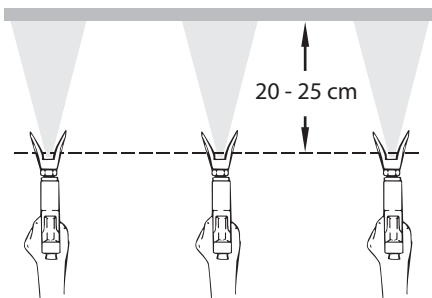


B)

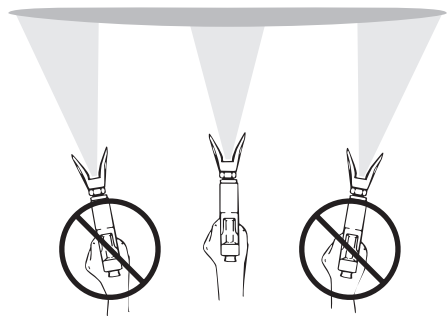


C)

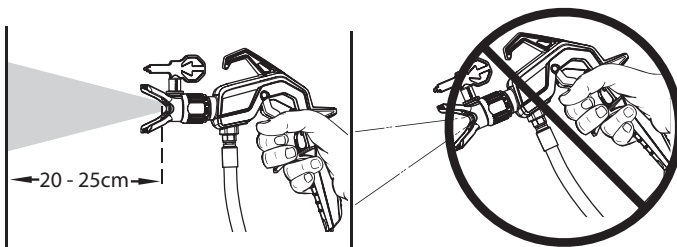


D)

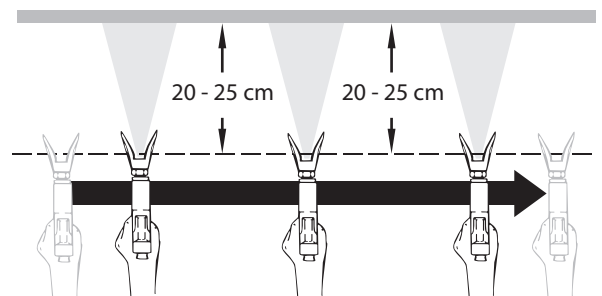


18







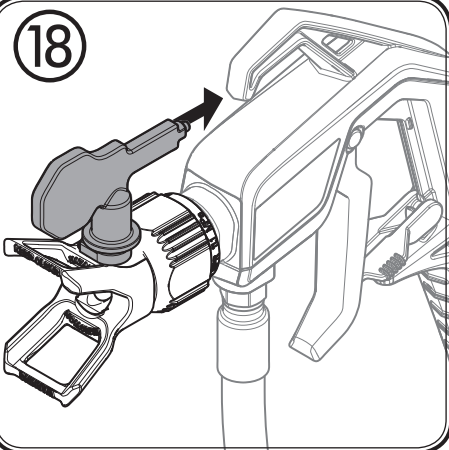


19

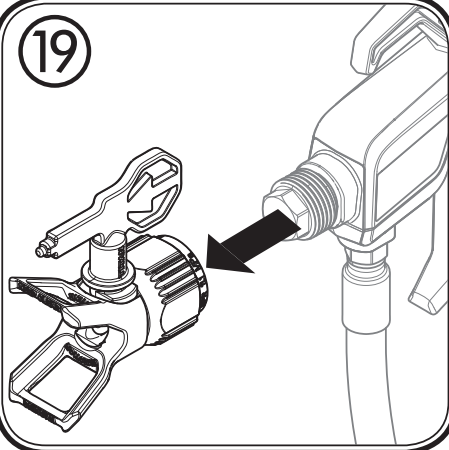

20

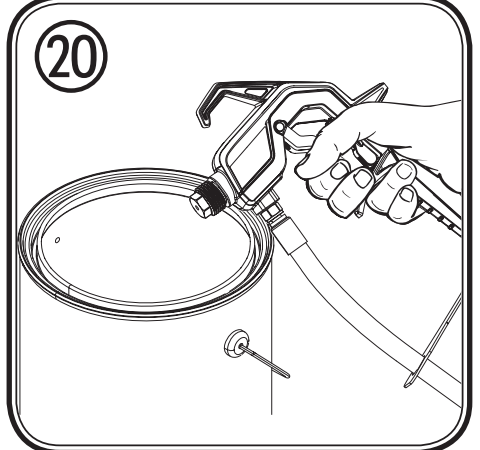

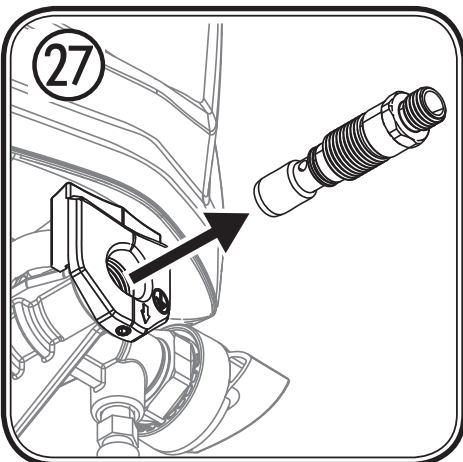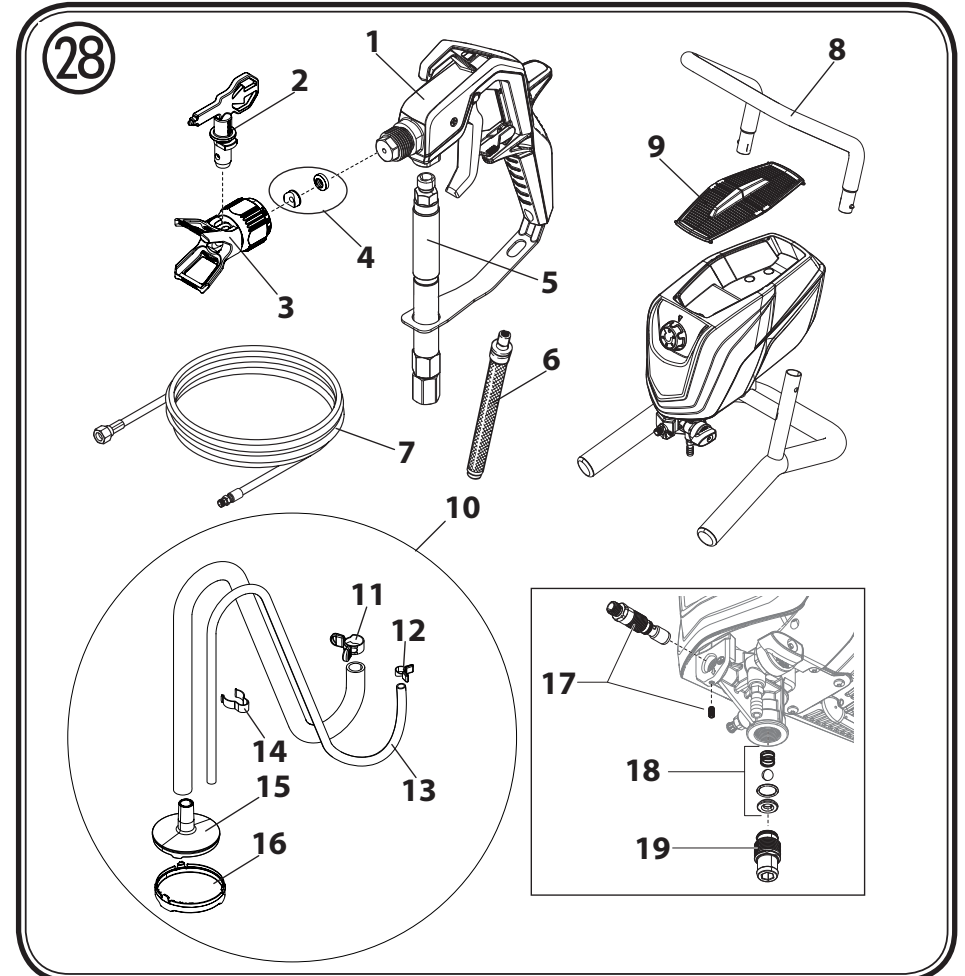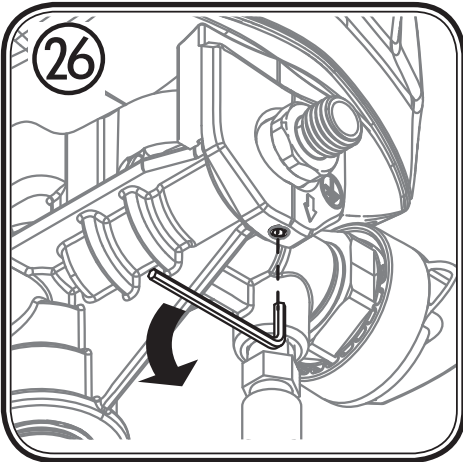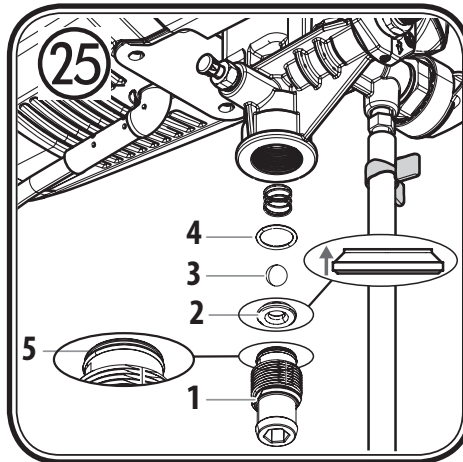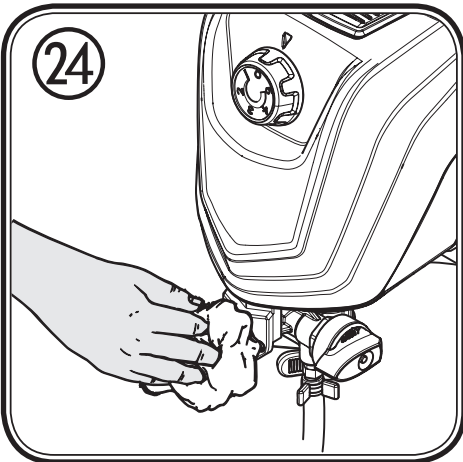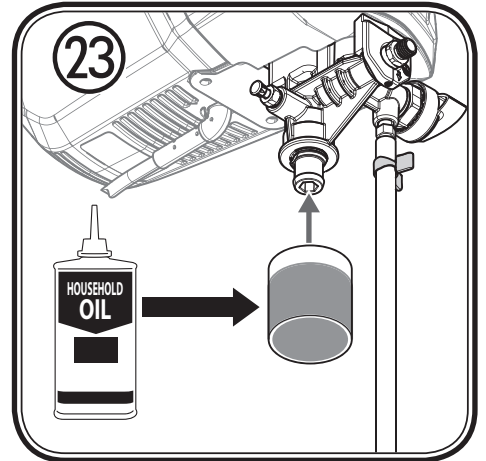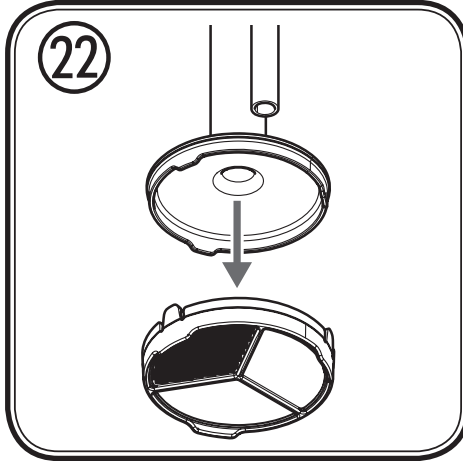

1 - 15


16 - 29

30 - 43



Brīdinājums!

Uzmanību, injicēšanas radītu savainojumu risks!
“Airless” ierīces rada ļoti augstu smidzināšanas spiedienu.

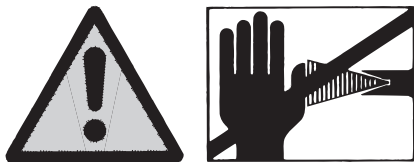

1

Raugiet lai pirksti, rokas vai citas ķermeņa daļas nenonāktu saskarē ar smidzināšanas strūklu!
Nekad nevērsiet smidzināšanas pistoli pret sevi, personām un dzīvniekiem.
Nekad nelietojiet smidzināšanas pistoli bez smidzināšanas strūklas skārienaizsardzības elementa.
Neapstrādājiet strūklas radītu savainojumu kā vienkāršu iegriezumu.
Virsmas pārklājuma vai šķīdinātāju radītu ādas savainojumu gadījumā nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību, lai saņemtu ātru un profesionālu palīdzību. Informējiet ārstu par izmantoto pārklājuma vielu vai šķīdinātāju.

2

Pirms katras ekspluatācijas uzsākšanas saskaņā ar lietošanas pamācību jāievēro šādi punkti:

1. aizliegts lietot bojātas ierīces;
2. Nodrošiniet smidzināšanas pistoli ar mēlītes aizsarga drošības sviru.
3. Nodrošiniet zemējumu – pieslēgumu jāveic, izmantojot atbilstoši noteikumiem iezemētu, aizsargātu kontaktligzdu.
4. Pārbaudiet atļauto augstspiediena šļūtenes un smidzināšanas pistoles darba spiedienu.
5. Pārbaudiet visu savienojuma daļu hermētiskumu.

3

Stingri ievērojiet norādes par regulāru iekārtas tīrīšanu un apkopi.

Pirms uzsākt darbus ar iekārtu un katra darba pārtraukuma brīdī ievērojiet šādus noteikumus:

1. Pārliecinieties, ka smidzināšanas pistolē un augstspiediena šļūtenē nav spiediena.
2. Nodrošiniet smidzināšanas pistoli ar mēlītes aizsarga drošības sviru.
3. Izslēdziet ierīci.

Ievērojiet drošību!

Mums ir patiens prieks, ka iegādājāties WAGNER krāsas uzklāšanas ierīci.

Esat iegādājušies tāda zīmola iekārtu, kuras nevainojamajai darbībai ir nepieciešama rūpīga tīrīšana un kopšana.

Pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādes. Nodrošiniet rūpīgu lietošanas instrukcijas glabāšanu.

Izmantoto simbolu skaidrojums

 Draudi	Apzīmē tiešu apdraudējumu. To nenovēršot, sekas ir nāve vai smagi savainojumi.
	Apzīmē lietošanas padomus un citas īpaši noderīgas norādes.
	Darbu laikā lietojiet piemērotu dzirdes aizsargaprikojumu.
	Darbu laikā lietojiet piemērotu elpceļu aizsargaprikojumu.
	Darbu laikā lietojiet piemērotus aizsargcimdus.

Vispārīgās drošības norādes

Bīdīnājums! **Rūpīgi izlasiet visu instrukciju.** Tālāk norādīto instrukciju neievērošanas rezultātā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai smagi savainojumi. **Lūdzu, rūpīgi glabāiet lietošanas instrukciju un pievienojiet izstrādājumam gadījumā, ja to nododāt tālāk.** Turpmāk tekstā izmantotais jēdziens "elektroinstrumenti" attiecas uz tīklā darbinātiem elektroinstrumentiem (ar tīkla kabeli) un uz akumulatora darbinātiem elektroinstrumentiem (bez tīkla kabeļa).



Draudi

1. Darba vietas drošība

- Gādāriet, lai darba zona ir tīra un labi apgaismota.** Nekārtība vai neapgaismotas darba zonas var sekmēt negadījumus.
- Nestrādāriet ar elektroinstrumentu sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- Lietojot elektroinstrumentu, atrodieties no bērniem un citiem cilvēkiem atstāties.** Novēršanās gadījumā varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

2. Elektriskā drošība

- Elektroinstrumenta pieslēguma spraudnim ir jābūt piemērotam kontaktrozetei. Spraudni nedrīkst nekādā veidā pārveidot. Neizmantojiet kopā ar zemētiem elektroinstrumentiem nekādus pārejas spraudņus. Lietojot nepārveidotus spraudņus un piemērotas kontaktrozetes, elektriskā trieciena risks ir mazāks.**
- Izvairieties no ķermeņa saskares ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītiem un ledusskapjiem. Ja ķermenis ir zemēts, pastāv lielāks elektriskā trieciena risks.**
- Sargiet elektroinstrumentus no lietuses un slapjuma. Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, elektriskā trieciena risks kļūst lielāks.**
- Nelietojiet pieslēguma vadu neatbilstoši, aiz tā nesot, pakarot elektroinstrumentu vai velkot spraudni no kontaktrozetes. Turiet pieslēguma vadu atstāties no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām. Ja pieslēguma vadi ir bojāti vai sapinušies, elektriskā trieciena risks kļūst lielāks.**
- Ja ar elektroinstrumentu strādājat ārpus telpām, izmantojiet tikai pagarinātājus, kas ir piemēroti arī lietošanai ārpus telpām. Ja izmantojat pagarinātājaugu, kas ir piemērota lietošanai ārpus telpām, elektriskā trieciena risks ir mazāks.**
- Ja nevarat izvairīties no elektroinstrumenta lietošanas mitrā vidē, izmantojiet noplūdes strāvas aizsargslēdzi. Izmantojot noplūdes strāvas aizsargslēdzi, tiek novērsts elektriskā trieciena risks.**

3. Cilvēku drošība

- a) **Rīkojieties uzmanīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko darāt, un izturieties saprātīgi pret darbu ar elektroinstrumentu. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja jūs ir pārņēmis nogurums vai esat lietojis narkotikas, alkoholu vai medikamentus.** *Viens neuzmanības mirklis elektroinstrumenta lietošanas laikā var izraisīt nopietnus savainojumus.*
- b) **Valkājiet individuālos aizsarglīdzekļus un vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** *Valkājot tādus individuālos aizsarglīdzekļus kā putekļu maska, neslidoši drošības apavi, aizsargķivere vai dzirdes aizsargi, atkarībā no elektroinstrumenta veida un izmantojuma savainošanās risks kļūst mazāks.*
- c) **Nepieļaujiet nejaušu lietošanu. Pārliecinieties, ka elektroinstrumenti ir izslēgti, pirms pieslēdzat to strāvas apgādei un/ vai pievienojat akumulatoru, instrumentu paņemat vai nesat.** *Ja, nesot elektroinstrumentu, pirksts ir pie slēdža vai ieslēgtu ierīci pieslēdzat strāvas apgādei, var notikt negadījumi.*
- d) **Pirms ieslēdzat ierīci, noņemiet iestatīšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgas.** *Instrumenti vai atslēga, kas atrodas elektroinstrumenta rotējošā daļā, var radīt savainojumus.*
- e) **Izvairieties no nedabiskas ķermeņa stājas. Raugiet, lai stāja būtu droša, un jebkurā brīdī saglabāiet līdzsvaru.** *Tādējādi varēsiet elektroinstrumentu labāk kontrolēt negaidītās situācijās.*
- f) **Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Turiet matus, apģērbu un cimdus atstātus no kustīgām daļām.** *Valīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var tik ierauti kustīgajās daļās.*
- g) **Nekļūstiet pārdrošs un nepārkāpiet elektroinstrumentu drošības noteikumus arī tad, ja pēc daudzkārtējas lietošanas labi pazīstat elektroinstrumentu.** *Nevērīga rīcība var sekundes daļu laikā radīt smagus savainojumus.*

4. Elektroinstrumenta izmantošana un apkopšana

- a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet savam darbam paredzēto elektroinstrumentu.** *Ar piemēroto instrumentu norādītajā jaudas diapazonā strādāsiet labāk un drošāk.*
- b) **Nelietojiet elektroinstrumentu, kuram ir bojāts slēdzis.** *Elektroinstrumenti, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstami un ir jāremontē.*
- c) **Pirms maināt ierīces iestatījumus, nomaināt piederumu daļas vai noliekat elektroinstrumentu, izvelciet spraudni no kontaktrozetes un/vai noņemiet noņemamu akumulatoru.** *Ar šo piesardzības pasākumu netiek pieļauts, ka elektroinstrumentu iedarbina nejauši.*
- d) **Uzglabāiet nelietotos elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet ierīci lietot cilvēkiem, kas nezina, kā to darīt, vai nav lasījuši šīs pamācības.** *Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējuši cilvēki.*
- e) **Kopiet elektroinstrumentu un izmantotos instrumentus rūpīgi. Pārbaudiet, vai ierīces kustīgās daļas darbojas nevainojami un nesprūst, vai daļas nav salauztas vai bojātas tā, ka elektroinstrumenta darbība ir ietekmēta. Lieciet bojātās daļas pirms elektroinstrumenta izmantošanas saremontēt.** *Daudzu negadījumu cēlonis ir slikti kopti elektroinstrumenti.*
- f) **Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus, izmantojamus instrumentus utt. atbilstoši šīm pamācībām un tā, kā ir noteikts šim speciālajam ierīces tipam. Turklāt ņemiet vērā darba apstākļus un veicamo darbību.** *Lietojot elektroinstrumentus citam neparedzētam mērķim, var radīt bīstamas situācijas.*
- g) **Raugiet, lai rokturi un satveršanas virsmas ir sausas, tīras un bez eļļas un taukiem.** *Ar slīdošiem rokturiem un satveršanas virsmām nevar droši strādāt un kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.*

5. Apkalpošana

- a) **Uzticiet elektroinstrumenta remontu tikai kvalificētam specializētajam personālam un tikai ar oriģinālajām rezerves daļām.** *Tādējādi tiek nodrošināts, ka ierīce paliek droša.*
- b) **Ja tiek bojāts šīs ierīces tīkla pieslēguma vads, lai izvairītos no apdraudējuma, lieciet to nomainīt ražotājam vai tā klientu servisam, vai līdzīgi kvalificētai personai.**

Veselības aizsardzība



Draudi

Uzmanību! Valkājiet respiratoru: krāsas migliņa un šķīdinātāju tvaiki ir kaitīgi veselībai. Strādājiet tikai labi vēdinātās telpās vai ar mākslīgo ventilāciju. Ir ieteicams valkāt darba apģērbu, aizsargbrilles, dzirdes aizsargus un cimdus.

Degoši pārklājuma materiāli



Krāsas smidzinātājus nedrīkst izmantot, lai apsmidzinātu degošus materiālus.

Draudi

Sprādziendrošība



Nelietojiet iekārtu darba zonās, uz kurām attiecas Sprādziendrošības direktīva.

Draudi

Liesmas avotu radīti sprādziena un ugunsgrēka draudi, veicot smidzināšanas darbus



Smidzināšanas laikā apkārtne nedrīkst būt nekādi aizdegšanās avoti, piemēram, atklāta uguns, aizdedzinātas cigaretes, dzirksteles, kvēldiegi un karstas virsmas.

Draudi

Elektrostatiskā uzlāde (dzirksteļu vai liesmas veidošanās)



Smidzināšanas laikā atkarībā no pārklājuma vielas plūsmas ātruma noteiktos apstākļos ir iespējama elektrostatiskā uzlāde. Izlādes brīdī tā var radīt dzirksteles vai liesmu. Tādēļ iekārtu vienmēr jāieņem, izmantojot elektrisko instalāciju. Pieslēgumu jāveic, izmantojot atbilstoši noteikumiem iezemētu, aizsargātu kontaktligzdu.

Draudi

Ventilācija

Lai smidzināšanas laikā novērstu ugunsgrēka un sprādziena draudus kā arī veselības apdraudējumu, jānodrošina laba dabiska vai mākslīgā ventilācija.

Iekārtas un smidzināšanas pistoles nodrošināšana

Pirms smidzināšanas sūkņa ekspluatācijas uzsākšanas nodrošiniet visas šļūtenes, pieslēgumus un filtra daļas. Nenofiksētas daļas var atbrīvoties ar lielu spēku vai arī šķidrums var izplūst ar lielu spiedienu, radot smagus savainojumus.

Smidzināšanas pistoli vienmēr nodrošiniet sprauslas montāžas vai demontāžas un darba pārtraukuma laikā.

Smidzināšanas pistoles atsitiens



Liela darba spiediena gadījumā mēlītes aizsarga pavilkšana rada līdz pat 15 N lielu atsitienu.

Ja neesat tam sagatavojies, tas var izraisīt rokas triecienu atpakaļ vai līdzsvara zudumu. Tas var izraisīt savainojumus. Šī atsitiens radītā pastāvībā slodze var radīt paliekošu ietekmi uz veselību.

Draudi

Maks. darba spiediens

Smidzināšanas pistoles, tās piederumu un augstspiediena šļūtenes darba spiediens nedrīkst būt mazāks par norādīto 110 bar (11 MPa) iekārtas maksimālo darba spiedienu.

Pārklājuma materiāls

Uzmanieties no riskiem, ko var radīt izsmidzinātais materiāls, un ņemiet vērā arī uzrakstus uz traukiem vai vielas ražotāja sniegtās norādes.

Neizsmidziniet materiālus, ja nezināt, vai tie ir bīstami.

Augstspiediena šļūtene (drošības norāde)



Uzmanību, injicēšanas radītu savainojumu risks! Nodilums, saliekšana un paredzētajam mērķim neatbilstoša lietošana augstspiediena šļūtenē var radīt sūces. Sūce var izraisīt šķidruma injicēšanos ādā.

Draudi

Pirms katras lietošanas rūpīgi pārbaudiet augstspiediena šļūteni.
 Bojātu augstspiediena šļūteni nekavējoties nomainiet.
 Nemēģiniet pašrocīgi remontēt bojātu augstspiediena šļūteni!
 Raugiet, lai tā netiktu cieši salocīta vai pārlocīta, mazākais locījuma rādiuss ir apm. 20 cm.
 Nepārbrauciet pāri augstspiediena šļūtenei, sargājiet to no asiem priekšmetiem un malām.
 Nekad nevelciet aiz augstspiediena šļūtenes, lai pārvietotu ierīci.
 Nesavērpjiet augstspiediena šļūteni.
 Neievietojiet augstspiediena šļūteni šķīdinātājā. Ārpusi tīriet tikai ar piesūcinātu drānu.
 Augstspiediena šļūteni novietojiet tā, lai aiz tās nevarētu paklupt.
 Elektrostatisks lādiņš no smidzināšanas pistoles un augstspiediena šļūtenes tiek novadīts pa augstspiediena šļūteni. Šī iemesla dēļ strāvas pretestībai starp augstspiediena šļūtenes pieslēgumiem jābūt vienādam vai mazākam par 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.).



Ar funkcijām, drošību un darbmūžu saistītu iemeslu dēļ lietojiet tikai oriģinālās WAGNER augstspiediena šļūtenes un smidzināšanas sprauslas. Pārskatu skatiet "Rezerves daļu sarakstā".



**Vecu augstspiediena šļūtenju bojājuma risks ir paaugstināts.
 "Wagner" iesaka augstspiediena šļūteni mainīt ik pēc 6 gadiem.**

Ierīces pieslēgšana

Pieslēgumu jāveic, izmantojot atbilstoši noteikumiem iezemētu, aizsargātu kontaktligzdu. Pieslēgumam jābūt aprīkotam ar noplūdes strāvas aizsargierīci $INF \leq 30 \text{ mA}$.

Ierīces uzstādīšana



Draudi

Veicot darbus telpās:

Ierīces tuvumā nedrīkst veidoties šķīdinātāju saturoši tvaiki. Ierīci uzstādiet, to pavēršot prom no apsmidzināmā objekta. Raugiet, lai minimālais attālums starp ierīci un smidzināšanas pistoli būtu 5 m.

Strādājot ārpus telpām:

Ierīces tuvumā nedrīkst veidoties šķīdinātājus saturoši tvaiki. Nemiet vērā vēja virzienu.

Ierīci uzstādiet tā, lai tās tuvumā nenokļūtu un neuzkrātos šķīdinātājus saturoši tvaiki. Raugiet, lai minimālais attālums starp ierīci un smidzināšanas pistoli būtu 5 m.

Apkope un remonts



Draudi

Pirms veikt darbus ar ierīci, pārlicinieties, ka tajā nav spiediena un atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas.

Ierīces tīrīšana



Draudi

Ūdens iespiešanās radīti īsslēguma draudi!

Netīriet ierīci ar augstspiediena vai tvaika augstspiediena tīrītāju.

Ierīces tīrīšana ar šķīdinātāju



Draudi

Tirot ierīci ar šķīdinātāju, to aizliegts smidzināt vai sūknēt tvertnē ar mazu atveri (ieliešanas atvere).
 Sprādzienbīstama gāzes/gaisa maisījuma veidošanās radīts apdraudējums. Tvertnei jābūt iezemētai.
 Neizmantojiet tīrīšanai nekādus degošus materiālus.

Apsmidzināmā objekta iezemēšana

Pārklājamajam objektam jābūt iezemētam.

Termiskās drošības elements

Ierīce ir aprīkota ar termiskās drošības elementu, kas pārkaršanas gadījumā izslēdz ierīci. Šādā gadījumā izslēdziet ierīci, pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā PRIME (vertikāli), atvienojiet tīkla spraudni un ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 30 minūtes. Novērsiet pārkaršanas iemeslu, piem., aizsegta ventilācijas spraugas.

Apraksts (1. att.)

1 Iesūkšanas šļūtene	2 Spiediena regulators ar iebūvētu iesl./izsl. slēdzi
3 Nešanas rokturis	4 Iebūvēta novietne sprauslām un detaļām
5 Sprausla 517 (stīgrām vielām, piemēram, iekšsienu krāsai)	6 Smidzināšanas pistole
7 Sprauslas fiksators	8 HEA Filtru komplekts
9 Pistoles filtrs: sarkans (1 gab.), balts (1 gab.*)	10 Sprausla 311 (šķidrām vielām, piemēram, krāsai)
11 Augstspiediena šļūtene	12 Izvēles slēdzis
13 Atplūdes šļūtene	14 Šļūtenes pieslēgums
15 Iesūces filtrs	16 Ieplūdes vārsta fiksators
17 Lietošanas instrukcija	

* Iemontēts filtra korpusā

Pārstrādājamie pārklājuma materiāli

Dispersijas un lateksa krāsas iekštelpām.

Ūdeni un šķīdinātājus saturošas krāsas un glazūras. Emaljas krāsas, eļļas, atdališanas līdzekļi, mākslīgo sveķu krāsas, PVC krāsas, gruntskrāsas, gruntēšanas lakas, toņkrāsas un pretkorozijas krāsas.

- i** Atkarībā no izstrādājamā materiāla, nepieciešamības gadījumā jāizmanto cita lieluma sprausla un cits pistoles filtrs.
- Šķidri materiāli: Sprausla 311 → Sarkans filtrs
Sarkans filtrs: Sprausla 517 / 619 → Balts filtrs

Nepārstrādājamie pārklājuma materiāli

Materiāli, kas satur ļoti abrazīvas sastāvdaļas. **Fasādes krāsa**, sārmu un skābi saturoši pārklājuma materiāli.

Degoši pārklājuma materiāli, materiāli, kas satur acetonu vai nitrāta šķīdumu

- i** Ja rodas šaubas par pārklājuma materiāla savietojamību ar ierīces konstrukcijas materiāliem, sazinieties ar Wagner servisu.

Izmantošanas joma

Iekštelpu sienu un ārpus telpām esošu objektu pārklāšana (piem., dārza žogi, garāžas vārti, utt.).

Nepieciešamie instrumenti un palīg līdzekļi

- Skrūvju atslēgas (13, 16, 17, 20) vai pāriestatāmās skrūvju atslēgas (2 gab.), sešstūra iedobes skrūve (10 mm)
- Sešstūra iedobes skrūve (2,5 mm)
- Tukša tvertne
- Liels kartona gabals
- Pārsega materiāls

Darba vietas sagatavošana



Obligāti aplīmējiet kontaktrozetes un slēdzus. Elektriska trieciena risks, iekļūstot smidzinātajam materiālam! Nosedziet visas neapsmidzināmās virsmas un objektus vai izņemiet tos no darba zonas. Ražotājs neuzņemas atbildību par krāsas izdalījumu radītiem bojājumiem (parazītiska izsmidzināšana).



Draudi

Silikātkrāsa piedeg, saskaroties ar stikla un keramikas virsmām! Tādēļ visas atbilstošās virsmas ir obligāti pilnībā jānosedz.



Raugiet, lai izmantotā krāsotāju lente ir kvalitatīva.

Uz tapetēm un krāsotām virsmām neizmantojiet pārāk lipīgu līmlenti, lai izvairītos no bojājumiem noņemšanas laikā. Noņemiet līmlentes lēni un vienmērīgi; nekādā gadījumā ar rāvieniem. Lai samazinātu iespējamo atlieku daudzumu noņemšanas laikā, atstājiet virsmas nolīmētas tikai tik ilgi, cik nepieciešams.

Pārklājuma materiāla sagatavošana

Ar "Control Pro 250 M" varat izsmidzināt iekštelpu krāsas, lakas un glazūras neatšķaidītā vai nedaudz atšķaidītā veidā. Detalizēta informācija ir pieejama krāsas ražotāja tehnisko datu lapā (→ lejupielādējama tīmeklī).

1. Rūpīgi samaisiet materiālu un atšķaidiet to tvertnē saskaņā ar atšķaidīšanas ieteikumiem (maisīšanai ieteicams izmantot maisītāju).

Ieteikumi atšķaidīšanai	
Pārklājuma materiāls	
Lazūras krāsas	neatšķaidītā veidā
Šķīdinātājus saturošas un ūdenī šķīstošas koksnes aizsardzības līdzekļi, kodnes, Eļļa, dezinfekcijaslīdzeklis, augu aizsardzības līdzeklis	neatšķaidītā veidā
Šķīdinātājus saturošas un ūdenī šķīstošas lakas krāsas, gruntis, automašīnu seglakas, biezsļāņa lazūras krāsas	atšķaidīt par 5–10 %
Iekšsienu krāsa (dispersijas un lateksa krāsa)	atšķaidīt par 0–10 %



Tabulā minētās vērtības ir orientējošas vērtības.

Izmantotā materiāla optimālais šķīduma līmenis jānosaka, veicot izmēģinājuma smidzināšanu.

Informāciju par izmēģinājuma smidzināšanu skatiet sadaļā "Smidzināšanas tehnika".

Salikšana

1. Ievietojiet abas durvis/vākus novietnē.
2. Ievietojiet rokturi atbilstoši attēlā redzamajām norādēm un nofiksējiet to, spiežot uz leju. (2. att.)
3. Noņemiet šļūtenes un tās pieslēguma nasegvākus. (3. att.)
4. Uzlieciet smidzināšanas pistoli uz šļūtenes sašaurinātā gala (4., 1. att.) un uzskrūvējiet pistoli uz šļūtenes. Rūpīgi un cieši pievelciet to ar uzgriežņu atslēgu (13).
5. Otru šļūtenes galu ieskrūvējiet šļūtenes pieslēgumā.
Cieši nofiksējiet šļūtenes pieslēgumu ar uzgriežņu atslēgu (16) un pieskrūvējiet šļūteni ar otru uzgriežņu atslēgu (17). (5. att.)
6. Ievietojiet iesūkšanas šļūteni materiāla ieejā un nofiksējiet to ar spaili. (6. att.)
7. Pievienojiet atplūdes šļūteni atplūdes īscaurulei un nofiksējiet to ar spaili. (7. att.)

Ierīces vadības elementi (8. att.)

- A** Ar spiediena regulatoru var iestatīt smidzināšanas spiedienu.
Pareizs smidzināšanas spiediena iestatījums ir atkarīgs no izmantotā materiāla.
Ja spiediena regulatora iestatījums ir 0, tad iekārta ir izslēgta.
- B** Ar izvēles slēdzi var veikt šādus iestatījumus:
- | | | |
|--|---|---|
| PRIME (slēdzis ir pārslēgts vertikāli) | → | • Sistēmas uzpildei ar krāsu
• Spiediena samazināšanai |
| SPRAY (slēdzis ir pārslēgts horizontāli) | → | • Darbam ar smidzināšanas pistoli |

Smidzināšanas pistole



Mēlītes aizsargu vienmēr nofiksējiet, ja veicat smidzināšanas pistoles nostiprināšanu, vai, ja smidzināšanas pistole netiek lietota.

- Nolaidiet mēlītes fiksatoru lejup, lai nofiksētu mēlītes aizsargu (9, A att.).
- Paceliet mēlītes fiksatoru augšup, lai atbloķētu mēlītes aizsargu (9, A att.).



Atkarībā no izstrādājamā materiāla, nepieciešamības gadījumā jāizmanto cita lieluma sprausla un cits pistoles filtrs.

Šķidri materiāli: Sprausla 311 → Sarkans filtrs

Sarkans filtrs: Sprausla 517 / 619 → Balts filtrs

Norāde par spiediena samazināšanu



Draudi

Izslēdzot iekārtu, vienmēr sekojiet spiediena samazināšanas norādei. Šī procesa laikā tiek samazināts spiediens smidzināšanas caurulē un pistolē.

1. Nofiksējiet smidzināšanas pistoli. (9, A att.)
2. Izslēdziet ierīci (spiediena regulators pozīcijā 0).
Pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā PRIME (vertikāli). (10. att.)
3. Atbrīvojiet smidzināšanas pistoli. Turiet smidzināšanas pistoli virs tukšas tvertnes un pavelciet mēlītes aizsargu, lai samazinātu spiedienu.
4. Nofiksējiet smidzināšanas pistoli.

Ekspluatācijas uzsākšana

Pirms pieslēgšanas pie elektriskā tīkla raugiet, lai tīkla spriegums atbilstu ar datiem uz jaudas datu plāksnītes.

1. Nostipriniet atplūdes šļūteni ar skavām pie iesūkšanas šļūtenes.
2. Iegremdējiet iesūkšanas šļūteni krāsas spainī. (11. att.)
3. Nospiediet uz sarkanā ieplūdes vārsta fiksatora, lai pārliecinātos, ka ieplūdes vārsts ir brīvs. (12. att.)
4. Kontaktdakšu ieslēdziet elektrotīklā.
5. Pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā PRIME (vertikāli).
6. Ieslēdziet ierīci, lēnām pārslēdzot spiediena regulatoru uz 2.
7. Atkārtoti izslēdziet iekārtu (spiediena regulators 0), kad krāsa sāk plūst krāsas spainī pa atplūdes šļūteni.



Ja krāsa netiek iesūkta, mēģiniet problēmu novērst ar turpmākajā nodaļā "Palīdzība iesūkšanas problēmu gadījumā" aprakstītajām darbībām.




8. Pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā Spray (horizontāli).
9. Turiet smidzināšanas pistoli tukšas tvertnes malā. (13. att.)
10. Atbloķējiet pistoli un turiet nospiestu mēlītes aizsargu, līdz materiāls izplūst vienmērīgi.
11. Atlaidiet mēlītes aizsargu un nofiksējiet pistoli.
12. Uzlieciet sprauslas turētāju uz smidzināšanas pistoles (14, A att.) un pagrieziet to gala pozīcijā (14. B att.), lai nofiksētu.
13. Ievietojiet sprauslu ar smaili virzienā uz priekšu. (15. att.)

Palīdzība iesūkšanas problēmu gadījumā

1. Nospiediet ieplūdes vārsta fiksatoru 3–4 reizes. (A att.)
Ja problēmu neizdevās novērst, lūdzu, turpiniet ar nākamo soli.
2. Vairākas reizes ar, piem., gumijas āmuru viegli uzsitiet pa šļūtenes pieslēgumu. (B att.)
Ja problēmu neizdevās novērst, lūdzu, turpiniet ar nākamo soli.
3. Izslēdziet ierīci (spiediena regulators 0).
4. Atgaisojiet iesūkšanas, augstspiediena šļūteni un novietojiet ierīci otrādi.
5. Iepildiet materiāla ieejā apm. 10 ml ūdens. (C att.)
6. Nospiediet ieplūdes vārsta fiksatoru 3–4 reizes.
7. Turiet šļūtenes pieslēguma priekšā drāniņu un ieslēdziet sūkni, līdz no šļūtenes pieslēguma sāk izplūst ūdens.



Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar klientu dienestu.

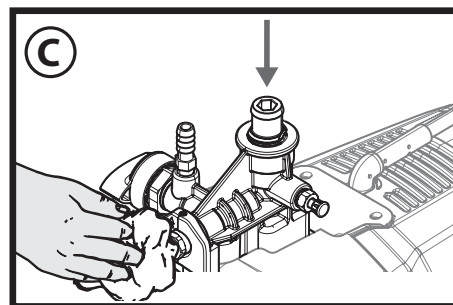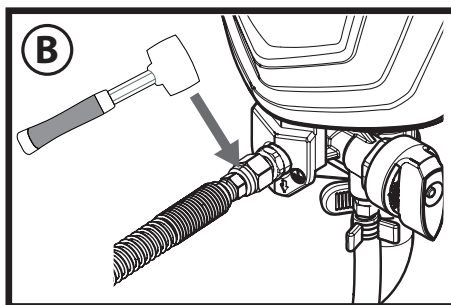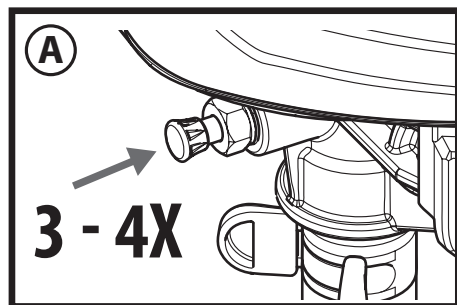

Smidzināšanas tehnika



Izslēdzot iekārtu, vienmēr sekojiet spiediena samazināšanas norādei. Šī procesa laikā tiek samazināts spiediens smidzināšanas caurulē un pistolē.

Raugiet, lai krāsas šļūtene nebūtu pārlocīta un tuvumā neatrastos priekšmeti ar asām malām.

- Iesakām vispirms mēģināt smidzināt uz kartona vai līdzīgas virsmas, lai pārbaudītu smidzināšanas strūklu iestatījumus un iemācītos strādāt ar smidzināšanas pistoli.



Ja smidzināšanas strūklu iestatījumi atbilst 16 A attēlam, tad visi iestatījumi ir pareizi.

Ja smidzināšanas iestatījumi veido "Malas svītru" atbilstoši attēlam 16 B, tad pakāpeniski palieliniet spiedienu vai turpiniet sašķidrināt materiālu ar 5 % soli (ņemiet vērā maksimālo ražotāja atļauto koncentrāciju).

- Laba rezultāta pamatā ir vienmērīgs visas virsmas pārklājums. Pārvietojiet roku ar vienmērīgu ātrumu un turiet smidzināšanas pistoli vienā attālumā no virsmas. Optimālais attālums no smidzināšanas sprauslas līdz virsmai ir 20 līdz 25 cm. (17, A att.)
- Turiet smidzināšanas pistoli paralēli virsmai. Veiciet kustību ar visu roku un nevis ar plaukstu locītavu. (17., B att.)
- Turiet smidzināšanas pistoli taisnā leņķī pret virsmu. Citādi krāsas klājums vienā pusē būs biezāks nekā otrā. (17. C att.)
- Pavelciet mēlītes aizsargu pēc kustības sākšanas. Atlaidiet mēlītes aizsargu pirms kustības beigšanas. (17. D att.) izvairieties pārtraukt smidzināšanu uz virsmas. Raugiet, lai katra smidzināšanas zona pārklātos par apm. 30 %. Tā tiek nodrošināts vienmērīgs klājums.



Darba laikā sūknis atkārtoti ieslēdzas un izslēdzas, lai regulētu spiedienu. Tas ir normāli un tā nav kļūdaina darbība.

Aizsērējušas smidzināšanas sprauslas tīrīšana

Ja smidzināšanas rezultāti pasliktinās vai arī no sprauslas vairs neizplūst krāsa, lai arī mēlītes aizsargs ir pavilkts, sekojiet turpmākajām norādēm.



Nemēģiniet sprauslu tīrīt ar pirkstu. Šķidrums ir pakļauts lieliem spiedieniem un var izraisīt iespīšanās radītus savainojumus.

1. Atlaidiet mēlītes aizsargu un nobloķējiet pistoli. Grieziet pagriežamo sprauslu par 180°, lai bulta būtu pavērsta pret pistoles aizmuguri (18. att.).



Ja smidzināšanas sprausla ir pakļauta spiedienam, to, iespējams, var pagriezt tikai ar grūtībām. Pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā PRIME (vertikāli) un pavelciet mēlītes aizsargu. Tas samazinās spiedienu un sprauslu varēs vienkāršāk pagriezt.

2. Pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā Spray (horizontāli).
3. Atbloķējiet pistoli un pavelciet mēlītes aizsargu, pavēršot pistoli pret nevajadzīgu koksnes gabalu vai kartonu. Tas ļaus smidzināšanas šļūtenes spiedienam atbrīvot aizsērējumu. Brīdi, kad sprausla ir tīra, krāsas šķidrums atsāk plūst ar taisnu augstspiediena strūklu.
4. Atlaidiet mēlītes aizsargu un nobloķējiet pistoli. Pagrieziet sprauslu, lai bultiņa atkal rādītu uz priekšu. Atbloķējiet pistoli un turpiniet smidzināšanu.



Ar HEA filtru komplektu var samazināt sprauslu aizsērējumus (skat. nodaļu HEA filtru komplekts).

HEA Filtru komplekts


Montāža



Draudi

Pirms montēt/demontēt filtru komplektu, pārļiecinieties, ka pistole un augstspiediena šļūtene ir bez spiediena.

1. Atvienojiet augstspiediena šļūteni no pistoles (1).
2. Nepieciešamības gadījumā uzskrūvējiet filtra korpusu (2) un ievietojiet sprauslai atbilstošo filtru (3) (koniskajai pusei (A) jābūt pavērstai augšup).
Sprausla 311 → Sarkans filtrs
Sprausla 517 / 619 → Balts filtrs (iepriekš iemontēts filtra korpusā)
3. Cieši pieskrūvējiet filtra korpusu (2) pistolei (1).
4. Cieši pieskrūvējiet augstspiediena šļūteni (4) filtra korpusam (2).

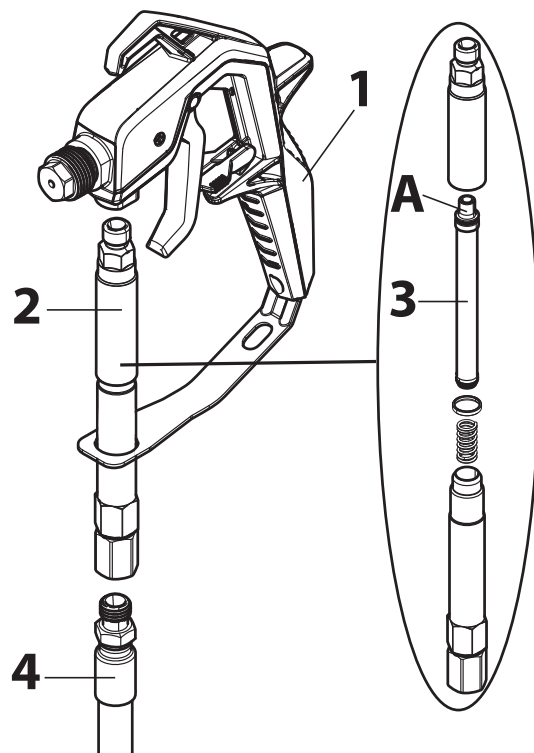

Tīrīšana



Draudi

Pirms montēt/demontēt filtru komplektu, pārļiecinieties, ka pistole un augstspiediena šļūtene ir bez spiediena.

1. Izņemiet filtra korpusu (2) no šļūtenes (4) un pistoles (1).
2. Atskrūvējiet filtra korpusu (2) un izņemiet filtru (3).
3. Rūpīgi iztīriet filtru (3) un filtra korpusu (2) (nodiluma gadījumā nomainiet filtru).
4. Veicot atkārtotu montāžu, raugiet, lai nepazustu blīvējums un atspere.

Darba pārtraukšana



Draudi

Izslēdzot iekārtu, vienmēr sekojiet spiediena samazināšanas norādei. Šī procesa laikā tiek samazināts spiediens smidzināšanas caurulē un pistolē.

- Izslēdziet ierīci (spiediena regulators 0) un atvienojiet tīkla spraudni.
- Ievietojiet smidzināšanas pistoli plastmasas maisiņā un to hermētiski aizveriet.
- Krāsas virsmu krāsas spainī pārklājiet ar nelielu daudzumu ūdens, lai neveidojas plēvīte.

Ekspluatācijas pārtraukšana un tīrīšana

Pienācīga tīrīšana ir nosacījums krāsas uzklāšanas ierīces nevainojamai darbībai. Ja tīrīšanu neveic vai tā ir nepienācīga, zūd tiesības uz garantiju.



Draudi

Neizmantojiet tīrīšanai degošus materiālus/nitrāta šķīdumu.



Ierīci vienmēr tīriet uzreiz pēc darba beigām. Sakaltis pārklājuma materiāls apgrūtina tīrīšanu.

1. Veiciet spiediena samazināšanu.
2. Nofiksējiet smidzināšanas pistoli.
3. Izņemiet sprauslas turētāju no smidzināšanas pistoles. (19. att.)
4. Ievietojiet iesūkšanas un atplūdes šļūteni tvertnē ar ūdeni vai izmantotajam materiālam piemērotā tīrīšanas šķīdumā.
5. Pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā SPRAY un iestatiet maksimālu spiedienu.
6. Turiet smidzināšanas pistoli pie krāsas spaiņa malas. (20. att.)

Smidzinot šķīdinātājus, izņemiet pistoli ar metāla tvertni.



Draudi

7. Atbloķējiet pistoli un pavelciet mēlītes aizsargu, lai atlikušo krāsu no sistēmas izsūknētu krāsas spainī. Atlaidiet mēlītes aizsargu brīdī, kad sāk plūst tīrīšanas līdzeklis.
8. Pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā PRIME (vertikāli).

9. Turiet smidzināšanas pistoli pie krāsas spaiņa malas.
10. Pavelciet mēlītes aizsargu un turiet to nospiestu tik ilgi, līdz izplūst tikai tīrs šķidrums.
11. Izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni.
12. Pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā PRIME (vertikāli).
13. Pavelciet mēlītes aizsargu, lai veiktu spiediena samazināšanu.
14. Nofiksējiet smidzināšanas pistoli.
15. Atvienojiet smidzināšanas pistoli no krāsas šļūtenes ar uzgriežņu atslēgu (13).



Ja tiek izmantots HEA filtru komplekts, tad demontējiet un iztīriet to atbilstoši informācijai nodaļā "HEA filtru komplekts".

16. Izņemiet sprauslu (1), paplāksni (2) un stiprinājumu (3) no sprauslas stiprinājuma (4) un rūpīgi iztīriet visas daļas. (21. att.)
17. Ievietojiet stiprinājumu un paplāksni atpakaļ sprauslas stiprinājumā.
Pieskrūvējiet sprauslas stiprinājumu pistolei.
18. Atvienojiet iesūkšanas šļūteni no pamatierīce.
19. Atvienojiet aizmugures cauruli.
20. Notīriet abas šļūtenes no ārpusēs.
21. Uzmanīgi izņemiet filtra plāksni (1) no iesūces filtra. (22. att.)
22. Rūpīgi iztīriet filtra plāksni tekošā ūdenī.
23. Noskrūvējiet augstspiediena šļūteni no pamatierīces ar uzgriežņu atslēgu (17).
24. Iegremdējiet ieplūdes vārstu ar konservēšanas līdzekli (piem., mājāsaimniecībā izmantojamo eļļu) piepildītā tvertnē. (23. att.)
25. Iespraudiet tīkla spraudni.
26. Turiet šļūtenes pieslēguma priekšā drāniņu un ieslēdziet iekārtu uz apm. 5 sekundēm. (24. att.)
Šādi sūknis tiek iekonservēts.

Apkope un remonts



Pirms veikt darbus ar ierīci, pārlicinieties, ka tajā nav spiediena un atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas.

Draudi

a) Ieplūdes vārsta tīrīšana



Ja materiāla iesūkšanas laikā rodas sarežģījumi, tad nepieciešamības gadījumā iztīriet vai nomainiet ieplūdes vārstu. Sarežģījumus var novērst, ja iekārta vienmēr tiek pareizi tīrīta un apkopta.

1. Atvienojiet iesūkšanas šļūteni no pamatierīce.
2. Noskrūvējiet ieplūdes vārstu no iekārtas (25. att., 1) ar uzgriežņu atslēgu (20) vai iekšējā sešstūra atslēgu (10 mm).
3. Noņemiet ieplūdes vārsta ligzdu (25. att., 2), lodi (3) un blīvi (4).
4. Rūpīgi iztīriet ieplūdes vārsta stiprinājumu un visas detaļas ar piemērotu tīrīšanas šķidrumu vai nepieciešamības gadījumā veiciet nomaiņu.
5. Ieļļojiet ieplūdes vārsta blīvi (25. att., 5).
6. Ievietojiet ieplūdes vārsta atpakaļ tā ligzdu, lodi un blīvi.
7. Ieskrūvējiet ieplūdes vārstu atpakaļ smidzināšanas ierīcē.

b) Izplūdes vārsta tīrīšana



Slikta smidzināšanas rezultāta gadījumā nepieciešamības gadījumā jāiztīra vai jānomaina izplūdes vārsts. Sarežģījumus var novērst, ja iekārta vienmēr tiek pareizi tīrīta un apkopta.

1. Noskrūvējiet augstspiediena šļūteni no pamatierīces ar uzgriežņu atslēgu (17).
2. Atskrūvējiet bet neizņemiet izplūdes vārsta (26. att.) skrūvi (2,5 mm iekšējā sešstūra atslēga).
3. Noskrūvējiet izplūdes vārstu no pamatiekārtas (27. att., 1) ar uzgriežņu atslēgu (16).
4. Rūpīgi iztīriet izplūdes vārsta stiprinājumu un visas detaļas ar piemērotu tīrīšanas šķidrumu vai nepieciešamības gadījumā veiciet tā nomaiņu.
5. Ievietojiet atpakaļ jauno vai iztīrīto izplūdes vārstu.
6. Cieši pieskrūvējiet skrūvi (26. att.).



Cieši pieskrūvējiet skrūvi, lai nodrošinātu šļūtenes un pistoles zemējumu.

Rezerves daļu saraksts (28. att.)

Poz.	Nosaukums	Pasūt. Nr.
1	Smidzināšanas pistole (iesk. Sprauslas stiprinājumu)	0517100
2	Sprausla 517 (stīgrām vielām, piemēram, iekšsienu krāsai)* Sprausla 311 (šķidrām vielām, piemēram, krāsai)*	0517517 0517311
3	Sprauslas fiksators	0517200
4	Blīvju komplekts	0517900
5	HEA Filtru komplekts (iesk. filtru, sarkanu un baltu)	0517202
6	Sarkans filtrs (sprausla 311, 2 gab.)* Balts filtrs (sprausla 517/619, 2 gab.)*	0418711 0418713
7	Augstspiediena šļūtene, 9 m	0580050
8	Nešanas rokturis	0580175A
9	Vārsts (1 gab.)	0580041B
10	Iesūkšanas šļūtene un atplūdes šļūtene	0580159A
11	Spīle (iesūkšanas šļūtene)	9890222
12	Spīle (Atplūdes šļūtene)	0327226
13	Atplūdes šļūtene	0580487A
14	Spīle (1 gab.)	0512390
15	Filtra korpus	0580154
16	Filtrs	0580155
17	Izplūdes vārsts	0580072A
18	Izplūdes vārsta remonta komplekts	0580391
19	Izplūdes vārsta korpus	0580071A

* Dilstošās detaļas: Nav iekļautas garantijā

Piederums (neietilpst piegādes komplektācijā)

Nosaukums	Pasūt. Nr.
Sprausla 619 (stīgrām vielām, piemēram, iekšsienu krāsai. Lielāku virsmu pārklāšanai.)	0517619
Sprauslu pagarinātājs (30 cm)	0517700
Elļa (118 ml)	2319722

Plašāka informācija par WAGNER izstrādājumu klāstu atjaunošanai vietnē www.wagner-group.com

Tehniskie dati

Sūkņa veids	Virzuļsūknis
Spriegums	230 V ~ 50 Hz
Jaudas patēriņš	550 W
Drošinātājs	Pievienojiet tikai kontaktligzdai ar noplūdes strāvas drošinātāju (16 A)
Aizsardzības klase	I
Maks. izsmidzināšanas spiediens	11 MPa (110 bar)
Maks. padeves apjoms	1,25 l/min
Skaņas spiediena līmenis*	83 dB (A) relatīvā kļūda K= 3 db
Skaņas jaudas līmenis*	95 dB (A) relatīvā kļūda K= 3 db
Vibrācijas līmenis*	< 2,5 m/s ² relatīvā kļūda K= 1,5 m/s ²
Maks. pārklājuma materiāla temperatūra	40°C
Šļūtenes garums	9 m
Maks. šļūtenes garums	30 m
Izstrādājuma izmēri	apm. 46,5 x 32 x 38 cm
Svars	apm. 7,6 kg

* Mērīts saskaņā ar EN 50580:2014

Informācija par vibrācijas limeni

Norādītais vibrācijas līmenis tika mērīts saskaņā ar standartizētu pārbaudes metodi un var tikt izmantots elektroinstrumentu salīdzināšanai. Vibrācijas līmenis paredzēts arī vibrācijas slodzes sākotnējam novērtējumam.

Uzmanību! Vibrācijas emisijas vērtība faktiskās elektroinstrumenta lietošanas laikā var atšķirties no norādītās vērtības atkarībā no veida, kādā elektroinstrumenti tiek izmantoti. Lietotāja aizsardzībai ir nepieciešams noteikt drošības pasākumus, kas ir balstīti uz ietekmes novērtējumu faktiskajos lietošanas apstākļos (šeit ir jāņem vērā visas darba cikla daļas, piemēram, laiki, kuros elektroinstrumenti ir izslēgti, un tādi, kuros tas ir ieslēgti, bet darbojas bez slodzes).

Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Smidzināšanas iekārta nedarbojas.	• Smidzināšanas iekārta nav pievienota. • Smidzināšanas iekārta ir izslēgta, kamēr tajā ir spiediens. • Kontaktligzdai netiek padota strāva. • Pagarinājuma kabelis ir bojāts vai arī tā jauda ir nepietiekama. • Ierīce ir pārkarsusi	→ Iespraudiet tīkla spraudni. → Samaziniet spiedienu un pārslēdziet izvēles slēdzi atpakaļ uz SPRAY → Pārbaudiet tīkla spriegumu. → Nomainiet pagarinājuma kabeli. → Izslēdziet ierīci, pagrieziet izvēles slēdzi pozīcijā PRIME (vertikāli), atvienojiet tīkla spraudni un ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 30 minūtes. Novērsiet pārkaršanas iemeslu, piem., aizsegta ventilācijas spraugas. → Sazinieties ar Wagner servisu
Smidzināšanas ierīce darbojas, taču neiesūc strāvu, ja izvēles slēdzis ir pārslēgts pozīcijā PRIME.	• Vienība netiek pareizi uzpildīta vai arī ir zaudējusi šķidrumu. • Krāsas spainis ir tukšs vai arī iesūkšanas šļūtene nav pilnībā iegremdēta krāsā. • Iesūkšanas šļūtene ir aizsērējusi • Iesūkšanas šļūtene ir atbrīvojusies no ieplūdes vārsta. • Ieplūdes vai izplūdes vārsts ir iesprūdis. • Ieplūdes vārsts ir nodilis vai bojāts. • Vārsts PRIME/SPRAY ir aizsērējis.	→ Mēģiniet atkārtoti uzpildīt ierīci. → Piepildiet spaini vai arī iegremdējiet iesūkšanas šļūteni krāsā. → Iztīriet iesūkšanas šļūteni → Pieskrūvējiet to. → Sekojiet norādēm sadaļā "Palīdzība iesūkšanas problēmu gadījumā" → Nomainiet → Sazinieties ar Wagner servisu
Smidzināšanas ierīce iesūc krāsu, bet, aktivizējot pistoli, spiediens samazinās.	• Smidzināšanas sprausla ir nodilusi. • Iesūces filtrs ir aizsērējis. • Pistoles filtrs (ja iemontēts) ir aizsērējis • Krāsa ir pārāk bieza vai netīra. • Ieplūdes vārsts ir nodilis vai bojāts.	→ Nomainiet smidzināšanas sprauslu pret jaunu. → Iztīriet iesūces filtru. → Iztīriet vai nomainiet filtru. → Sašķidriniet vai izfiltrējiet krāsu. → Nomainiet
Smidzināšanas pistolei ir sūce.	• Pistoles detaļas ir nodilušas vai netīras.	→ Sazinieties ar Wagner servisu
Sprauslas vienībai ir sūce.	• Sprausla ir nepareizi salikta. • Kāds no blīvējumiem ir netīrs.	→ Pārbaudiet sprauslas vienību un salieciet to pareizi. → Notīriet blīvējumu.
Smidzināšanas pistole nesmidzina.	• Smidzināšanas sprausla ir aizsērējusi. • Pistoles filtrs (ja iemontēts) ir aizsērējis • Smidzināšanas sprausla ir iemontēta nepareizi.	→ Iztīriet smidzināšanas sprauslu un izmantojiet HEA filtru komplektu → Iztīriet vai nomainiet filtru. → Pagrieziet sprauslu pareizajā virzienā.
Smidzināšanas rezultāts ir slikts.	• Krāsa ir pārāk bieza vai netīra. • Smidzināšanas sprausla ir aizsērējusi. • Smidzināšanas sprausla ir nodilusi. • Pistoles filtrs (ja iemontēts) ir aizsērējis • Iesūces filtrs ir aizsērējis. • Ieplūdes vārsts ir nodilis vai bojāts.	→ Sašķidriniet vai izfiltrējiet krāsu. → Iztīriet smidzināšanas sprauslu un izmantojiet HEA filtru komplektu → Nomainiet smidzināšanas sprauslu pret jaunu. → Iztīriet vai nomainiet filtru. → Iztīriet iesūces filtru. → Nomainiet

Vides aizsardzība



Ierīce ar visiem tās piederumiem un iepakojumu saskaņā ar vides aizsardzības prasībām ir jānodod pārstrādei. Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Atbalstiet vides aizsardzību un tādēļ nogādājiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai jautājiet par to specializētajos veikalos.

Krāsas atliekas un šķīdinātājus nedrīkst izliet kanalizācijā, notekūdeņu sistēmā vai izmest sadzīves atkritumos. Tie jālikvidē atsevišķi kā speciālie atkritumi. Šim nolūkam ievērojiet norādes uz izstrādājumu iepakojumiem.

Svarīga norāde attiecībā uz atbildību par produktiem!

Saskaņā ar kopš 1990. gada 1. oktobra spēkā esošo likumu attiecībā uz atbildību par produktu ražotājs neierobežoti atbild par produktu tikai tad, ja visas daļas nāk no ražotāja vai ir tā apstiprinātas, kā arī ierīce tiek pienācīgi samontēta un lietota. Izmantojot citu ražotāju piederumus un rezerves daļas, atbildība var vispār vai daļēji nebūt spēkā, ja cita ražotāja piederumu vai rezerves daļu izmantošana rada izstrādājuma traucējumu.

3+1 gada garantija

Privātas lietošanas gadījumā garantija ir 36 mēneši. Privātas lietošanas gadījumā garantija tiek pagarināta par vēl 12 mēnešiem, ja ierīce 4 nedēļu laikā pēc pirkuma tiek reģistrēta tīmekļa vietnē www.wagner-group.com/3plus1. Reģistrācija ir iespējama tikai tad, ja pircējs piekrīt savu tur ievadāmo datu saglabāšanai.

Komerčiālas lietošanas gadījumā garantija ir 12 mēneši. Ja ar iekārtu izstrādātais krāsas daudzums pārsniedz 1000 litrus, tad šāda veida lietošana tiek uzskatīta par komerciālu.

Šādai iekārtai piedāvājam pilna apjoma rūpnīcas garantiju:

Visas detaļas, kuras garantijas laikā kopš nodošanas pircējam vai no kāda ar nodošanu saistītajiem apstākļiem – jo īpaši kļūdainas konstrukcijas, nekvalitatīvu konstrukcijas materiālu vai kļūdainas konstrukcijas dēļ – tiek uzskatītas kā nederīgas vai ar ievērojami ierobežotu lietošanu, mūsu izvēles tiek uzlabotas vai piegādātas no jauna.

Garantijas prasības nav spēkā:

- Detaļām, kas ir pakļautas ar lietošanu saistītam vai citādam dabīgam nodilumam, kā arī izstrādājuma bojājumiem, kas ir radušies ar lietošanu saistīta vai citāda veida dabīgā nodiluma rezultātā. Tas jo īpaši attiecas uz kabeliem, vārstiem, iepakojumiem, sprauslām, cilindriem, virzuļiem, šķidrumu vadošām korpusa daļām, filtriem, šļūtenēm, blīvēm utt. Nodiluma radīti bojājumi jo īpaši rodas, lietojot abrazīvus pārklājuma materiālus, piemēram dispersijas, glazūras, kvarca gruntskrāsu.
- ierīču kļūdu gadījumā, kas rodas, neievērojot lietošanas norādes, nepiemērotas vai neatbilstošas lietošanas gadījumā, kļūdainas montāžas, pircēja vai trešās puses ekspluatācijas uzsākšanas gadījumā, lietojot neatbilstoši lietošanas nosacījumiem, nestandarta apkārtējās vides apstākļos, lietojot nepiemērotus uzklāšanas materiālus, ķīmiskas, elektroķīmiskas vai elektriskas ietekmes rezultātā, neatbilstošos ekspluatācijas apstākļos, veicot ekspluatāciju ar nepareizu tīkla spriegumu/frekvenci, pārslodzes vai nepietiekamas apkopes un kopšanas vai tīrīšanas gadījumā.
- Iekārtu kļūdu gadījumā, ko rada piederumu, papildinājumu vai rezerves daļu lietošana, kas nav "Wagner" oriģinālās detaļas.
- Izstrādājumiem, kam ir veiktas izmaiņas vai papildinājumi.
- Izstrādājumiem ar noņemtiem vai nesalasāmiem sērijas numuriem.
- Izstrādājumiem, kam neautorizētas personas ir veikušas remonta mēģinājumus.
- Izstrādājumiem ar nelielām novirzēm no vēlamajām īpašībām, kas nodrošina ierīces vērtību un lietošanu.

Ierīce nav paredzēta lietošanai maiņu režīmā, īrēšanai, iznomāšanai – šis pielietojums nav iekļauts garantijā.

Detaļas nomaina nepagarina ierīces garantijas laiku.

Iekārta ir jāapskata uzreiz pēc saņemšanas. Lai nezaudētu garantijas tiesības, redzamos bojājumus pēc ierīces saņemšanas dariet zināmus rakstiski 14 dienu laikā.

Paturam tiesības nodot garantijas darbu veikšanu mūsu līgumuzņēmumam.

Remonta un kārtībā savešanas darbus, kas sniedzas tālāk par šajā lietošanas instrukcijā norādītajiem, veicam rūpnīcā. Garantijas vai remonta gadījumā lūdzu sazināties ar tirgotāju, kur iegādājāties ierīci.

Garantijas izpilde ir atkarīga no tā, vai pirkumu var pierādīt ar rēķinu, piegādes pavadzīmi vai pirkuma dokumentu.

Ja pēc pārbaudes kļūst skaidrs, ka garantija nav spēkā, tad remontu veic pircējs.

"Wagner" neuzņemas atbildību par iekārtas atteici vai trūkumiem.

Šī garantija neierobežo likumā norādītās vai darījuma nosacījumiem atbilstošās un ar līgumu noteiktās prasības.

Iepriekš minētās garantijas attiecas tikai uz izstrādājumiem, ko autorizētais pārstāvis pārdod ES, NVS, Austrālijā, un kas tiek izmantoti attiecīgajā valstī. Turpmākie nosacījumi papildus regulē arī juridiskās attiecības attiecībā pret mums. Ārpus izstrādājuma garantijas likuma darbības nozares nav spēkā papildu prasības, jo īpaši prasības saistībā ar bojājumiem un zaudējumiem neatkarīgi no to veida, ko rada produkts vai tā lietošana. Garantijas prasības pret izplatītāju bojājumu gadījumā nezaudē spēku. Šai garantijai ir saistoša Vācijas likumdošana. Līguma valoda ir vācu valoda. Gadījumā, ja vācu un ārzemju teksta nozīme atšķiras, tad spēkā ir teksts vācu valodā.

ES atbilstības deklarācija

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst šādiem attiecīgajiem noteikumiem:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Lietotie saskaņotie standarti:

EN ISO 12100, EN 1953, EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

ES atbilstības deklarācija ir pie izstrādājuma.

Vajadzības gadījumā to var papildus pasūtīt ar pasūtījuma numuru **2373934**.

Įspėjimas!

Dėmesio – pavojus susižeisti atliekant injekciją!
Beoriuose prietaisuose susidaro labai didelis purškimo slėgis.

**1**

Niekada prie purškimo srovės neikiškite pirštų, rankų arba kitų kūno dalių! Niekada nekreipkite purkštuvu į save, kitus asmenis ir gyvūnus. Niekada nesinaudokite purkštuvu neturėdami priemonių, apsaugančių nuo sąlyčio su purškimo srove.

Jei purškimo metu susižalojote, nesielkite tarsi būtumėte patyrę nepavojingą įsipjovimą. Susižeidę odą dengiamąja medžiaga arba tirpikliu, nedelsdami kreipkitės į gydytoją dėl tinkamo skubaus gydymo. Informuokite gydytoją apie naudotą dengiamąją medžiagą arba tirpiklį.

2

Kiekvieną kartą prieš pradedant eksploatuoti, būtina atkreipti dėmesį į toliau nurodytus dalykus:

1. Prietaisų su defektais naudoti negalima.
2. Purkštuvas prie saugiklio turi būti apsaugotas apsaugine svirtimi.
3. Turi būti užtikrintas įžeminimas – prijungimas turi būti atliekamas naudojant pagal nurodymus įžemintą apsauginio kontakto kištukinį lizdą.
4. Patikrinkite leistiną aukšto slėgio žarnos ir purkštuvu darbinį slėgį.
5. Patikrinkite, ar visos jungiamosios detalės sandarios.

3

Griežtai laikykitės nurodymų dėl reguliaraus prietaiso valymo ir techninės priežiūros.

Atlikdami bet kokius su prietaisu susijusius darbus ir darbus laikinai nutraukdami, laikykitės šių taisyklių:

1. Sumažinkite purkštuvu ir didelio slėgio žarnos slėgį.
2. Purkštuvas prie saugiklio turi būti apsaugotas apsaugine svirtimi.
3. Išjunkite prietaisą.

Laikykitės saugumo!

Sveikiname įsigijus naująjį WAGNER dažymo prietaisą.

Jūs įsigijote prekinio ženklo prietaisą, kurį būtina kruopščiai valyti ir prižiūrėti, siekiant užtikrinti puikų jo veikimą.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir paisykite saugos nuorodų. Kruopščiai saugokite naudojimo instrukciją.

Naudojamų simbolių reikšmės

 Pavojus	Žymi tiesiogiai gresiantį pavojų. Nesisaugant šio pavojaus, galima žūti arba patirti sunkiausius sužalojimus.
	Žymi patarimus, kaip naudoti, ir kitokias labai svarbias nuorodas.
	Dirbdami naudokite tinkamas klausos organų apsaugos priemones.
	Dirbdami naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
	Dirbdami dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

Bendrosios saugos nuorodos

Įspėjimas!



Būtina perskaityti visas instrukcijas. Klaidingai laikantis toliau pateiktų instrukcijų galima sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) patirti sunkių traumų. **Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, atiduokite ją kartu su gaminiu, jei kada nors ją perleistumėte.** Toliau vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ taikoma iš tinklo maitinamiems elektriniams įrankiams (su maitinimo laidu) ir akumuliatoriais varomiems elektriniams įrankiams (be maitinimo laido).

1. Darbo vietos saugumas

- Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingose ir neapšviestose darbo zonose gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
- Nedirbkite elektriniu įrankiu potencialiai sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia žiežirbas, galinčias uždegti dulkes arba garus.
- Pasirūpinkite, kad vaikai ir kiti asmenys nesiartintų prie elektrinio įrankio, kai jis naudojamas.** Blaškomi galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.

2. Elektros sauga

- Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Jokiu būdu negalima modifikuoti kištuko.** Nenaudokite kištuko adapterio su įžemintais elektriniais įrankiais. Nemodifikuoti kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz. vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Kai kūnas įžemintas, išauga elektros smūgio rizika.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės.** Elektros smūgio rizika išauga vandeniui prasiskverbus į elektrinį įrankį.
- Nenaudokite laido ne pagal paskirtį – neneškite ir nekabinkite už jo elektrinio įrankio ir netraukite už jo, norėdami ištraukti kištuką iš kištukinio lizdo.** Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų ir judančių dalių. Dėl pažeistų ar susipynusių laidų didėja elektros smūgio rizika.
- Jeigu elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinkami naudoti lauke.** Naudojant darbui lauke tinkamą ilginamąjį laidą, sumažinama elektros smūgio rizika.
- Jei elektrinį įrankį neišvengiamai tenka naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite jungtuvą su liekamosios srovės apsaugu.** Naudojant jungtuvą su liekamosios srovės apsaugu apsaugoma nuo elektros smūgio rizikos.

3. Asmeninis saugumas

- a) Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į savo veiksmus ir dirbdami elektriniu įrankiu elkitės atsakingai. Nesinaudokite elektriniu įrankiu, jei esate pavargę, veikiami narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Naudojantis elektriniu įrankiu akimirka nedėmesingumo gali lemti rimtas traumas.
- b) Naudokite asmenines apsaugines priemones ir – būtinai – apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugines priemones, tokias kaip nuo dulkių sauganti kaukė, apsauginiai batai neslystančiu padu, apsauginis šalmas ar klausos organų apsauga, sumažinama traumų tikimybė.
- c) Apsaugokite nuo atsitiktinio įsijungimo. Prieš jungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir (arba) akumuliatoriaus, jį paimdami ar nešdami įsitikinkite, kad jis išjungtas. Jei nešdami elektrinį įrankį laikote pirštą ant jungiklio arba įjungtą prietaisą jungiate prie maitinimo šaltinio, galimi nelaimingi atsitikimai.
- d) Prieš įjungdami prietaisą nuimkite reguliavimo įrankius ar veržliarakčius. Įrankis arba raktas, atsidūręs besisukančioje elektrinio įrankio dalyje, gali sužaloti.
- e) Venkite netaisyklingos laikysenos. Pasirūpinkite stabilia stovėsena ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tai užtikrinę, elektrinį įrankį galėsite geriau suvaldyti netikėtose situacijose.
- f) Būkite tinkamai apsirengę. Nedėvėkite plačių drabužių ar papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines saugokite nuo besisukančių dalių. Besisukančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.
- g) Nesukelkite sau apgaulingo saugumo pojūčio ir neignoruokite naudojimosi elektriniais įrankiais saugos taisyklių, net jei esate daug kartų naudoję elektrinį įrankį ir su juo susipažinę. Nedėmesingai naudojantis galima sunkiai susižeisti vos per kelias akimirkas.

4. Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

- a) Neperkraukite elektrinio įrankio. Naudokite tinkamą pagal paskirtį elektrinį įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu galėsite geriau ir saugiau dirbti nurodytame galios diapazone.
- b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei sugedęs jo jungiklis. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti arba išjungti, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
- c) Prieš nustatydami prietaisą, keisdami priedus arba padėdami elektrinį įrankį ištraukite kištuką iš lizdo ir (arba) nuimkite akumuliatorių. Tokie prevenciniai veiksmai apsaugo elektrinį įrankį nuo atsitiktinio įsijungimo.
- d) Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite elektrinio įrankio naudoti asmenims, kurie nemoka juo dirbti arba nėra perskaitę šių instrukcijų. Elektriniai įrankiai nepatyrusio žmogaus rankose kelia grėsmę.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį ir įrankio antgalius. Patikrinkite, ar judančios prietaiso dalys sklandžiai veikia ir nestringa, ar nėra pažeistų dalių ar kitų dalykų, kurie trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš naudodami elektrinį įrankį paveskite pažeistas dalis suremontuoti. Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastos elektrinių įrankių techninės priežiūros.
- f) Elektrinį įrankį, priedus, įrankio antgalius ir kt. naudokite pagal šias instrukcijas ir taip, kaip nurodyta būtent šiam prietaiso tipui. Juos naudodami, atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliktiną darbą. Naudodami elektrinius įrankius ne pagal paskirtį keliate pavojingas situacijas.
- g) Rankenos ir laikymo paviršiai turi būti sausi, švarūs, neištepti alyva ir tepalu. Esant slidžioms rankenoms ir laikymo paviršiams negalima užtikrinti saugaus elektrinio įrankio naudojimo ir valdymo įvykus nenumatytoms situacijoms.

5. Techninė priežiūra

- a) Paveskite remontuoti elektrinius įrankius tik kvalifikuotiems specialistams ir tik naudojant originalias atsargines dalis. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis būtų saugus naudoti.
- b) Jei pažeistas šio prietaiso maitinimo laidas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojas arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Sveikatos apsauga



Pavojus

Dėmesio! Naudokite kvėpavimo takų apsaugą – dažų dulksna ir tirpiklių garai kenkia sveikatai. Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose arba esant įjungtam mechaniniam vėdinimui. Rekomenduojama dėvėti darbo drabužius, naudoti apsauginius akinius, klausos organų apsaugą ir pirštines.

Degios dengiamosios medžiagos



Valydami nenaudokite degių medžiagų.

Pavojus

Apsauga nuo sproginimo



Nenaudokite prietaiso gamybinėse patalpose, kurios yra paminėtos Sprogimų prevencijos reglamente.

Pavojus

Užsidegimo šaltinių keliamas sproginimo ir gaisro pavojus atliekant purškimo darbus



Purškiant aplinkoje negali būti jokių užsidegimo šaltinių, pvz., atviros liepsnos, kibirkščių, rusenančios vielos ir karštų paviršių, draudžiama rūkyti.

Pavojus

Elektrostatinis krūvis (kibirkščių arba liepsnų susidarymas)



Dėl dengiamosios medžiagos srauto greičio purškimo metu, esant tam tikroms aplinkybėms, prie prietaiso gali susidaryti elektrostatinis krūvis. Jam išsikraunant gali susidaryti kibirkštys ir liepsnos. Todėl prietaisas būtinai turi būti įžemintas elektriniais įrenginiais. Prijungiama turi būti naudojant pagal nurodymus įžemintą apsauginio kontakto kištukinį lizdą.

Pavojus

Vėdinimas

Norint purškimo darbų metu išvengti gaisro ir sproginimo pavojaus ir nepakenkti sveikatai, reikia pasirūpinti tinkama natūralia arba mechanine vėdinimo sistema.

Prietaiso ir purkštuvų apsauga

Visos žarnos, jungtys ir filtro dalys prieš pradedant naudoti purškimo siurbį turi būti apsaugotos. Neapsaugotos dalys, veikiamos didelės jėgos, gali atsilaisvinti arba nuo didelio slėgio gali pradėti tekėti skystis – tai gali sukelti sunkius sužalojimus.

Montuodami arba išmontuodami purkštuką arba nutraukdami darbą, purkštuvą visada apsaugokite.

Purkštuvų atatranka



Esant dideliame darbiniam slėgiui, patraukus saugiklį susidaro iki 15 N atatranks jėga. Jei tam nebūtumėte pasirengę, ranka gali atšokti atgal arba galite prarasti pusiausvyrą. Dėl to galite susižaloti. Nuolat veikiant tokiai atatrakai, gali būti visam laikui pakenkta sveikatai.

Pavojus

Maks. darbinis slėgis

Leistinas purkštuvų, purkštuvų priedų ir didelio slėgio žarnos darbinis slėgis neturi būti mažesnis nei ant prietaiso nurodytas maksimalus 110 bar (11 MPa) darbinis slėgis.

Dengiamoji medžiaga

Atsižvelkite į pavojus, kylančius dėl purškiamos medžiagos, ir paisykite ant talpyklų esančių užrašų ar medžiagos gamintojo pateiktų nuorodų.

Nepurškite tokių medžiagų, apie kurių keliamus pavojus nieko nežinote.

Didelio slėgio žarna (saugumo nurodymas)



Dėmesio – pavojus susižeisti atliekant injekciją! Dėl nusidėvėjimo, sulenkimo ir naudojimo ne pagal paskirtį didelio slėgio žarnoje gali susidaryti nuotėkio vietų. Per nuotėkio vietą į odą gali būti įpurkšta skysčio.

Pavojus

Prieš naudodami, kiekvieną kartą didelio slėgio žarną kruopščiai patikrinkite.

Pažeistą didelio slėgio žarną iškart pakeiskite.

Niekada pažeistos didelio slėgio žarnos nebandykite pataisyti patys!
 Stenkitės staigiai nesukti arba nesulenkti, mažiausias lenkimo spindulys – maždaug 20 cm.
 Nepervaziuokite didelio slėgio žarnos, saugokite ją nuo aštrių daiktų ir briaunų.
 Norėdami pastumti prietaisą, niekada netraukite paėmę už didelio slėgio žarnos.
 Nepersukite didelio slėgio žarnos.
 Nedėkite didelio slėgio žarnos į tirpiklį. Išorinę pusę valykite tik sudrėkinta servetėle.
 Didelio slėgio žarną tieskite taip, kad nesukeltumėte pavojaus už jos užkliūti.
 Purkštuvo ir didelio slėgio žarnos elektrostatinis krūvis išvedamas per didelio slėgio žarną. Todėl elektrinė varža tarp didelio slėgio žarnos jungčių turi būti lygi 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.) arba mažesnė.



Veikimo, saugos ir ilgo naudojimo sumetimais naudokite tik originalias WAGNER didelio slėgio žarnas ir purkštukus. Apžvalgą rasite „Atsarginių dalių sąrašė“.



Senos didelio slėgio žarnos yra lengviau pažeidžiamos. „Wagner“ rekomenduoja po 6 metų didelio slėgio žarną pakeisti.

Prietaiso prijungimas

Prijungiama turi būti naudojant pagal nurodymus įžemintą apsauginio kontakto kištukinį lizdą. Jungtis turi būti su $INF \leq 30 \text{ mA}$ liekamosios srovės įtaisu.

Prietaiso pastatymas



Pavojus

Dirbant patalpose:

Prietaiso zonoje negali susidaryti garų, kurių sudėtyje yra tirpiklių. Prietaiso pastatymas su purškimo objektu nesiliečiančioje pusėje. Reikia laikytis bent 5 m atstumo tarp prietaiso ir purkštuvo.

Dirbant lauke:

Link prietaiso negali būti pučiama garų, kurių sudėtyje yra tirpiklių. Atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį.

Statykite prietaisą taip, kad prie jo nepatektų ir ant jo nesikauptų garų, kurių sudėtyje yra tirpiklių. Reikia laikytis bent 5 m atstumo tarp prietaiso ir purkštuvo.

Techinė priežiūra ir taisymas



Pavojus

Prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu, sumažinkite slėgį ir iš elektros lizdo ištraukite kištukinę jungtį.

Prietaiso valymas



Pavojus

Trumpo jungimo pavojus dėl patenkančio vandens!

Niekada prietaiso nepurškite didelio slėgio arba gariniu didelio slėgio valytuvu.

Prietaiso valymas tirpikliu



Pavojus

Prietaisą valant tirpikliu negalima purkšti arba pumpuoti į talpyklą su nedidele (kamščio) anga. Kyla pavojus dėl susidarančio sprogaus dujų / oro mišinio. Talpykla turi būti įžeminta. Valydami nenaudokite degių medžiagų.

Purškiamo objekto įžeminimas

Padengtiną purškiamą objektą turi būti įžemintas.

Šiluminis saugiklis

Prietaise įrengtas šiluminis saugiklis, atjungiantis prietaisą jam perkaitus. Tokiu atveju prietaisą išjunkite, atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį PRIME (vertikaliai), ištraukite kištuką ir leiskite prietaisui atvėsti bent 30 minučių. Pašalinkite perkaitimo priežastį, pvz., atidenkite uždengtą vėdinimo angą.

Aprašas (1 pav.)

1 Įsiurbimo žarna	2 Slėgio reguliatorius su įrengtu įjungikliu / išjungikliu
3 Rankena	4 Integruota dėtuve purkštukams ir smulkioms dalims
5 517 purkštukas (tirštoms medžiagos, pvz., vidaus sienų dažams)	6 Purkštuvas
7 Purkštuko laikiklis	8 HEA filtrų rinkinys
9 Pistoletų filtrai: raudonas (1 vnt.), baltas (1 vnt.*)	10 311 purkštukas (skystoms medžiagos, pvz., lakui)
11 Didelio slėgio žarna	12 Atrankusis perjungiklis
13 Atbulinės eigos žarna	14 Žarnos jungtis
15 Įsiurbimo filtras	16 Įleidimo vožtuvo stūmiklis
17 Naudojimo instrukcija	

* iš anksto sumontuota filtro korpuse

Skiedžiamos dengiamosios medžiagos

Dispersiniai ir latekso dažai vidaus apdailai.

Lakas ir lazūros, kurių sudėtyje yra vandens ir tirpiklių. Lakiniai dažai, alyva, lipnumą reguliuojančios medžiagos, dirbtinės dervos lakas, PVC lakas, pirminis lakas, bazinis lakas, užpildai ir antikoroziniai dažai.



Priklausomai nuo apdorotinos medžiagos, gali skirtis reikiamas purkštuko dydis ir reikėti kito pistoleto filtro.

Skystos medžiagos: 311 purkštukas → raudonas filtras

Tirštos medžiagos: 517 / 619 purkštukas → baltas filtras

Neskiedžiamos dengiamosios medžiagos

Medžiagos, kurių sudėtyje yra abrazyvių sudėtinių dalių. **Fasadiniai dažai**, šarmai ir dengiamosios medžiagos, kurių sudėtyje yra rūgščių. Degios dengiamosios medžiagos, acetono ir nitroskiediklio savo sudėtyje turinčios medžiagos.



Kilus abejonių, kad įsitikintumėte, jog dengiamosios medžiagos yra suderinamos su gaminant prietaisą naudotomis medžiagomis, kreipkitės į „Wagner“ aptarnavimo skyrių.

Naudojimo sritis

Vidaus sienų ir lauke esančių objektų (pvz., sodo tvorų, garažo vartų ir pan.) dengimas.

Reikiama įrankiai ir pagalbinės priemonės

- Veržliaraktis (13, 16, 17, 20) arba reguliuojamas veržliaraktis (2 vnt.), šešiabriaunis raktas (10 mm)
- Šešiabriaunis raktas (2,5 mm)
- Tuščia talpykla
- Didesnis kartono lapas
- Dengiamoji medžiaga

Darbo vietos paruošimas



Būtinai užklijuokite kištukinius lizdus ir jungiklius. Elektros smūgio pavojus prasiskverbęs purškamajai medžiagai!



Uždenkite visus paviršius ir objektus, kurie neturi būti apipurkšti, arba pašalinkite juos iš darbo zonos. Už žalą, patirtą dėl dažų dulksnos, neatsakoma.

Pavojus

Silikatiniai dažai ėsina stiklinius ir keraminius paviršius! Todėl visus šiuos paviršius būtina visiškai uždengti.



Naudokite kokybišką lipniąją apsauginę dažymo juostą.

Prie tapetų ir nudažytų paviršių neklijuokite per smarkiai prilimpančios lipniosios juostelės, nes ją nuplėšiant paviršius gali būti pažeistas. Lipniąją juostą plėškite lėtai ir tolygiai, jokių būdu ne staigiu judesiu. Paviršiai apklijuoti gali būti tik tiek, kiek reikia, kad neliktų ar liktų kuo mažiau galimų likučių.

Dengiamosios medžiagos paruošimas

Su „Control Pro 250 M“ galima purkšti neskiestus arba mažai skiestus vidaus sienų dažus, laką ir lazūras. Detalesnę informaciją rasite dažų gamintojo techniniame duomenų lape (→ atsisiųsti internete).

1. Kruopščiai išmaišykite medžiagą ir ją atskiesti laikydamiesi atskiedimo rekomendacijų (maišymui rekomenduojama naudoti maišyklę).

Atskiedimo rekomendacija

Dengiamoji medžiaga	
Dažyvės	neskiesta
Medienos konservantas, beicas, alyva, dezinfekcinė priemonė, augalų apsaugos priemonė	neskiesta
Lakas, kurio sudėtyje yra tirpiklių, ir vandeniui skiedžiamas lakas, gruntiniai dažai, automobilių lakas, storių sluoksniu dengiamos dažyvės	Skiesti 5 - 10 %
Vidaus sienų dažai (dispersiniai ir lateksiniai dažai)	Skiesti 0-10 %



Lentelėje nurodytos vertės yra orientacinio pobūdžio.

Naudotai medžiagai labiausiai tinkantis praskiedimas turi būti nustatytas atliekant purškimo bandymą. Išsamesnę informaciją dėl purškimo bandymo rasite skyrelyje „Purškimo technika“.

Surinkimas

1. Į dėtuve įstatykite abi dureles / sklendes.
2. Kaip parodyta paveikslėlyje įdėkite rankeną ir užfiksuokite ją spausdami į apačią. (2 pav.)
3. Nuo žarnos ir jos jungties nuimkite abu dangtelius. (3 pav.)
4. Uždėkite purkštuvą ant atnaujinto žarnos galo (4 pav., 1) ir ant žarnos užsukite pistoletą. Veržliarakčiu (13) gerai priveržkite sriegį.
5. Sriegį kitame žarnos gale užsukite ant žarnos jungties.
Vienu veržliarakčiu (16) užfiksuokite žarnos jungtį, o kitu veržliarakčiu (17) priveržkite žarną. (5 pav.)
6. Įsiurbimo žarną įkiškite į medžiagos patekimo angą ir užfiksuokite veržtuvu. (6 pav.)
7. Atbulinės eigos žarną įkiškite į atbulinės eigos įvorę ir užfiksuokite veržtuvu. (7 pav.)

Prietaiso valdymo elementai (8. pav.)

- A** Slėgio regulatoriumi galima nustatyti purškimo slėgį.
Purškimo slėgis priklauso nuo naudojamos medžiagos.
Jei slėgio regulatorius nustatytas ties 0, prietaisas yra išjungtas.
- B** Atrankiuoju perjungikliu galima atlikti tokius nustatymus:
- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| PRIME (vertikali jungiklio padėtis) | → | • Pirminiam sistemos užpildymui dažais
• Slėgio mažinimui |
| SPRAY (horizontali jungiklio padėtis) | → | • Darbui su purkštuvu |

Purkštuvai



Pavojus

Kai tvirtinate purkštuką arba purkštuvą nenaudojate, visada apsaugokite saugiklį.

- Jei norite saugiklį užrakinti, atitraukimo užraktą nulenkite žemyn (9 pav., A).
- Jei norite saugiklį atrakinti, atitraukimo užraktą atlenkite į viršų (9 pav., B).



Priklausomai nuo apdorotinos medžiagos, gali skirtis reikiamas purkštuko dydis ir reikėti kito pistoleto filtro.

Skystos medžiagos:	311 purkštukas	→	raudonas filtras
Tirštos medžiagos:	517 / 619 purkštukas	→	baltas filtras

Slėgio mažinimo instrukcija



Pavojus

Išjungdami prietaisą visada laikykitės slėgio mažinimo instrukcijos. Tokiu būdu iš purškimo žarnos ir pistoleto išleidžiamas slėgis.

1. Apsaugokite purkštuvą. (9 pav., A)
2. Išjunkite prietaisą (slėgio regulatoriaus padėtis 0).

- Atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį PRIME (vertikaliai). (10 pav.)
- Pašalinkite purkštuvą apsaugą. Laikykite purkštuvą virš tuščios talpyklos ir patraukite saugiklį, kad išleistumėte slėgį.
 - Apsaugokite purkštuvą.

Naudojimo pradžia

Prieš jungdami į elektros tinklą žiūrėkite, kad sutaptų elektros tinklo įtampa ir specifikacijų lentelėje nurodyta įtampa.

- Atbulinės eigos žarną veržtuvais pritvirtinkite prie įsiurbimo žarnos.
- Įmerkite įsiurbimo žarną į dažų kibirėlį. (11 pav.)
- Kad įsitikintumėte, jog įleidimo vožtuvas laisvas, paspauskite raudoną įleidimo vožtuvo stūmiklį. (12 pav.)
- Įkiškite elektros laidą.
- Atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį PRIME (vertikaliai).
- Slėgio reguliatorių iš lėto sukdami į 2 padalą, įjunkite prietaisą.
- Kai tik dažai per atbulinės eigos žarną pradeda tekėti į dažų kibirėlį, prietaisą vėl išjunkite (slėgio reguliatorius 0).



Jei dažai neįsiurbiami, pabandykite problemą išspręsti atlikdami skyriuje „Pagalba kilus įsiurbimo problemų“ nurodytus veiksmus.




- Atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį SPRAY (horizontali jungiklio padėtis).
- Laikykite purkštuvą prie tuščios talpyklos krašto. (13 pav.)
- Panaikinkite pistoleto apsaugą ir laikykite paspaustą saugiklį, kol medžiaga pradės tekėti tolygiu srautu.
- Atleiskite saugiklį ir apsaugokite pistoletą.
- Purkštuko laikiklį uždėkite ant purkštuvą (14 pav., A) ir pasukite į galinę padėtį (14 pav., B), kad jį užfiksuotumėte.
- Į priekį nukreiptu galu uždėkite purkštuką. (15 pav.)

Pagalba kilus įsiurbimo problemų

- 3–4 kartus paspauskite įleidimo vožtuvo stūmiklį. (Pav. A)
Jei problema nepašalinama, tęskite atlikdami toliau nurodytą veiksmą.
- Kelias kartus nesmarkiai į žarnos jungtį suduokite, pvz., guminiu plaktuku. (Pav. B)
Jei problema nepašalinama, tęskite atlikdami toliau nurodytą veiksmą.
- Išjunkite prietaisą (slėgio reguliatorius 0).
- Nuimkite įsiurbimo ir didelio slėgio žarą ir prietaisą pastatykite ant galvutės.
- Į medžiagos patekimo angą įpilkite maždaug 10 ml vandens. (Pav. C)
- 3–4 kartus paspauskite įleidimo vožtuvo stūmiklį.
- Priešais žarnos jungtį laikykite servetėlę ir įjunkite siurblį, kol iš žarnos jungties pradės tekėti vanduo.



Jei problema nepašalinama, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

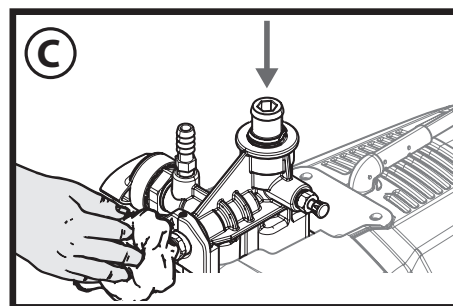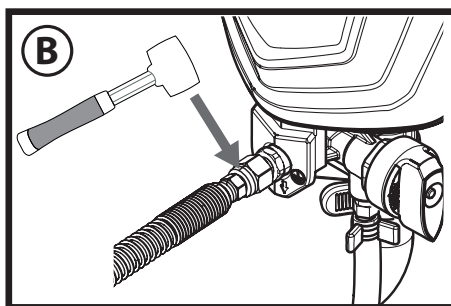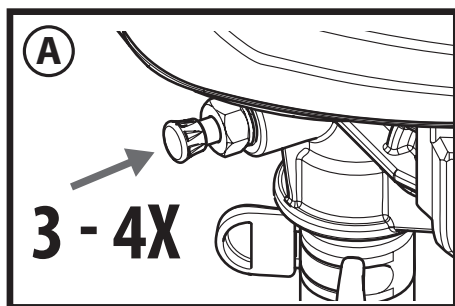

Purškimo technika



Pavojus

Išjungdami prietaisą visada laikykitės slėgio mažinimo instrukcijos. Tokiu būdu iš purškimo žarnos ir pistoleto išleidžiamas slėgis.

Įsitikinkite, kad dažų žarna nesulenкта ir šalia nėra daiktų aštriomis briaunomis.

- Kad patikrintumėte purškimą ir susipažintumėte su purkštuvu naudojimu, rekomenduojama pirmiausia pabandyti ant kartono arba panašaus pagrindo.



Jei purškiama tolygiu srautu, kaip parodyta 16 A paveikslėlyje, viskas nustatyta teisingai.

Jei nupurškus matyti „juostos pakraščiuose“, kaip parodyta 16 B paveikslėlyje, palaipsniui didinkite slėgį arba toliau skieskite po 5 proc. (atkreipkite dėmesį į didžiausią gamintojo leidžiamą praskiedimą).

- Kokybiškam rezultatui užtikrinti labai svarbu tolygiai padengti visą plotą. Vienodu greičiu judinkite savo ranką ir purkštuvą vienodu atstumu laikykite virš paviršiaus. Optimalus atstumas tarp purkštuko ir paviršiaus yra maždaug 20–25 cm. (17 pav., A)
- Purkštuvą laikykite lygiagrečiai su paviršiumi. Judesius atlikite visa ranka, o ne riešu. (17 pav., B)
- Purkštuvą paviršiaus atžvilgiu laikykite dešiniajame kampe. Kitaip viename gale bus padengta storesniu sluoksniu nei kitame. (17 pav. C)
- Pradėję judesius, traukite saugiklį. Prieš užbaigdami judesius, saugiklį atleiskite. (17 pav., D) Stenkitės purškiamame plote išvengti pertrūkių. Kiekvienai juostai leiskite persidengti maždaug 30 proc. Taip padengiama tolygiu sluoksniu.



Darbo metu siurblys kartkartėmis įsijungia ir išsijungia, kad susireguliuotų slėgis. Tai yra normalu ir nėra netinkamas veikimas.

Užsikisusio purkštuko valymas

Jei purškimas prastėja arba iš purkštuko dažų nebeišeina, nors saugiklis patrauktas, laikykitės tolesnės instrukcijos.



Pavojus

Nebandykite purkštuko išvalyti pirštu. Skystį veikia didelis slėgis ir atliekant injekcijas jis gali sukelti sužalojimus.

1. Atleiskite saugiklius ir apsaugokite pistoletą. Pasukite sukamą purkštuką 180°, kad rodyklės galiukas būtų nukreiptas į antrą pistoleto pusę (18 pav.).



Jei purkštuką veikia slėgis, jį pasukti gali būti sunku. Atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį PRIME (vertikaliai) ir patraukite saugiklį. Taip panaikinamas slėgis ir purkštuką galima pasukti lengviau.

2. Atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį SPRAY ir nustatykite maksimalų slėgį.
3. Panaikinkite pistoleto apsaugą ir patraukite saugiklį, nukreipdami pistoletą į nereikalingą medžio gabalą arba kartono lapą. Taip slėgiu purškimo žarnoje pašalinamas užsikisimas. Kai purkštukas švarus, dažų skystis vėl teka tiesia didelio slėgio srove.
4. Atleiskite saugiklius ir apsaugokite pistoletą. Apsukite purkštuką, kad rodyklė vėl būtų nukreipta į priekį. Panaikinkite pistoleto apsaugą ir purškimą tęskite.



Naudojant HEA filtrų rinkinį galima sumažinti purkštukų užsikisimus (žr. skyrių „HEA filtrų rinkinys“).

HEA filtrų rinkinys


Montavimas



Pavojus

Prieš pradėdami montuoti / išmontuoti filtrų rinkinį, pistolete ir didelio slėgio žarnoje turi nebūti slėgio.

1. Didelio slėgio žarną atskirkite nuo pistoleto (1).
2. Jei reikia, užsukite filtro korpusą (2) ir įdėkite purkštukui tinkantį filtrą (3) (kūginė pusė (A) turi būti nukreipta į viršų).
311 purkštukas → raudonas filtras
517 / 619 purkštukas → baltas filtras (iš anksto sumontuota filtro korpuse)
3. Filtro korpusą (2) gerai prisukite prie pistoleto (1).
4. Didelio slėgio žarną (4) gerai prisukite prie filtro korpuso (2).

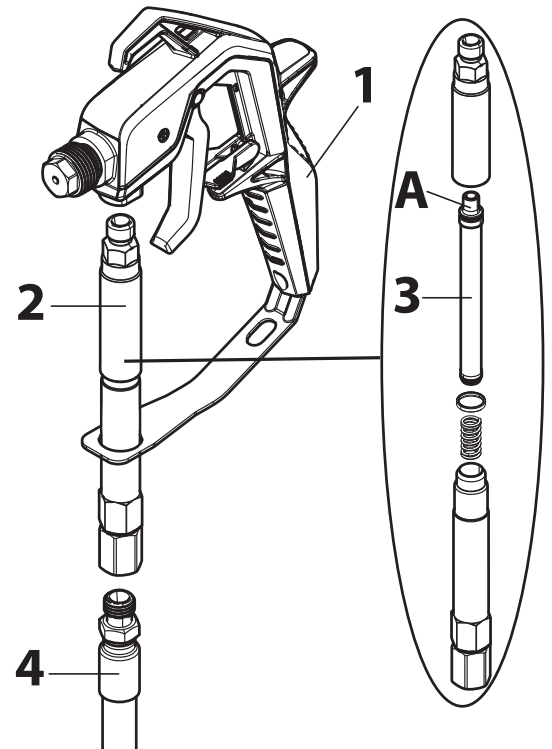

Valymas



Pavojus

Prieš pradėdami montuoti / išmontuoti filtrų rinkinį, pistolete ir didelio slėgio žarnoje turi nebūti slėgio.

1. Nuo žarnos (4) ir pistoleto (1) nuimkite filtro korpusą (2).
2. Prisukite filtro korpusą (2) ir išimkite filtrą (3).
3. Kruopščiai išvalykite filtrą (3) ir filtro korpusą (2) (jei filtras nusidėvėjo, pakeiskite jį).
4. Surinkdami vėl, būkite atsargūs, kad neišsibarstytų sandarikliai ir spyruoklės.

Trumpos pertraukėlės dirbant



Išjungdami prietaisą visada laikykitės slėgio mažinimo instrukcijos. Tokiu būdu iš purškimo žarnos ir pistoleto išleidžiamas slėgis.

Pavojus

- Išjunkite prietaisą (slėgio reguliatorius 0) ir ištraukite kištuką.
- Purkštuvą įdėkite į plastikinį maišelį ir hermetiškai uždarykite.
- Kad nesusiformuotų plėvelė, dažų paviršių dažų talpoje sudrėkinkite nedideliu kiekiu vandens.

Eksplotavimo nutraukimas ir valymas

Norint, kad dažymo prietaisais nepriekaištingai veiktų, būtina tinkamai jį valyti. Klaidingai arba netinkamai valant negali būti teikiami reikalavimai dėl garantijos suteikimo.



Pavojus

Valydami nenaudokite degių medžiagų / nitroskiediklio.



Pabaigę darbą prietaisą visada iškart išvalykite. Jei dengiamoji medžiaga išdžiū, valyti bus sunkiau.

1. Sumažinkite slėgį.
2. Apsaugokite purkštuvą.
3. Nuo purkštovo nuimkite purkštuko laikiklį. (19 pav.)
4. Įsiurbimo žarną ir atbulinės eigos žarną įdėkite į talpyklą su vandeniu arba naudojamai medžiagai tinkančiu valymo tirpalu.
5. Atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį SPRAY ir nustatykite maksimalų slėgį.
6. Purkštuvą laikykite prie dažų kibirėlio krašto. (20 pav.)



Pavojus

Plaudami tirpiklius pistoletą įžeminkite naudodami metalinę talpyklą.

7. Pašalinkite pistoleto apsaugą ir traukite saugiklį, kad dažų perteklių iš sistemos išpumpuotumėte į dažų kibirėlį. Kai tik pradės tekėti valiklis, saugiklį vėl atleiskite.
8. Atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį PRIME (vertikaliai).
9. Purkštuvą laikykite prie valymo indo krašto.
10. Traukite saugiklį ir laikykite jį paspaustą tol, kol pradės tekėti tik švarus skystis.
11. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką.
12. Atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį PRIME (vertikaliai).
13. Traukite saugiklį, kad sumažintumėte slėgį.
14. Apsaugokite purkštuvą.
15. Naudodamiesi veržliarakčiais (13), atskirkite purkštuvą nuo dažų žarnos.



Jei naudojamas HEA filtrų rinkinys, išmontuokite ir išvalykite jį atsižvelgdami į skyriuje „HEA filtrų rinkinys“ pateiktą informaciją.

16. Iš purkštuko laikiklio (4) išimkite purkštuką (1), poveržlę (2) ir tvirtinimo elementą (3) ir visas dalis kruopščiai išvalykite. (21 pav.)
17. Tvirtinimo elementą ir poveržlę vėl įdėkite į purkštuko laikiklį.
Purkštuko laikiklį prisukite prie pistoleto.
18. Nuo pagrindinio prietaiso nuimkite įsiurbimo žarną.
19. Nuimkite atbulinės eigos žarną.
20. Abi žarnas iš išorės nuvalykite.
21. Atsargiai iš įsiurbimo filtro ištraukite filtro diską (1). (22 pav.)
22. Kruopščiai išplaukite filtro diską po tekančiu vandeniu.
23. Veržliarakčiu (17) nuo pagrindinio prietaiso nuimkite didelio slėgio žarną.
24. Įleidimo vožtuvą įmerkite į konservavimo priemonėmis (pvz., buitine alyva) užpildytą talpyklą. (23 pav.)
25. Įkiškite kištuką.
26. Priešais žarnos jungtį laikykite servetėlę ir maždaug 5 sekundėms prietaisą įjunkite. (24 pav.)
Taip siurblys užkonservuojamas.

Techninė priežiūra ir taisymas



Prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu, sumažinkite slėgį ir iš elektros lizdo ištraukite kištukinę jungtį.

Pavojus

a) Įleidimo vožtuvo valymas



Jei įsiurbiant medžiagą kyla problemų, esant reikalui, turi būti išvalytas arba pakeistas įleidimo vožtuvas. Problemų galima išvengti visada tinkamai išvalant prietaisą ir atliekant jo techninę priežiūrą.

1. Nuo pagrindinio prietaiso nuimkite įsiurbimo žarną.
2. Įleidimo vožtuvą (25 pav., 1) veržliarakčiu (20) arba šešiabriauniu raktu (10 mm) nuimkite nuo pagrindinio prietaiso.
3. Iš įleidimo vožtuvo išimkite vožtuvo lizdą (25 pav., 2), rutuliuką (3) ir O formos žiedą (4).
4. Įleidimo vožtuvo tvirtinimo įtaisą ir visas dalis kruopščiai išplaukite valymo tirpalu arba, jei reikia, pakeiskite.
5. Sutepkite O formos žiedą (25 pav., 5) prie įleidimo vožtuvo.
6. Įdėkite vožtuvo lizdą, rutuliuką ir O formos žiedą į įleidimo vožtuvą.
7. Įleidimo vožtuvą vėl įsukite į purkštuvą.

b) Išleidimo vožtuvo valymas



Jei purškiama prastai, esant reikalui, turi būti išvalytas arba pakeistas išleidimo vožtuvas. Problemų galima išvengti visada tinkamai išvalant prietaisą ir atliekant jo techninę priežiūrą.

1. Veržliarakčiu (17) nuo pagrindinio prietaiso nuimkite didelio slėgio žarną.
2. Atlaisvinkite varžtą (2,5 mm šešiabriaunis raktas) prie išleidimo vožtuvo (26 pav.), tačiau jo nenuimkite.
3. Išleidimo vožtuvą (27 pav., 1) veržliarakčiu (16) nuimkite nuo pagrindinio prietaiso.
4. Išleidimo vožtuvo tvirtinimo įtaisą ir išleidimo vožtuvą kruopščiai išplaukite valymo tirpalu arba, jei reikia, išleidimo vožtuvą pakeiskite.
5. Vėl įdėkite naują arba išvalytą išleidimo vožtuvą.
6. Vėl priveržkite varžtą (26 pav.).



Gera priveržkite varžtą, kad užtikrintumėte žarnos ir pistoleto įžeminimą.

Pavojus

Atsarginės dalys (28 pav.)

Poz.	Pavadinimas	Užsakymo Nr.
1	Purkštuvas (įskaitant purkštuko laikiklį)	0517100
2	517 purkštukas (tirštoms medžiagos, pvz., vidaus sienų dažams)* 311 purkštukas (skystoms medžiagos, pvz., lakui)*	0517517 0517311
3	Purkštuko laikiklis	0517200
4	Sandarinio rinkinys	0517900
5	HEA filtrų rinkinys (įskaitant filtrą, raudoną ir baltą)	0517202
6	Raudonas filtras (311 purkštukas, 2 vnt.)* Baltas filtras (517/619 purkštukas, 2 vnt.)*	0418711 0418713
7	Didelio slėgio žarna, 9 m	0580050
8	Rankena	0580175A
9	Sklendė (1 vnt.)	0580041B
10	Įsiurbimo žarna ir atbulinės eigos žarna	0580159A
11	Veržtuvas (įsiurbimo žarna)	9890222
12	Veržtuvas (atbulinės eigos žarna)	0327226
13	Atbulinės eigos žarna	0580487A
14	Veržtuvas (1 vnt.)	0512390
15	Filtro korpusas	0580154
16	Filtras	0580155
17	Išleidimo vožtuvas	0580072A
18	Įleidimo vožtuvo taisymo rinkinys	0580391
19	Įleidimo vožtuvo korpusas	0580071A

* Nusidėvinčios dalys: garantija netaikoma

Priedas (nėra komplektacijoje)

Pavadinimas	Užsakymo Nr.
619 purkštukas (tirštoms medžiagos, pvz., vidaus sienų dažams Didelių plotų dengimas)	0517619
Purkštuko ilginimas (30 cm)	0517700
Alyva (118 ml)	2319722

Daugiau informacijos ir WAGNER renovacijos darbams skirtų gaminių paletę pateikta adresu www.wagner-group.com.

Techniniai duomenys

Siurblio tipas	Stūmoklinis siurblys
Įtampa	230 V ~ 50 Hz
Vartojamoji galia	550 W
Apsauga	Jungimas tik prie apsauginio atjungimo funkciją turinčio kištukinio lizdo (16 A)
Apsaugos klasė	I
Maks. purškimo slėgis	11 MPa (110 bar)
Didž. išpurškiamas kiekis	1,25 l/min
Garso slėgio lygis*	83 dB (A) neapibrėžtis K= 3 db
Garso galios lygis*	95 dB (A) neapibrėžtis K= 3 db
Vibracijos lygis*	< 2,5 m/s ² neapibrėžtis K= 1,5 m/s ²
Maks. dengiamosios medžiagos temperatūra	40°C
Žarnos ilgis	9 m
Maks. žarnos ilgis	30 m
Produkto matmenys	apie 46,5 x 32 x 38 cm
Masė	apie 7,6 kg

* Išmatuota pagal EN 50580:2014

Informacija apie vibracijos lygį

Nurodyta vibracijos lygio vertė išmatuota taikant standartizuotus bandymų metodus, ją galima remtis lyginant vienose elektrinius įrankius su kitais. Vibracijos lygio vertė gali būti naudojama vibracijos įvertinimui.

Dėmesio! Skleidžiamos vibracijos vertė eksploatuojant elektrinį įrankį gali skirtis nuo nurodytų verčių, priklausomai nuo to, kaip elektrinis įrankis naudojamas. Būtina siekiant apsaugoti operatorių nustatyti saugumo priemonės, kurios būtų grįstos įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (tai darant reikia atsižvelgti į visus eksploatavimo ciklo etapus, pvz., laikus, kada elektrinis įrankis išjungtas, ir laikus, kada jis įjungtas, bet veikia be apkrovos).

Trikčių šalinimas

Triktis	Priežastis	Kaip pašalinti triktį
Purškimo prietaisas neveikia.	- Purškimo prietaisas neįkištas. - Purškimo prietaisą veikiant slėgiui, jis buvo atjungtas. - Kištukiniame lizde nėra įtampas. - Ilgintuvas pažeistas arba per mažas jo talpumas. - Prietaisas perkaitęs	→ Įkiškite kištuką. → Sumažinkite slėgį ir atrankųjį perjungiklį vėl nustatykite į padėtį SPRAY → Patikrinkite tinklo įtampą. → Pakeiskite ilgintuvą.
	Yra problema su varikliu.	→ Išjunkite prietaisą, atrankųjį perjungiklį pasukite į padėtį PRIME (vertikaliai), ištraukite kištuką ir leiskite prietaisui atvėsti bent 30 minučių. Pašalinkite perkaitimo priežastį, pvz., atidenkite uždengtą vėdinimo angą. → Kreipkitės į „Wagner“ techninės priežiūros skyrių

Triktis	Priežastis	Kaip pašalinti triktį
Purškimo prietaisas veikia, tačiau neįsiurbia dažų, kai atrankusis perjungiklis nustatytas į padėtį PRIME.	• Blokas netinkamai iš anksto užpildomas arba jame nebeliko įpildo skysčio. • Tuščias dažų kibirėlis arba įsiurbimo žarna ne iki galo įmerkta į dažus. • Užsikimšusi įsiurbimo žarna • Įsiurbimo žarna atsilaisvino nuo įleidimo vožtuvo. • Įleidimo vožtuvas arba išleidimo vožtuvas įstrigo. • Įleidimo vožtuvas nusidėvėjo arba yra pažeistas. • Vožtuvas PRIME / SPRAY užsikimšo.	→ Vėl pabandykite prietaisą užpildyti iš anksto. → Papildykite kibirėlį arba įsiurbimo žarną įmerkite į dažus. → Išvalykite įsiurbimo žarną → Priveržkite ją. → Laikykitės skyriuje „Pagalba kilus įsiurbimo problemų“ pateiktų nurodymų → Pakeiskite. → Kreipkitės į „Wagner“ techninės priežiūros skyrių
Purškimo prietaisas dažus įsiurbia, tačiau paspaudus pistoletą sumažėja slėgis.	• Purkštukas nusidėvėjo. • Užsikimšo įsiurbimo filtras. • Užsikimšo pistoleto filtras (jei jis sumontuotas) • Dažai per tiršti arba užsiteršę. • Įleidimo vožtuvas nusidėvėjo arba yra pažeistas.	→ Purkštuką pakeiskite nauju. → Išvalykite įsiurbimo filtrą. → Išvalykite arba pakeiskite filtrą. → Praskieskite arba išfiltruokite dažus. → Pakeiskite.
Purkštukas praleidžia skystį.	• Nusidėvėjo arba užsiteršę pistoleto dalys.	→ Kreipkitės į „Wagner“ techninės priežiūros skyrių
Purkštuko blokas praleidžia skystį.	• Netinkamai surinktas purkštukas. • Užsiteršę sandariklis.	→ Patikrinkite purkštuko bloką ir surinkite jį teisingai. → Išvalykite sandariklį.
Purkštukas nepurškia.	• Užsikimšo purkštukas. • Užsikimšo pistoleto filtras (jei jis sumontuotas) • Netinkamai sumontuotas purkštukas.	→ Išvalykite purkštuką ir naudokite HEA filtrų rinkinį → Išvalykite arba pakeiskite filtrą. → Pasukite purkštuką teisinga kryptimi.
Prastas purškimas.	• Dažai per tiršti arba užsiteršę. • Užsikimšo purkštukas. • Purkštukas nusidėvėjo. • Užsikimšo pistoleto filtras (jei jis sumontuotas) • Užsikimšo įsiurbimo filtras. • Įleidimo vožtuvas nusidėvėjo arba yra pažeistas.	→ Praskieskite arba išfiltruokite dažus. → Išvalykite purkštuką ir naudokite HEA filtrų rinkinį → Purkštuką pakeiskite nauju. → Išvalykite arba pakeiskite filtrą. → Išvalykite įsiurbimo filtrą. → Pakeiskite

Aplinkos apsauga



Prietaisas su priedais ir pakuote turi būti perdirbami laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Šalindami prietaisą nemeskite jo su buitinėmis atliekomis. Tausodami aplinką atiduokite savo prietaisą vietinei utilizavimo įmonei arba pasidomėkite, ką daryti, specializuotose parduotuvėse.

Dažų likučių ir tirpiklių negalima pilti į kanalizaciją, nuotekų sistemą arba į buitines atliekas. Juos reikia utilizuoti atskirai kaip pavojingas atliekas. Vadovaukitės nuorodomis, pateiktomis ant gaminių pakuočių.

Svarbi informacija dėl atsakomybės už gaminį

Pagal nuo 1990-10-01 galiojančią įstatymą dėl atsakomybės už gaminius gamintojas prisiima visišką atsakomybę už savo gaminį esant defektui tik tada, kai naudojamos tik gamintojo arba gamintojo autorizotos dalys, kai prietaisai tinkamai sumontuoti ir eksploatuojami. Naudojant neoriginalius priedus ir atsargines dalis atsakomybė visai arba dalinai išnyksta, jei gaminio defektas atsirado naudojant neoriginalius priedus ir neoriginalias atsargines dalis.

3+1 Jahre Garantie

Naudojant privatiems poreikiams taikoma 36 mėnesių garantija. Naudojant privatiems poreikiams garantija pratęsiama papildomais 12 mėnesių, jei prietaisas per 4 savaites nuo pirkimo užregistruojamas internete adresu www.wagner-group.com/3plus1. Registracija galima tik pirkėjui sutikus dėl jo registruojantis nurodomų duomenų saugojimo.

Naudojant komerciniams tikslams taikoma 12 mėnesių garantija. Jei prietaisu apdorotas dažų kiekis viršija 1000 litrų, laikoma, kad prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.

Šiam prietaisui taikome tokios apimties gamyklinę garantiją:

Savo pasirinkimu pataisome arba patiekiame naujas dalis, jeigu garantijos galiojimo metu atitinkamos dalys po perdavimo klientui dėl prieš perdavimą buvusių aplinkybių (ypač dėl netinkamos konstrukcijos, blogų sudedamųjų medžiagų arba netinkamo pagaminimo) pasirodo esančios netinkamomis naudoti arba galimybės jomis naudotis yra labai ribotos.

Nevertinamos garantinės pretenzijos:

- susijusios su dalimis, kurios nusidėvi jas naudojant arba dėl kitų natūralių priežasčių, taip pat susijusios su produkto trūkumais, kurie atsiranda dėl naudojimo arba kitokių natūralių priežasčių sukkelto nusidėvėjimo. Tai visų pirma taikoma kabeliui, vožtuvams, pakuotėms, purkštukams, cilindrams, stūmokliams, korpuso dalims, kuriose yra terpių, filtrui, žarnoms, sandarikliams ir pan. Nusidėvėjimo sukelti pažeidimai pirmiausia atsiranda naudojant abrazyvines dengiamąsias medžiagas, pavyzdžiui, dispersinius dažus, glazūrą, kvarcinį gruntą.
- jei prietaiso sutrikimai atsiranda dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo, netinkamo arba neteisingo naudojimo, netinkamo pirkėjo arba trečiojo asmens atlikto sumontavimo arba paleidimo eksploatuoti, naudojimo ne pagal paskirtį, neįprastų aplinkos sąlygų, netinkamų dengiamųjų medžiagų, cheminio, elektrocheminio ar elektros poveikio, netinkamų eksploatacijos sąlygų, eksploatavimo esant netinkamai tinklo įtampai / dažniui, perkrovos arba nepakankamos techninės ar kasdienės priežiūros arba valymo.
- jei prietaiso sutrikimai atsiranda naudojant priedus, papildomas arba atsargines dalis, kurios nėra originalios „Wagner“ dalys.
- jei atlikti gaminių pakeitimai arba papildymai.
- jei nuo gaminių buvo pašalinti serijos numeriai arba jie yra nebeįskaitomi.
- jei gaminius bandė pataisyti neįgalioti asmenys.
- jei gaminių kokybė nuo nustatytosios kokybės skiriasi labai nežymiai ir tai neturi didelės įtakos prietaiso vertei ir tinkamumui juo naudotis.

Prietaisas nėra sukurtas naudoti pamaininiam darbui, nuomai arba skolinimui – naudojant tokiais būdais garantija netaikoma.

Pakeitus dalį, prietaiso garantijos laikas nepailgėja.

Gavus prietaisą, jį reikia iškart patikrinti. Apie akivaizdžius defektus, siekiant neprarasti atitinkamų teisių, reikia pranešti per 14 dienų nuo prietaiso gavimo.

Pasilieiname teisę garantinius reikalavimus patikėti vykdyti samdomai įmonei.

Remonto arba techninės priežiūros darbus, kurie nepaminėti šioje naudojimo instrukcijoje, atliekame gamykloje. Dėl garantijos arba remonto kreipkitės į specializuotą parduotuvę, iš kurios prietaisą įsigijote.

Garantinės paslaugos teikimas priklauso nuo to, ar pagrįsite įrodymus, pateikdami sąskaitą, važtaraštį arba pirkimo kvitą.

Jei patikrinus paaiškėja, kad garantija atitinkamu atveju netaikoma, remonto išlaidas turi atlyginti pirkėjas.

„Wagner“ reiškiami reikalavimai, kurie yra grindžiami arba susiję su prietaiso gedimu arba trūkumu, nepriimami.

Paaiškinama, kad šis garantijos pareiškimas nereiškia įstatymo nuostatų arba su bendrosiomis sandorių sąlygomis susijusių reikalavimų apribojimo.

Minėtos garantijos taikomos tik gaminiams, kurie buvo pirkti ES, NVS ar Australijoje ir buvo naudojami atitinkamoje šalyje. Minėtomis nuostatomis teisiniai santykiai su mumis reglamentuojami galutinai. Kitokie reikalavimai, ypač susiję su bet kokios rūšies žala ir nuostoliais, atsirandančiais dėl gaminio arba jo naudojimo, nepriimami, išskyrus tik tokius, kurie gali būti teikiami vadovaujantis Atsakomybės už gaminius įstatymu. Su atsakomybe už defektus susiję reikalavimai, kuriuos galima reikšti specializuotai parduotuvei, dėl to nesikeičia. Šiai garantijai taikoma Vokietijos teisė. Sutarties kalba – vokiečių. Tais atvejais, kai vokiečių ir užsienio kalba parašyto teksto reikšmė nevienoda, pirmenybė teikiama tekstui vokiečių kalba.

ES atitikties deklaracija

Savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau išvardytas taikytinas direktyvas:

2006/42/EB, 2014/30/ES, 2011/65/ES, 2012/19/ES

Taikomi darnieji standartai:

EN ISO 12100, EN 1953, EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

ES atitikties deklaracija pridedama prie gaminio. Pagal poreikį ją galima ir vėliau užsisakyti pateikus užsakymo numerį **2373934**.

Hoiatus!

Tähelepanu, vigastusoht naha läbistamise tõttu!
Airlessi seadmed pihustavad väga suure rõhuga.



1

Sõrmed, käed ja muud kehaosad ei tohi mingil juhul pihustusjoaga kokku puutuda!

Pihustuspüstolit ei tohi mingil juhul suunata inimeste ja loomade poole.

Pihustuspüstolit ei tohi mingil juhul kasutada ilma pihustusjoa puudutuskaitseta.

Pidage silmas, et pihustusvigastus ei ole nagu tavaline löikevigastus. Kui kattematerjal või lahusti vigastab nahka, minge kohe arsti juurde kiire ja oskusliku ravi jaoks. Öelge arstile, millist kattematerjali või lahustit te kasutasite.

2

Iga kord enne kasutuselevõttu pidage silmas järgmisi punkte.

1. Rikkis seadmeid ei tohi kasutada.
2. Fikseerige pihustuspüstol päästikul oleva kaitsehoovaga.
3. Tagage maandus – ühenduseks tuleb kasutada nõuetekohaselt maandatud kaitsekontakt-pistikupesa.
4. Kontrollige kõrgsurvevooliku ja pihustuspüstoli lubatud töö rõhku.
5. Kontrollige kõikide ühenduste tihedust.

3

Järgige ülimalt täpselt seadme regulaarse puhastamise ja hooldamise juhiseid.

Pidage silmas järgmisi reegleid enne seadmega töötamist ja iga tööpausi korral.

1. Vabastage pihustuspüstol ja kõrgsurvevoolik rõhust.
2. Fikseerige pihustuspüstol päästikul oleva kaitsehoovaga.
3. Lülitage seade välja.

Jälgige ohutust!

Önitleme WAGNERi värvimisseadme ostu puhul.

Te soetasite kvaliteetseadme, mida tuleb veatu toimimise tagamiseks puhastada ja hooldada.

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja järgige ohutusjuhiseid. Hoidke kasutusjuhendit hoolikalt.

Erklärung der verwendeten Symbole

 Oht	Tähistab vahetut ohtu. Selle vältimise tagajärjeks on surm või rasked vigastused.
	Tähistab kasutusnõuandeid ja muid eriti kasulikke juhiseid.
	Kandke töötamisel sobivat kuulmiskaitset.
	Kandke töötamisel sobivat hingamiskaitset.
	Kandke töötamisel sobivaid kaitsekindaid.

Üldised ohutusjuhised**Hoiatus!**

Lugege kõik juhised läbi. Alljärgnevate juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. **Hoidke kasutusjuhendit hoolikalt ja kui te annate toote kellelegi üle, pange ka kasutusjuhend tootele kaasa.** Edaspidi kasutatud mõiste „elektritööriist“ tähistab nii vooluvõrgust töötavaid elektritööriistu (toitejuhtmega) kui ka akutoitelt töötavaid elektritööriistu (toitejuhtmeta).

1. Ohutus töökohal

- a) Tagage oma tööalal alati puhtus ja korralik valgustus. Korralagedus ja valgustamata tööalad võivad põhjustada vigastusi.
- b) Ärge töötage elektritööriistaga plahvatusohtlikus keskkonnas, kus on süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mille mõjul võib tolmu või aurud süttida.
- c) Ärge lubage elektritööriista lähedusse selle kasutamise ajal lapsi ega kõrvalisi isikuid. Kui teie tähelepanu hajub, võite kontrolli elektritööriista üle kaotada.

2. Elektriohutus

- a) Elektritööriista ühenduspistik peab sobima pistikupesaga. Pistikut ei tohi vähimalgi määral muuta. Ärge kasutage koos kaitsemaandusega elektritööriistadega adapterpistikut. Muutmata pistik ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b) Vältige keha kokkupuutumist maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- c) Ärge laske elektritööriistadel märjaks saada ja ärge jätke neid vihma kätte. Elektrilöögi oht on suurem, kui vesi satub elektritööriista.
- d) Ärge kasutage toitejuhet elektritööriista kandmiseks või riputamiseks ja ärge tõmmake toitejuhtmest, et pistikut pistikupesast tõmmata. Jälgige, et toitejuhe ei puutuks kokku kuumusega, õliga, teravate servadega või liikuvate osadega. Kahjustatud või esemete ümber mässitud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- e) Kui töötate elektritööriistaga välistingimustes, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud välistingimustes kasutada. Välistingimuste jaoks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- f) Kui elektritööriista kasutamist niiskes keskkonnas ei saa vältida, kasutage rikkevoolukaitset. Rikkevoolukaitse kasutamine hoiab ära elektrilöögi ohtu.

3. Inimeste ohutus

- a) Olge tähelepanelik, tegutsege kaalutletult ja olge elektritööriistaga töötamisel mõistlik. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Üks hetk tähelepanu kaotust võib elektritööriista kasutamisel viia tõsiste tagajärgedeni.
- b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Elektritööriista liigiga ja kasutusotstarbega sobivate isikukaitsevahendite (nt tolmumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kiiver või kuulmiskaitse) kandmine vähendab vigastuste ohtu.
- c) Vältige tahmatut käivitamist. Veenduge, et elektritööriist oleks välja lülitatud, enne kui ühendate selle vooluvõrku ja/või akuga, võtate kätte või seda kannate. Kui te hoiate elektritööriista kandmisel sõrme päästikul või kui ühendate sisselülitatud seadme toiteallikaga, võib tagajärjeks olla õnnetus.
- d) Eemaldage enne seadme sisselülitamist seadistamistööriistad või kruvikeerajad. Tööriist või võti, mis asub elektritööriista pöörlevas osas, võib põhjustada vigastusi.
- e) Vältige ebaloomulikku kehahoiaikut. Seiske kindlalt ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrolli alla.
- f) Kandke sobivaid riideid. Ärge kandke avaraid riideid ega ehteid. Jälgige, et juuksed, riided ja kindad ei satuks liikuvate osade lähedusse. Lahtised riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvatesse osadesse kinni jääda.
- g) Ärge minetage ohutunnet ja ärge eirake elektritööriistade ohutusreegleid ka siis, kui tunnete elektritööriista pärast mitmekordset kasutamist põhjalikult. Hooletu käsitsemine võib viia sekundi murdosaga raskete vigastusteni.

4. Elektritööriista kasutamine ja käsitsemine

- a) Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage oma töö jaoks sobivat elektritööriista. Sobiva elektritööriistaga ettenähtud võimsusvahemikus töötades on töö tõhusam ja ohutum.
- b) Ärge kasutage katkise lülitiga elektritööriista. Elektritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, vajab parandamist.
- c) Tõmmake pistik pistikupesast ja/või eemaldage eemaldatav aku, enne kui hakkate seadet seadistama või tarvikuid vahetama või enne elektritööriista käest panemist. See ettevaatusabinõu hoiab ära elektritööriista tahtmatu käivitamise.
- d) Hoidke kasutamispauside ajal elektritööriistu selliselt, et need ei satuks laste kätte. Ärge lubage seadet kasutada inimestel, kes seda ei tunne või kes pole neid juhiseid läbi lugenud. Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogemusteta inimesed.
- e) Hooldage elektritööriista ja tarvikuid hoolikalt. Kontrollige, kas liikuvad seadmeosad töötavad veatult ega ei kiilu kinni, kas seadmeosad on purunenud või nii kahjustatud, et nad mõjutavad elektritööriista toimimist. Laske kahjustatud osad enne elektritööriista kasutamist parandada. Paljud õnnetused juhtuvad halvasti hooldatud elektritööriistade tõttu.
- f) Järgige elektritööriistade, tarvikute jne kasutamisel juhiseid ning lähtuge konkreetse seadmetüübi eripäradest. Pidage seejuures silmas töötingimusi ja tehtavaid töid. Kui kasutate elektritööriistu muuks kui ettenähtud otstarbeks, võivad tagajärjeks olla ohtlikud olukorrad.
- g) Jälgige, et käepidemed ja haardepinnad oleksid kuivad, puhtad ja õlivabad. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektritööriista ootamatuste korral turvaliselt käsitseda ja juhtida.

5. Teenindus

- a) Laske oma elektritööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega. Sellega tagatakse, et seade on jätkuvalt ohutu.
- b) Kui seadme toitejuhe saab kahjustada, peab toitejuhtme välja vahetama tootja, tootja klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtusid.

Tervise kaitse



Oht

Tähelepanu! Kandke hingamisteede kaitset: Värvihuud ja lahustiaurud kahjustavad tervist. Töötage ainult korraliku õhutusega ruumides või kasutage sundventilatsiooni. Soovitame kanda tööriideid, kaitseprille, kuulmiskaitset ja kindaid.

Süttivad pihustusained



Pihustuspüstoleid ei tohi kasutada tuleohtlike ainete pihustamiseks.

Oht

Plahvatuskaitse



Seadet ei tohi kasutada kohtades, millele rakenduvad plahvatuskaitse nõuded.

Oht

Plahvatus- ja põlenguohu süüteallikate lähedal pihustamisel



Pihustamisel ei tohi läheduses olla süüteallikaid nagu lahtine tuli, põlevad sigaretid, sädemed, hõõguvad traadid ja kuumad pinnad.

Oht

Elektrostaatiline laeng (sädemete või leekide teke)



Pihustatava materjali voolamiskiiruse tõttu võib seadmes tekkida elektrostaatilisi laenguid. Need võivad põhjustada elektrilahenduse korral sädemeid või leeki. Seepärast on vajalik, et seade oleks alati maandatud elektrisüsteemi kaudu. Ühenduseks tuleb kasutada nõuetekohaselt maandatud kaitsekontakt-pistikupesa.

Oht

Ventilatsioon

Selleks, et pihustamisel vältida põlengu- ja plahvatusohtu ning tervisekahjustusi, peab olema tagatud piisavalt tõhus loomulik ventilatsioon või sundventilatsioon.

Seadme ja pihustuspüstoli fikseerimine

Kõik voolikud, ühendused ja filtriosad peavad enne pihustuspumba kasutamist olema korralikult fikseeritud. Kinnitamata osad võivad suure jõuga lahti tulla või suure rõhu all olev vedelik võib välja tungida; mõlemal juhul võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

Kinnitage pihustuspüstol alati düüsi paigaldamise ja eemaldamise ajaks ning tööseisakute ajaks.

Pihustuspüstoli tagasilöökk



Suure töörihu korral tekitab päästikule vajutamine tagasilöögi jõuga kuni 15 N.

Kui te pole selleks valmis, võib teie käsi tagasi paiskuda või siis võite tasakaalu kaotada. See võib põhjustada vigastusi. Selle tagasiöögi korduv koormus võib põhjustada püsivaid tervisekahjustusi.

Oht

Max töörihk

Pihustuspüstoli, selle tarvikute ja kõrgsurvevooliku lubatud töörihk ei tohi olla väiksem kui seadmel näidatud maksimaalne töörihk 110 baari (11 MPa).

Pihustusaine

Arvestage pihustatavast aineist lähtuvaid ohte ning lugege mahutitel olevaid kirju ja aine tootja antud juhiseid. Mitte mingil juhul ei tohi pihustada aineid, mille ohud ei ole teada.

Kõrgsurvevoolik (ohutusjuhised)



Tähelepanu, vigastusoht naha läbistamise tõttu! Kulumise, murdumise ja vale kasutamise tõttu võivad kõrgsurvevoolikus tekkida lekkekohad. Lekkekohast väljuv vedelik võib nahka sisse tungida.

Oht

Kontrollige kõrgsurvevoolikut iga kord enne kasutamist hoolikalt.

Vahetage kahjustatud kõrgsurvevoolik kohe välja.

Mitte mingil juhul ei tohi kõrgsurvevoolikut ise parandada!

Vältige järsku painutamist ja murdmist, väikseim painutusraadius tohib olla umbes 20 cm.

Ärge sõitke kõrgsurvevoolikust üle, samuti vältige kokkupuudet teravate esemete ja servadega.

Ärge kasutage kõrgsurvevoolikut seadme liigutamiseks.

Ärge väänake kõrgsurvevoolikut.

Ärge asetage kõrgsurvevoolikut lahustisse. Pühkige väliskülge ainult immutatud lapiga.

Paigaldage kõrgsurvevoolik kindlasti sellist, et selle otsa ei saaks komistada.

Pihustuspüstoli ja kõrgsurvevooliku elektrostaatiline laeng juhatakse ära kõrgsurvevooliku kaudu. Seepärast peab elektritakistus kõrgsurvevooliku ühenduste vahel olema 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.) või väiksem.



Funktsionaalsuse, ohutuse ja tööea tagamiseks tohib kasutada ainult WAGNERi originaal-kõrgsurvevoolikuid. Ülevaate leiate jaotisest „Varuosade loend“.



Vanade kõrgsurvevoolikute puhul tõuseb kahjustuste oht. Wagner soovib vahetada kõrgsurvevooliku välja 6 aasta möödudes.

Seadme ühendamise

Ühenduseks tuleb kasutada nõuetekohaselt maandatud kaitsekontakt-pistikupesaga. Ühendusel peab olema rikkevoolu kaitseseade $INF \leq 30 \text{ mA}$.

Seadme paigutamine



Oht

Siseruumides töötamisel

Seadme juures ei tohi tekkida lahusteid sisaldavaid aurusid. Paigaldage seade küljele, mis on värvitavast objektist eemal. Jätke seadme ja pihustuspüstoli vahele vähemalt 5 m.

Väljas töötamisel

Lahusteid sisaldavad aurud ei tohi jõuda seadmeni. Jälgige tuule suunda.

Paigaldage seade sellisesse kohta, kus lahusteid sisaldavad aurud ei saa seadme juurde jõuda ja sinna koguneda. Jätke seadme ja pihustuspüstoli vahele vähemalt 5 m.

Hooldus ja remont



Oht

Enne kõiki seadmetöid vabastage rõhust ja tõmmake toitepistik pistikupesast.

Seadme puhastamine



Oht

Lühis sissetungiva vee tõttu!

Seadet ei tohi mingil juhul pihustada kõrgsurve- või aurukõrgsurvepesuriga.

Seadme puhastamine lahustiga



Oht

Kui seadet puhastatakse lahustiga, ei tohi pumbata ega pihustada väikese avaga mahutisse. On oht, et tekib plahvatusohtlik gaas-/õhusegu. Mahuti peab olema maandatud.

Verwenden Sie zur Reinigung keine brennbaren Materialien.

Pihustatava objekti maandamine

Kaetav objekt peab olema maandatud.

Termokaitse

Seadmel on termokaitse, mis lülitab seadme ülekuumenemise korral välja. Lülitage sellisel juhul seade välja, keerake valiklüliti asendisse PRIME (vertikaalne), tõmmake toitepistik välja ja laske seadmel 30 minutit jahtuda. Kõrvaldage ülekuumenemise

põhjus, nt kinnikaetud õhutuspilud.

Kirjeldus (joonis 1)

1 imemisvoolik	2 rõhuregulaator integreeritud toitelülitiga
3 käepide	4 integreeritud panipaik düüside ja väikedetailide jaoks
5 düüs 517 (viskoosete materjalide jaoks, nt siseseina värv)	6 pihustuspüstol
7 düüsihoidik	8 HEA filtrikomplekt
9 püstoli filter: punane (1 tk), valge (1 tk*)	10 düüs 311 (vedelatele materjalidele, nt lakid)
11 kõrgsurvevoolik	12 valiklüliti
13 tagasivoolulüliti	14 voolikuühendus
15 imemisfilter	16 sisselaskeventiili suruk
17 kasutusjuhend	

* filtrikorpusesse eelpaigaldatud

Töödeldavad pihustusained

Siseruumide dispersioon- ja lateksvärvid.

Vett ja lahusteid sisaldavad lakid ja lasuurid. Lakkvärvid, õlid, eraldusvahendid, kunstvaigust lakid, PVC-lakid, eel-lakid, kruntlakid, täitevärvid ja roostekaitsevärvid.



Olenevalt töödeldavast materjalist võib olla vajalik kasutada mõne muu suurusega düüsi ja mõnda muud püstolifiltrit.

vedelad materjalid: düüs 311 → punane filter
viskooset materjalid: düüs 517 / 619 → valge filter

Töötlemiseks ebasobivad pihustusained

Ained, mis sisaldavad tugevalt hõõruvaid koostisosi, **fassaadivärv**, leelised ja happeid sisaldavad pihustusmaterjalid.

Põlevad pihustusmaterjalid, materjalid, mis sisaldavad atsetooni või nitrolahusteid.



Selleks, et kahtluse korral kontrollida pihustusmaterjali sobivust seadme valmistamisel kasutatud materjalidega, võtke ühendust Wagneri teenindusega.

Kasutusala

Seinte värvimine siseruumides ning objektide värvimine väljas (nt aiad, garaažiuksed jne).

Vajalikud tööriistad ja abivahendid

- mutrivõti (13, 16, 17, 20) või tellitav mutrivõti (2 tk), sisekuuskantvõti (10 mm)
- sisekuuskantvõti (2,5 mm)
- tühi mahuti
- suur papitükk
- kattematerjal

Töökoha ettevalmistamine



Kleepige pistikupesad ja lülid kindlasti kinni. Sissetungiv pihustatav aine võib põhjustada elektrilöögi!
Katke kinni kõik pinnad ja objektid, millele te pihustada ei soovi, või eemaldage need tööalast. Tootja ei vastuta värviudust (valesse kohta langev värv) tulenevate kahjustuste eest.



Oht

Silikaatvärv söövitab kokkupuutel klaasist ja keraamikast pindasid. Kõik vastavad pinnad tuleb seega täielikult kinni katta.



Jälgige, et kasutatav teip oleks kvaliteetne.

Ärge kasutage tapeetidel ja värvitud pindadel liiga tugevalt nakkuvat teipi, et teibi eemaldamine ei kahjustaks aluspinda. Eemaldage teip aeglaselt ja ühtlaselt, ärge tõmmake järsult. Kleepige pinnad ainult nii kauaks kinni, kui vajalik, et vältida eemaldamisel jääkide kinnijäämist.

Pihustusaine ettevalmistamine

Control Pro 250 M võimaldab pihustada siseseintevärve, lakke ja lakid ja lasuure lahjendamata kujul või veidi lahjendatult. Täpsemat teavet saate värvitootja tehniliselt andmelehel (alla laaditav internetist).

1. Segage ainet korralikult ja lahjendage seda anumas korralikult lahjendamissoovituse järgi (segamiseks soovitage kasutada mootoriga segajat).

Lahjendamissoovitus	
Pihustusaine	
Lasuurid	lahjendamata
Puidukaitsevahendid, peitsid, õlid, desinfitseerimisvahendid, taimekaitsevahendid	lahjendamata
Lahusteid sisaldavad ja veeslahustuvad lakid, paksukihilised lasuurid	lahjendus 5–10%
Siseseinavärv (emulsioonid ja lateksvärv)	lahjendus 0–10%



Tabelis nimetatud väärtused on orientiiriks.

Kasutatud materjali jaoks sobiv optimaalne lahjendamisaste tuleb tuvastada pihustamistestiga.

Pihustamisteksti tegemise üksikasjad leiate lõigust „Pihustamistehnika“.

Kokkupanemine

1. Pange mõlemad ukseklapid panipaika.
2. Paigaldage käepide joonisel näidatud viisil ja suruge alla, et fikseerida. (joonis 2)
3. Eemaldage vooliku ja voolikuühenduse korgid. (joonis 3)
4. Asetage pihustuspüstol vooliku kitsamale otsale (joonis 4, 1) ja keerake püstol voolikule. Keerake keere mutrivõtmega (13) korralikult kinni.
5. Keerake keere vooliku teises otsas voolikuühendusele.
Hoidke mutrivõtmega (16) voolikuühendust kinni ja keerake voolik teise mutrivõtmega (17) kinni. (joonis 5)
6. Pistke imemisvoolik materjalisendile ja fikseerige klambriga. (joonis 6)
7. Pistke tagasivoolulüliti tagasivooluotsakule ja kinnitage klambriga. (joonis 7)

Juhtelemendid seadmel (joonis 8)

- A** Rõhuregulaatoriga saab seadistada pihustamisrõhku.
Õige pihustamisrõhk sõltub kasutatud materjalist.
Kui rõhuregulaator on asendis 0, on seade välja lülitatud.
- B** Valiklülitiga saab teha järgmisi seadistusi:
- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| PRIME (lülit asetseb vertikaalselt) | → | • süsteemi eeltäitmine värviga
• rõhu vähendamine |
| SPRAY (lülit asetseb horisontaalselt) | → | • pihustuspüstoliga töötamine |

Pihustuspüstol



Oht

Fikseerige päästik alati ajaks, kui paigaldate pihustuspüstolit või kui te ei kasuta pihustuspüstolit.

- Pöörake päästikufiksaator alla, et päästik fikseerida (joonis 9, A).
- Pöörake päästikufiksaator üles, et päästik vabastada (joonis 9, B).



Olenevalt töödeldavast materjalist võib olla vajalik kasutada mõne muu suurusega düüsi ja mõnda muud püstolifiltrit.

vedelad materjalid: düüs 311 → punane filter

viskoossed materjalid: düüs 517 / 619 → valge filter

Rõhu vähendamise juhend



Oht

Järgige alati rõhu vähendamise juhendit, kui lülitate seadme välja. Selle meetodiga lastakse rõhk pihustusvoolikust ja püstolist välja.

1. Fikseerige pihustuspüstol. (joonis 9, A)
2. Lülitage seade välja (rõhuregulaator asendis 0).

Keerake valiklüliti asendisse PRIME (vertikaalne). (joonis 10)

3. Vabastage pihustuspüstol. Hoidke pihustuspüstolit tühja mahuti korral ja vajutage päästikut, et rõhk välja lasta.
4. Fikseerige pihustuspüstol.

Kasutuselevõtt

Kontrollige enne vooluvõrku ühendamist, kas võrgupinge ühtib tehasesildil olevate andmetega.

1. Kinnitage tagasivooluvoolik klambritega imemisvooliku külge.
2. Sukeldage imemisvoolik värviämbrisse. (joonis 11)
3. Vajutage punast sisselaskeventiili surukit, et olla kindel, et sisselaskeventiil on vaba. (joonis 12)
4. Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
5. Keerake valiklüliti asendisse PRIME (vertikaalne).
6. Seadke rõhuregulaator aeglaselt asendisse 2, et seade sisse lülitada.
7. Lülitage seade taas välja (rõhuregulaator asendis 0), kui värv voolab läbi tagasivooluvooliku värviämbrisse.



Kui värvi ei imeta, püüdke probleem lahendada järgmise peatüki „Abi imemisprobleemide korral“ juhistega.




8. Keerake valiklüliti asendisse SPRAY (lüliti asetseb horisontaalselt).
9. Hoidke pihustuspüstolit tühja mahuti servas. (joonis 13)
10. Vabastage püstol ja hoidke päästikut vajutatult, kuni materjal väljub ühtlaselt.
11. Vabastage päästik ja fikseerige püstol.
12. Asetage düüsihoidik pihustuspüstolile (joonis 14, A) ja keerake kinnitamiseks lõppasendisse (joonis 14, B).
13. Paigaldage düüs selliselt, et teravik oleks suunatud ette. (joonis 15)

Abi imemisprobleemide korral

1. Vajutage sisselaskeventiili surukit 3-4 korda. (joonis A)
Kui probleemi ei kao, jätkake järgmise sammuga.
2. Lööge mitu korda nt kummihaamriga voolikuühenduse pihta. (joonis B)
Kui probleemi ei kao, jätkake järgmise sammuga.
3. Lülitage seade välja (rõhuregulaator asendis 0).
4. Eemaldage imemis- ja kõrgsurvevoolik ning asetage seade pea peale.
5. Lisage umbes 10 ml vett materjalisisendisse. (joonis C)
6. Vajutage sisselaskeventiili surukit 3-4 korda.
7. Hoidke lappi voolikuühenduse ees ja lülitage pump sisse, kuni vesi voolab voolikuühendusest välja.



Kui probleem ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.

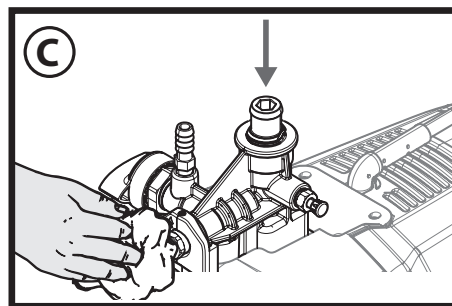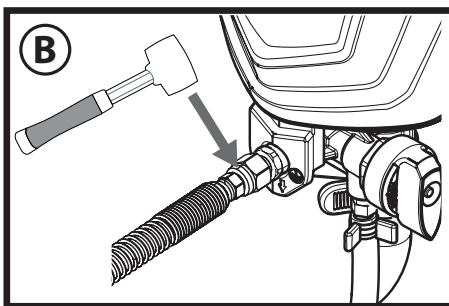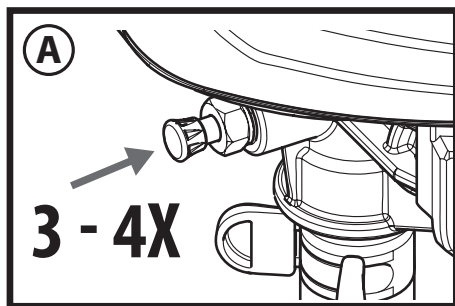

Pihustamistehnika



Järgige alati rõhu vähendamise juhendit, kui lülitate seadme välja. Selle meetodiga lastakse rõhk pihustusvoolikust ja püstolist välja.

Oht

Jälgige, et värvivoolik ei oleks murtud ja et läheduses oleks ühtegi teravate servadega eset.

- Pihustustulemust tuleks kontrollida eelnevalt papil või muul sarnasel aluspinnal, et harjuda pihustuspüstoli kasutamisega.



Kui pihustustulemus on ühtlane nagu joonisel 16 A, on kõik seadistused õiged.

Kui pihustustulemus näitab ääres ribasid, nagu joonisel 16 B, tõstke järgemööda rõhku või lahjendage 5% sammudega (pidage silmas tootja poolt lubatud maksimaalset lahjendust).

- Kvaliteetse tulemuse võtmeks on kogu pinna ühtlane katmine. Liigutage oma kätt ühtlase kiirusega ja hoidke pihustuspüstolit pinnast ühtlasel kaugusel. Optimaalne kaugus pihustsdüüsi ja pinna vahel on umbes 20 kuni 25 cm. (joonis 17, A)
- Hoidke pihustuspüstolit pinna suhtes paralleelselt. Juhtige liigutust kogu käega ja mitte ainult randmega. (joonis 17, B)
- Hoidke pihustuspüstolit pinna suhtes täisnurga all. Vastasel korral tuleb kattekiht ühes otsas paksem kui teises. (joonis 17, C)
- Vajutage päästikut alles pärast liikumise alustamist. Vabastage päästik enne liikumise lõpetamist. (joon 17, D) Vältige katkestusi pihustataval pinnal. Katke iga rida umbes 30% ulatuses. Seejärel tekib ühtlane kattekiht.



Töö ajal lülitub pump korduvalt sisse ja välja, et rõhku reguleerida. See on normaalne ja tegu ei ole veaga.

Ummistunud pihustsdüüsi puhastamine

Kui pihustustulemus halveneb või kui düüsid ei tule enam värvi, kuigi päästik on vajutatud, järgige allolevat juhendit.



Ärge üritage düüsi sõrmega puhastada. Vedelik on suure rõhu all ja võib naha läbistamisega vigastusi põhjustada.

Oht

1. Vabastage päästik ja fikseerige püstol. Keerake keeratavat düüsi 180°, et noole teravik osutaks püstoli taha (joonis 18).



Kui pihustsdüüs on rõhu all, on võimalik, et seda on väga raske keerata. Keerake valiklülitit asendisse PRIME (vertikaalne) ja vajutage päästikut. Seeläbi rõhk väheneb ja düüsi keeramine muutub kergemaks.

2. Keerake valiklülitit asendisse SPRAY (lülitit asetseb horisontaalselt).
3. Suunake püstol mõne ebaolulise puutüki või papi peale ning vabastage püstol ja vajutage päästikut. Seeläbi paiskub ummistus pihustusvooliku rõhu mõjul välja. Kui düüs on puhas, väljub vedelik taas sirge kõrgsurvejoana.
4. Vabastage päästik ja fikseerige püstol. Keerake düüsi, et nool oleks taas ette suunatud. Vabastage püstol ja jätkake pihustamist.



HEA filtrikomplekt aitab düüsi ummistusi vähendada (vt peatükki „HEA filtrikomplekt“).

HEA filtrikomplekt

Paigaldamine



Püstol ja kõrgsurvevoolik peavad olema enne filtrikomplekti paigaldamist/eemaldamist rõhuvabad.

Oht

1. Eemaldage kõrgsurvevoolik püstolilt (1).
2. Vajaduse korral keerake filtrikorpust (2) lahti ja paigaldage düüsiga sobiv filter (3) (koonusjas pool (A) peab olema üles suunatud).
düüs 311 → punane filter
düüs 517 / 619 → valge filter (filtrikorpusesse eelpaigaldatud)
3. Keerake filtrikorpust (2) tugevalt püstoli (1) külge.
4. Keerake kõrgsurvevoolik (4) tugevalt filtrikorpuse (2) külge.


Puhastamine



Püstol ja kõrgsurvevoolik peavad olema enne filtrikomplekti paigaldamist/eemaldamist rõhuvabad.

Oht

1. Eemaldage filtrikorpust (2) vooliku (4) ja püstoli (1) küljest.
2. Keerake filtrikorpust (2) lahti ja võtke filter (3) välja.
3. Puhastage filtrit (3) ja filtrikorpust (2) põhjalikult (vahetage kulunud filter välja).
4. Jälgige kokkupanemisel, et tihend ja vedru ei läheks kaduma.

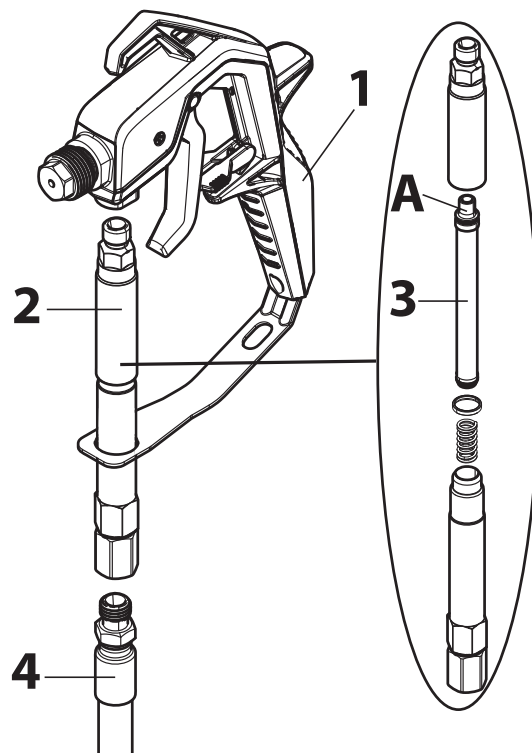

Tööpaus



Oht

Järgige alati rõhu vähendamise juhendit, kui lülitate seadme välja. Selle meetodiga lastakse rõhk pihustusvoolikust ja püstolist välja.

- Lülitage seade välja (rõhuregulaator asendis 0) ja tõmmake toitepistik välja.
- Pange pihustuspüstol kilekotti ja sulgege õhukindlalt.
- Niisutage värvianuma värvipinda väikese veekogusega, et värvile ei tekiks kilet.

Töö lõpetamine ja puhastamine

Värvimiseseadme laitmatu töö jaoks tuleb seadet õigesti puhastada. Tegemata puhastustööde või oskamatu puhastamise korral kaotab garantii kehtivuse.



Oht

Ärge kasutage puhastamiseks tuleohtlikke materjale / nitrolahustit.



Puhastage seadet alati kohe pärast töö lõpetamist.
Kuivanud pihustusmaterjal raskendab puhastamist.

1. Vabastage rõhust.
2. Fikseerige pihustuspüstol.
3. Eemaldage düüsihoidik pihustuspüstolilt. (joonis 19)
4. Pistke imemisvoolik ja tagasivooluvoolik mahutisse, kus on vesi või kasutatud materjaliga sobiv puhastuslahus.
5. Keerake valiklüli asendisse SPRAY ja seadke rõhk maksimumile.
6. Hoidke pihustuspüstolit värviambri serval. (joonis 20)



Oht

Maandage püstol, kui pihustate lahusteid metallmahuti kohal.

7. Vabastage püstol ja vajutage päästikut, et pumbata üleliigne värv süsteemist värviämbri. Vabastage päästik kohe, kui väljuma hakkab puhastusvahend.
8. Keerake valiklüli asendisse PRIME (vertikaalne).
9. Hoidke pihustuspüstolit puhastusanuma serval.
10. Vajutage päästikut ja hoidke seni vajutatult, kuni väljub puhas vedelik.
11. Lülitage seade välja ja tõmmake toitepistik välja.
12. Keerake valiklüli asendisse PRIME (vertikaalne).
13. Vajutage päästikut, et vabastada rõhust.
14. Fikseerige pihustuspüstol.
15. Lahutage pihustuspüstol mutrivõtmete (13) abil värvivoolikust.



Kui kasutate HEA filtrikomplekti, vabastage ja puhastage vastavalt peatükile „HEA filtrikomplekt“.

16. Eemaldage düüs (1), alusseib (2) ja hoidik (3) düüsihoidikust (4) ning puhastage osi põhjalikult. (joonis 21)
17. Pange hoidik ja alusseib taas düüsihoidikusse.
Keerake düüsihoidik püstolile.
18. Eemaldage imemisvoolik põhiseadmelt.
19. Eemaldage tagasivooluvoolik.
20. Pühkige mõlemat voolikut väljast.
21. Tõmmake filtriketas (1) ettevaatlikult imemisfiltrist välja. (joonis 22)
22. Puhastage filtriketast voolava vee all põhjalikult.
23. Eemaldage kõrgsurvevoolik mutrivõtme abil (17) põhiseadmelt.
24. Sisselaskeventiili ei tohi mitte mingil juhul kasta konservandiga (nt üldkasutatav määrdõli) täidetud mahutisse. (joonis 23)
25. Ühendage pihusti vooluvõrku.
26. Hoidke lappi voolikuühenduse ees ja lülitage seade umbes 5 sekundiks sisse. (joonis 24)
See toiming konserveerib pumba.

Hooldus ja remont



Enne kõiki seadmetöid vabastage rõhust ja tõmmake toitepistik pistikupesast.

Oht

a) Sisselaskeventiili puhastamine



Kui materjali imemisel tekib probleeme, on võimalik, et sisselaskeventiil vajab puhastamist või väljavahetamist. Seadme järjepidev nõuetekohane puhastamine ja hooldamine aitab probleeme vältida.

1. Eemaldage imemisvoolik põhiseadmelt.
2. Eemaldage sisselaskeventiil (joonis 25, 1) mutrivõtmega (20) või sisekuuskantvõtmega (10 mm) põhiseadmelt.
3. Eemaldage sisselaskeventiilist ventiilipesa (joonis 25, 2), kuul (3) ja rõngastihend (4).
4. Puhastage sisselaskeventiili hoidikut ja kõiki osi põhjalikult sobiva puhastusvahendiga või vahetage vajaduse korral.
5. Määrige sisselaskeventiili rõngastihendit (joonis 25, 5).
6. Pange ventiilipesa, kuul ja rõngastihend tagasi sisselaskeventiili.
7. Keerake sisselaskeventiil tagasi pihustisse.

b) Väljalaskeventiili puhastamine



Viletsa pihustustulemuse puhul võib olla vajalik väljalaskeventiili puhastamine või väljavahetamine. Seadme järjepidev nõuetekohane puhastamine ja hooldamine aitab probleeme vältida.

1. Eemaldage kõrgsurvevoolik mutrivõtmega abil (17) põhiseadmelt.
2. Keerake väljalaskeventiili polt (sisekuuskantvõti 2,5 mm) (joonis 26) pisut lahti, kuid ärge eemaldage seda.
3. Eemaldage väljalaskeventiil (joonis 27, 1) mutrivõtmega (16) abil põhiseadmelt.
4. Puhastage väljalaskeventiili hoidikut ja väljalaskeventiili põhjalikult sobiva puhastusvahendiga või vahetage väljalaskeventiil vajaduse korral välja.
5. Pange uus või puhastatud väljalaskeventiil tagasi.
6. Keerake polt (joonis 26) taas kinni.



Keerake polt korralikult kinni, et vooliku ja püstoli maandus oleks tagatud.

Oht

Varuosade loend (joonis 28)

Punkt	Nimetus	Tellimis- nr
1	pihustuspüstol (koos düüsihoidikuga)	0517100
2	düüs 517 (viskoossete materjalide jaoks, nt siseseina värv)* düüs 311 (vedelatele materjalidele, nt lakid)*	0517517 0517311
3	düüsihoidik	0517200
4	tihendikomplekt	0517900
5	HEA filtrikomplekt (koos punase ja valge filtriga)	0517202
6	punane filter (düüs 311, 2 tk)* valge filter (düüs 517/619, 2 tk)*	0418711 0418713
7	kõrgsurvevoolik, 9 m	0580050
8	käepide	0580175A
9	klapp (1 tk)	0580041B
10	imemisvoolik ja tagasivoolulüliti	0580159A
11	klamber (imemisvoolik)	9890222
12	klamber (tagasivoolulüliti)	0327226
13	tagasivoolulüliti	0580487A
14	klamber (1 tk)	0512390
15	filtrikorpus	0580154
16	filter	0580155
17	väljalaskeventiil	0580072A
18	sisselaskeventiili paranduskomplekt	0580391
19	sisselaskeventiili korpus	0580071A

* Kuluosad: ei kuulu garantii alla.

Tarvik (ei kuulu tarnekomplekti)

Nimetus	Tellimis- nr
düüs 619 (viskoosete materjalide jaoks Suuremate pindade katmiseks.)	0517619
Düüsipikendus (30 cm)	0517700
õli (118 ml)	2319722

Lisateavet WAGNERi remonditoodete valiku kohta saate aadressilt www.wagner-group.com

Tehnilised andmed

pumba liik	kolbpump
pinge	230 V~ 50 Hz
võimsustarve	550 W
kaitse	ühendamine ainult rikkevoolu kaitselülitiga pistikupesasse (16 A)
kaitseklass	I
max pihustusrõhk	11 MPa (110 bar)
max pihustamiskogus	1,25 l/min
helirõhutase*	83 dB (A) määramatus K= 3 db
helivõimsustase*	95 dB (A) määramatus K= 3 db
vibratsioonitase*	< 2,5 m/s ² määramatus K= 1,5 m/s ²
pihustusmaterjali max temperatuur	40°C
vooliku pikkus	9 m
vooliku max pikkus	30 m
toote mõõtmed	u 46,5 x 32 x 38 cm
mass	u 7,6 kg

* Mõõdetud EN 50580:2014 järgi.

Vibratsioonitaseme teave

Vibratsioonitaseme andmed on saadud standardiseeritud mõõtmise käigus ja neid saab kasutada elektritööriistade võrdlemisel. Vibratsioonitase aitab ka koostada esialgset vibratsioonikoormuse analüüsi.

Tähelepanu! Vibratsiooniväärtus võib elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda näidatud väärtusest, kuna see sõltub elektritööriista kasutamise liigist ja meetodist. Käsitseva personali kaitsmiseks tuleb määrata ohutusmeetmed, mis tuginevad reaalse kasutamise ajal tekkiva koormuse hinnangule (seejuures tuleb silmas pidada kõiki käitustsükli osi, nt ajad, mil elektritööriist on välja lülitatud, ja ka sellised ajad, kus tööriist on küll sisse lülitatud, kuid töötab koormuseta).

Tõrgete kõrvaldamine

Tõrge	Põhjus	Abinõu
Pihusti ei tööta.	• Pihusti ei ole ühendatud. • Pihusti on rõhu all välja lülitatud. • Pistikupesas puudub pinge. • Pikendusjuhe on kahjustada saanud või liiga vähese mahtuvusega. • Seade on üle kuumenenud. • Mootoriga on probleeme.	→ Ühendage pihusti vooluvõrku. → Vabastage rõhust ja seadke valiklüliti seejärel taas asendisse SPRAY. → Kontrollige, kas toitepinge on olemas. → Vahetage pikendusjuhe välja. → Lülitage seade välja, keerake valiklüliti asendisse PRIME (vertikaalne), tõmmake toitepistik välja ja laske seadmél 30 minutit jahtuda. Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus, nt kinnikaetud õhutuspiilud. → Võtke ühendust Wagneri teenindusega.

Tõrge	Põhjus	Abinõu
Pihusti töötab, kuid ei ime värvi, kui valikulüti on asendis PRIME.	• Seadme õige eeltäitmine ei toimi või sade on täidetud vedelikku kaotanud. • Värviamber on tühi või imemisvoolik ei ole täielikult värvi sukeldatud. • Imemisvoolik on ummistunud. • Imemisvoolik on sisselaskeventiililt lahti tulnud. • Sisselaskeventiil või väljalaskeventiil on kinni kiilunud. • Sisselaskeventiil on kulunud või kahjustatud. • Ventiiil PRIME/SPRAY on ummistunud.	→ Proovige uuesti seadet eeltäita. → Täitke ämber või sukeldage imemisvoolik värvi sisse. → Puhastage imemisvoolikut. → Kinnitage see korralikult. → Tegutsege vastavalt juhiste peatükis „Abi imemisprobleemide korral“. → Vahetage välja. → Võtke ühendust Wagneri teenindusega.
Pihusti imev värvi, kuid rõhk langeb püstoli kasutamisel.	• Pihustsdüüs on kulunud. • Imemisfilter on ummistunud. • Püstoli filter on ummistunud (kui on paigaldatud). • Värv on liiga viskoosne või määrdunud. • Sisselaskeventiil on kulunud või kahjustatud.	→ Vahetage pihustsdüüs uue vastu. → Puhastage imemisfiltrit. → Puhastage filtrit või vahetage välja. → Lahjendage või filtreerige värvi. → Vahetage välja.
Pihustuspüstol lekib.	• Pihustuspüstoli osad on kulunud või määrdunud.	→ Võtke ühendust Wagneri teenindusega.
Düüsikoost lekib.	• Düüs on valesti kokku pandud. • Tihend on määrdunud.	→ Kontrollige düüsikoostu ja pange see õigesti kokku. → Puhastage tihendit.
Pihustuspüstol ei pihusta.	• Pihustuspüstol on ummistunud. • Püstoli filter on ummistunud (kui on paigaldatud). • Pihustsdüüs on valepidi paigaldatud.	→ Puhastage pihustsdüüsi ja kasutage HEA filtrikomplekti. → Puhastage filtrit või vahetage välja. → Keerake düüs õigesse suunda.
Pihustustulemus on vilets.	• Värv on liiga viskoosne või määrdunud. • Pihustuspüstol on ummistunud. • Pihustsdüüs on kulunud. • Püstoli filter on ummistunud (kui on paigaldatud). • Imemisfilter on ummistunud. • Sisselaskeventiil on kulunud või kahjustatud.	→ Lahjendage või filtreerige värvi. → Puhastage pihustsdüüsi ja kasutage HEA filtrikomplekti. → Vahetage pihustsdüüs uue vastu. → Puhastage filtrit või vahetage välja. → Puhastage imemisfiltrit. → Vahetage välja.

Keskkonnakaitse



Suunake seade koos tarvikute ja pakendiga keskkonda säästvasse ümbertöötlusesse. Ärge visake seadet olmeprügi hulka. Aidake keskkonda kaitsta ja viige seepärast oma seade kohalikku kogumispunkti või küsige lisateavet edasimüüjalt.



Värvijääke ja lahusteid ei tohi kallata kanalisatsiooni ega visata ära koos olmeprügiga. Neid tuleb erijäätmelena eraldi käidelda. Arvestage seepärast juhiseid toodete pakenditel.

Oluline teave tootevastutuse kohta!

Alates 01.10.1990 kehtivast tootevastutusseadusest vastutab tootja oma toote eest toote vigade korral piiramatult ainult siis, kui kõik osad pärinevad tootjalt või on tootja heakskiiduga ning kui seadme monteerimisel ja käitamisel on järgitud nõudeid. Võõrtarvikute ja -varuosade kasutamine võib vastutuse täielikult või osaliselt tühistada, kui võõrtarviku või -varuosa kasutamine põhjustab tootevea.

Garantii 3+1 aastat

Garantii kestab erakasutamise korral 36 kuud. Garantii pikeneb erakasutuse korral veel 12 kuu jagu, kui seade registreeritakse 4 nädala jooksul alates ostukuupäevast internetis aadressil www.wagner-group.com/3plus1. Registreerimine on ainult siis võimalik, kui ostja on nõus oma seal sisestavate andmete salvestamisega.

Kommertskasutuse puhul kestab garantii 12 kuud. Kui seadmega töödeldud värvikogus ületab 1000 liitrit, võrdub see kommertskasutusega.

Sellele seadmele anname tehasegarantii järgmises mahus.

Me teeme tasuta korda või vahetame tasuta välja kõik sellised osad, mis on alates ostjale üleandmise hetkest kehtima hakanud garantiiajast muutunud kasutuskõlbmatuks või mis mõjutavad kasutamist olulisel määral, kui see tuleneb üleandmisele eelnevast asjaolust, eriti aga volest ehitusviisist, ebakvaliteetsest materjalist või tootmisveast.

Garantiinõudeid ei saa rahuldada järgmiste juhtudel.

- Osad, mis kuluvad kasutamisel või muul viisil loomulikult, samuti toote puudujääkide puhul, kui need puudujäägid tulenevad kasutamisest või muust loomulikust kulumisest. Selle alla kuuluvad eriti just juhtmed, ventiilid, pakendid, düüsid, silindrid, kolvid, materjaliga kokkupuutuvad korpuseosad, filtrid, voolikud, tihendid jne. Kulumiskahjustused tulenevad eriti just lihvivaid osakesi sisaldavatest materjalidest, näiteks dispersioonid, glasuurid, kvartskruudid.
- Seadmete tõrked, mis tulenevad kasutusjuhiste eiramisest, oskamatust või volest kasutamisest, ostja või kolmandate osapoolte paigaldusvigadest või kasutuselevõtmise vigadest, otstarbevastasest kasutamisest, ebatavalistest keskkonnatingimustest, ebasobivatest materjalidest, keemilistest, elektrookeemilistest või elektrilistest mõjudest, ebasobivatest käitustingimustest, käitamisest vale võrgupinge/-sagedusega, ülekoormusest, ebapiisavast hooldusest või ebapiisavast puhastamisest.
- Seadmete tõrked, mis tulenevad tarvikute, lisa- või varuosade kasutamisest, mis pole Wagneri originaalosad.
- Toodete puhul, mida on muudetud või täiendatud.
- Toodete puhul, mille seerianumber on eemaldatud või loetamatuks muudetud.
- Toodete puhul, mida on üritanud remontida volitusteta isikud.
- Toodete puhul, millel on tühised kõrvalekalded ettenähtud teostusest, kuid mis ei mõjuta seadme väärtust ega kasutuskõlblikkust mingil olulisel määral.

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vahetustega töö jaoks ega ka rentimiseks ega laenutamiseks – selline kasutus ei kuulu garantii alla.

Mõne osa vahetamine ei pikenda seadme garantiid.

Seadet tuleb kontrollida vahetult pärast kättesaamist. Ilmselgetest puudujääkidest tuleb teavitada 14 päeva jooksul pärast seadme kättesaamist, et mitte kaotada õigust puudujääkidest tulenevale reklamatsioonile.

Me jätame endale õiguse lasta garantiid täita lepingulisel partneril.

Parandus- või korrashoiutööd, mida see kasutusjuhend ei kirjelda, peavad toimuma meie tehases. Võtke garantii- või remondivajaduse korral ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Garantii täitmiseks tuleb ostu tõestada arvega, saatelehega või muu ostutõendiga.

Kui kontrolli käigus tuvastatakse, et tegu pole garantiijuhtumiga, tasub remondi eest ostja.

Wagneri vastu ei saa esitada nõudeid, mis tulenevad otseselt või kaudselt seadme tõrgetest või puudujääkidest.

Tuleb mõista, et see garantii ei piira seadusega ette nähtud või meie üldiste äritingimustega lepinguliselt kokkulepitud nõudeid.

Eelnimetatud garantiid kehtivad eranditult toodetele, mis on ostetud EL-is, SRÜ-s või Austraalias volitatud edasimüüjalt ja mida kasutatakse osturiigis. Eelnimetatud tingimused reguleerivad õiguslikku suhet meiega lõplikult. Sellest kaugemale ulatuvad nõuded, eriti aga tootest või selle kasutamisest tulenevad igasugused kahjustused ja kaod, on välistatud, v.a tootevastutusseaduses sätestatud ulatuses. See ei mõjuta puudujääkide nõudeid edasimüüja suhtes. Sellele garantiile rakenduvad Saksamaa õigused. Lepingu keel on saksa keel. Kui garantii saksa keelne ja muukeelne tekst üksteisest tähenduses erinevad, on saksa keelse teksti tähendus kõrgema prioriteediga.

ELi vastavusdeklaratsioon

Kinnitame ainuvastutatavatena, et see toode vastab järgmistele asjakohastele määrustele:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE

Harmoniseeritud standardid:

EN ISO 12100, EN 1953, EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

ELi vastavusdeklaratsioon on tootega kaasas.

Seda saab vajaduse korral tellimisnumbriga **2373934** juurde tellida.

D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**WAGNER FRANCE S.A.R.L.**

12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

GB**WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Innovation Centre
Silverstone Park
Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410

H**DINOCOOP KFT.**

Radvány u. 24.
1118 Budapest
T +36 1 3193064
F +36 1 3193066

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

PL**PUT WAGNER SERVICE**

ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 9587 2000
F +61 9580 9120

LV**ET****LT LICGOTUS SIA.**

Ulbrokas 42G, Riga
Latvia LV-1021
T (+371) 67556949
F (+371) 67555140
info@licgotus.lv

Iespējamās kļūdas un izmaiņas.

Pasīliekama teisē taisyti klaidas ir daryti pakeitimus.

Me ei vastuta vigade ja muudatuste eest.

Part. No. 2415917 A

04/2020_RS

© Copyright by J.Wagner GmbH