


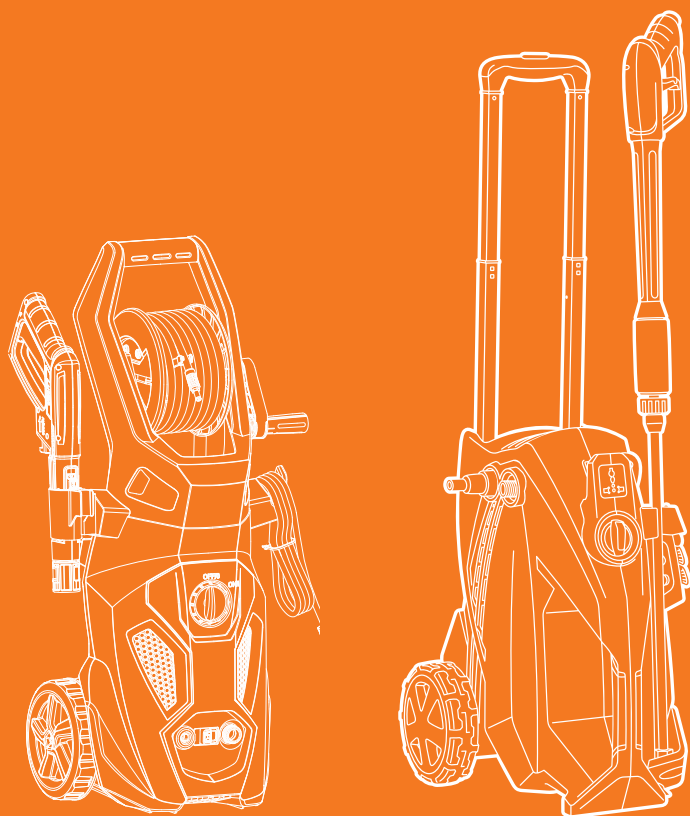

KÕRGSURVEPESUR (EE)

DAW **400** / DAW **450** / DAW **500** / DAW **550**
DAW **600** / DAW **700**

SISUKORD

Eessõna	2
Tootekirjeldus	2
Tarnekomplekt	2
Tehniline spetsifikatsioon	3
Üldvaade ja detailid	4
Ohutusalaane teave	7
Sümbolite kirjeldus	8
Toote montaaž	8
Toote kasutamine	9
Tehniline hooldus	15
Rikete kõrvaldamine	16
Toote utiliseerimine	17
Vastavusdeklaratsioon	18
Garantii	19

Tootja säilitab õiguse teha muudatusi toote konstruktsioonis, disainis ja pakendis. Kasutusjuhendites toodud kujutised võivad erineda toote tegelikest detailidest ja märgistustest.

Seadme dokumentatsiooni korduvtrükk või muul viisil reprodutseerimine on lubatud vaid ettevõtte DAEWOO POWER PRODUCTS sp.z o.o. selgel nõusolekul.

**DAEWOO tehnika teeninduste aadressid leiate kodulehelt
WWW.DAEWOO-POWER.COM.**

EESSÕNA

Täname usalduse ja DAEWOO toote ostmise eest. Loodame, et tänu DAEWOO seadmetele saab Teie töö olema mugav ja ohutu. Kõrgkvaliteetsete toodete väljatöötamisel usaldame me uusimaid tehnoloogiaid ja ajakohaseid tendentse ning järgime rangeid keskkonnanõudeid ja võtame arvesse klientidelt saadud tagasisidet. Kutsume Teid tutvuma kogu DAEWOO tootevalikuga meie kodulehel www.daewoo-power.com. Me loodame, et tulevikus otsustate Te usaldada oma aia-, kodu- ja autohoolduse täielikult DAEWOO-le.

Enne seadme kasutamist lugege seadme kasutusjuhend hoolikalt läbi. See aitab vältida võimalikke vigastusi ja seadme kahjustumist.

Tekkinud küsimuste korral kasutage kasutusjuhendi lõpus toodud kasulikku teavet. Küsimused ja päringud võite saata kontaktivormi kasutades kodulehe www.daewoo-power.com kaudu.

Me oleme alati avatud dialoogiks ja kuulame heameelega ära kõik arvamused ja ettepanekud! Kutsume Teid hindama meie toodangut jaotises Tagasiside, mis on olemas igal tootekaardil meie kodulehel www.daewoo-power.com. Oma küsimuste ja soovide saatmiseks saate Te kasutada tagasiside vormi meie kodulehel www.daewoo-power.com.

TOOTEKIRJELDUS

Elektriline, kodukasutuseks ettenähtud kõrgsurvepesur on ette nähtud mustuse eemaldamiseks autodelt, mootorratastelt, paatidelt, mikrobusidelt, kõnniteedelt, plaatidelt, puittoodetelt, silluliselt, grillidelt, aiamööblilt, muruniidukitelt jne.

Kõrgsurvepesuril on ka imemisfunktsioon, see tähendab, et pesur suudab võtta vastu vett mitte ainult veevarustussüsteemist, vaid ka mõnest läheduses asuvast anumast (mahutist). Vee temperatuur ei tohi ületada 50 °C.

Kõrgsurvepesurid on ette nähtud töötamiseks elektrivõrgust pingega 220-230V ja sagedusega 50 Hz.

Kõrgsurvepesuri korpuse elektriohutust tagab elektrijuhtmete kahekordne isolatsioon kõrgsurvepesuri korpusest.

TARNEKOMPLEKT*

1. Kõrgsurvepesur
2. Püstol
3. Kõrgsurvevoolik
4. Survepüstoli otsik, pihusti.
5. Survepüstoli otsik, "porifrees" (ainult mudelitel DAW 500, DAW 550, DAW 600)
6. Peenpuhatuse lisafilter (ainult mudelitel DAW 500, DAW 550, DAW 600, DAW 700)
7. Kiirpaigaldatavad düüsiotsikud – 4 tk (ainult mudelil DAW 700)
8. Vahugeneraator
9. Düüsi puhastusnõel
10. Kasutusjuhend
11. Garantiitalong

* Tootja äranägemisel võidakse mõnelele mudelitele lisada täiendavaid aksessuaare ja tarvikuid, mis on näidatud tootepakendil või spetsiaalsel kleebisel.


TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Mudel	DAW 400	DAW 450	DAW 500	DAW 550	DAW 600	DAW 700
Võimsus, W	1400	1800	1800	2200	2200	3100
Pinge / sagedus, V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Mootoritüüp	elektrimootor	elektrimootor	elektrimootor	elektrimootor	elektrimootor	elektrimootor
Mootori tootja	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO	DAEWOO
Töörõhk, Bar	110	140	140	170	170	190
Võimsus, l / h	390	420	420	170	170	190
Vooliku pikkus, m	5	5	6	8	10	10
AUTO-STOP funktsioon	taip	taip	taip	taip	taip	taip
Pumba materjal	alumiinium	alumiinium	alumiinium	alumiinium	alumiinium	messing
Voolikurull	ei ole	ei ole	ei ole	on	on	on
Sisseehitatud pesuvahendipaak	ei ole	ei ole	on	on	on	on
Kaal, kg	6	6.8	8.5	10.3	13.2	22.8

ÜLDVAADE JA DETAILID


MUDELITE DAW 400, DAW 450, DAW 500, DAW 550 ÜLDVAADE

- | | |
|---|--|
| 1. Transpordikäepide | 8. Rattad |
| 2. Kronstein tarvikute kinnitamiseks | 9. Voolikurull (DAW 550) |
| 3. Lüliti | 10.1 Veevarustuse ühendusliides (DAW 400, DAW 450) |
| 4. Kõrgsurvevooliku ühendusliides | 10.2 Veevarustuse ühendusliides (DAW 500, DAW 550) |
| 5. Toitekaabli riputuskonks | 11. Survepüstol |
| 6. Toitekaabel | |
| 7. Sisseehitatud pesuvahendipaak (DAW 500, DAW 550) | |

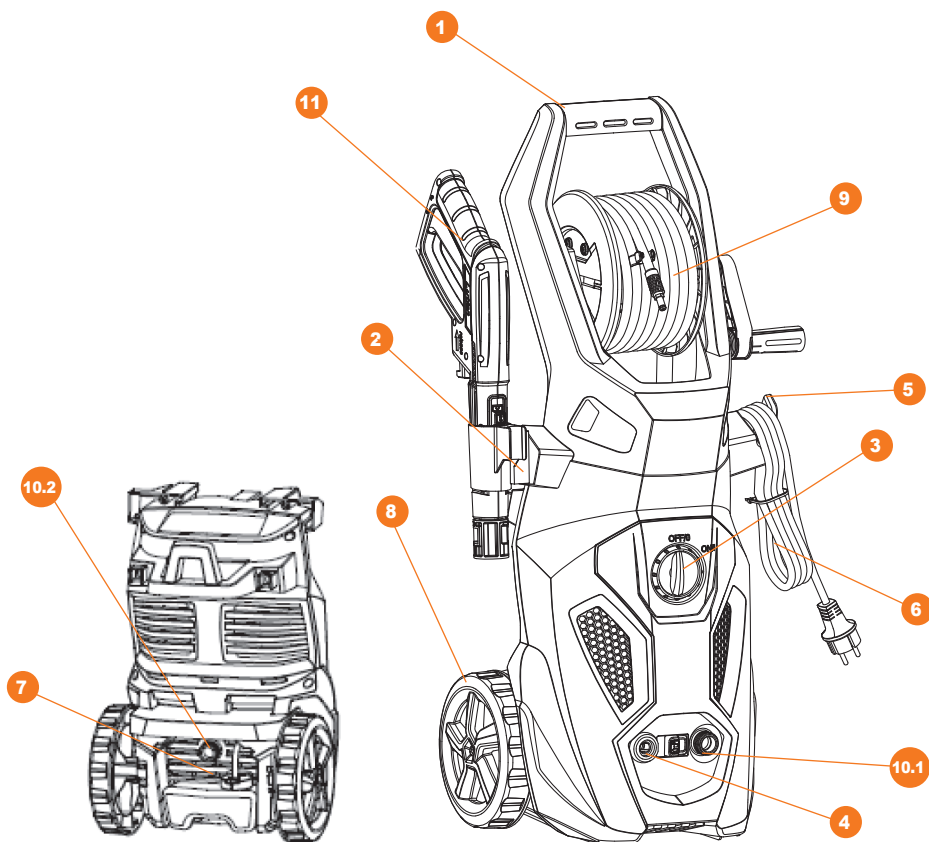


MUDELI DAW 600 ÜLDVAADE

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Transpordikäepide | 7. Veevarustuse ühendusliides |
| 2. Kronstein tarvikute kinnitamiseks | 8. Rattad |
| 3. Lüli | 9. Voolikurull |
| 4. Kõrgsurvevooliku ühendusliides
(puudub mudelil DAW 600) | 10. Sisseehitatud pesuvahendipaak |
| 5. Toitekaabli riputuskonks | 11. Survepüstol |
| 6. Toitekaabel | 12. Pesuvahendi dosaator |

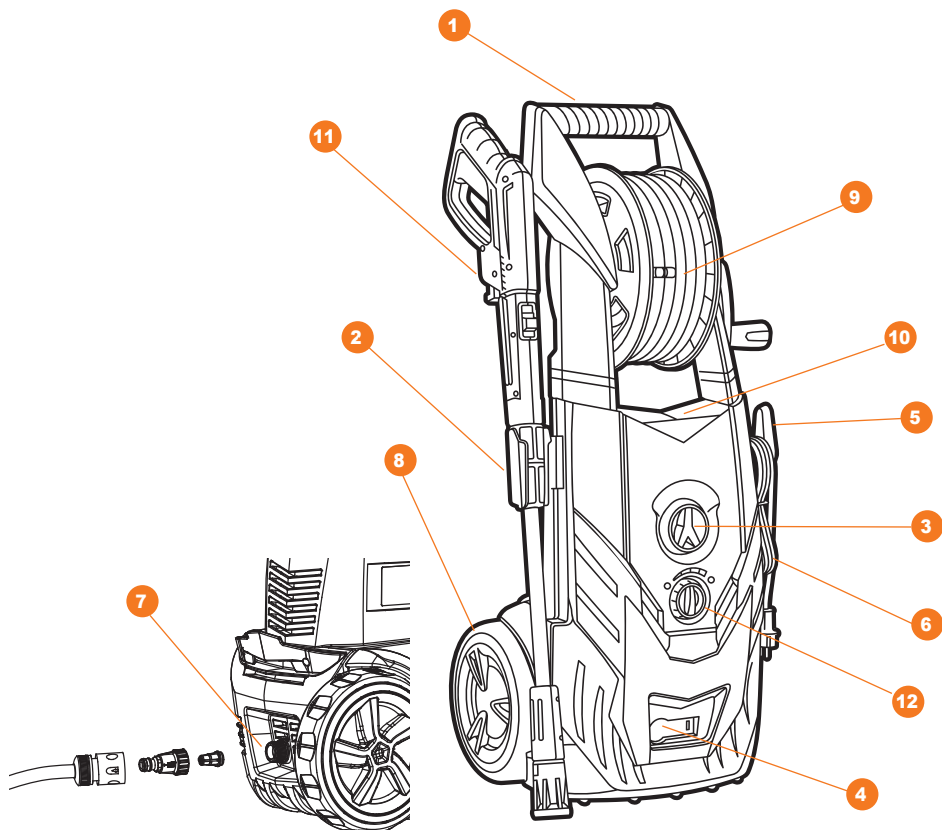

MUDELI DAW 700 ÜLDVAADE

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Transpordikäepide | 6. Toitekaabel |
| 2. Sisseehitatud pesuvahendipaak | 7. Veevarustuse ühendusliides |
| 3. Lüliti | 8. Rattad |
| 4. Kõrgsurvevooliku ühendusliides | 9. Survepüstol |
| 5. Toitekaabli riputuskonks | 10. Toitekaabli pistikupesa |

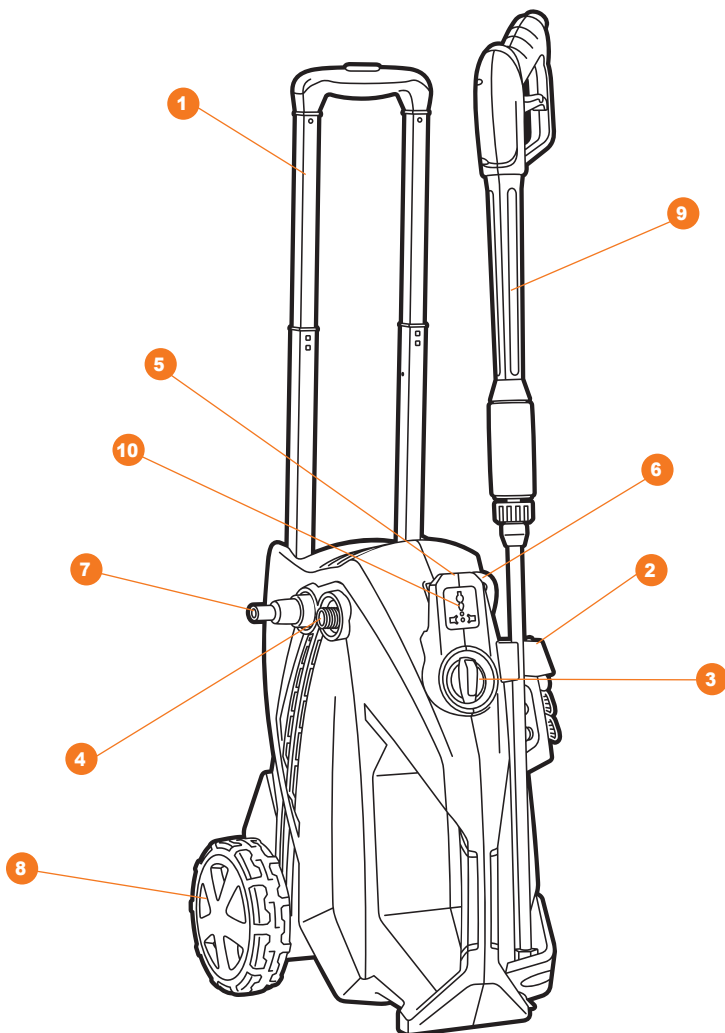

OHUTUSALANE TEAVE

Lugege käesolev peatükk tähelepanelikult läbi ja järgige alati ohutusjuhiseid. Juhiste eiramise korral võib saada elektrilöögi, võib tekkida tulekahju ja muud ohtlikud olukorrad.

- Antud seadme kasutamine on keelatud isikutel, kes ei ole läbinud kõrgsurvepesuriga töötamist käsitlevat instruktaaži või ei ole läbi lugenud kasutusjuhendit!
- Antud seadet ei tohi kasutada lapsed või muud isikud, kes oma füüsilise või vaimse seisundi tõttu vajavad kõrvalist abi.
- Seadme kasutamise ajal mitte tarvitada alkoholi või narkootilisi aineid.

Enne seadme käivitamist kontrollige seadet hoolikalt ja veenduge, et seadmel ei ole defekte. Väliste defektide avastamise korral ärge seadet käivitage ja viivitamatult pidage nõu spetsialistiga.

- Kõrgsurvejoa suunamine inimestele või loomadele on keelatud.
- Ärge kasutage seadet ise vee sees asudes.
- Toitekaabli pistiku ja pistikupesa puudutamine niiskete kättega on keelatud.
- Keelatud on elektriühendusliideste asetamine kohtadesse, kuhu võib sattuda vesi.
- Kõrgsurvepesuri sisselülitamine ilma seda eelnevalt veevarustusse ühendamata on keelatud.
- Keelatud on kasutada vett, mille temperatuur ületab 50 °C.
- Ärge lubage kõrvalistel isikutel asuda tööpiirkonnas. Operaator ja kõik inimesed, kes asuvad kõrgsurvepesuri otseses läheduses, peavad kasutusele võtma ohutusmeetmed enda kaitsmiseks pesemise ajal pestavalt objektilt eemaldatavate osakeste eest. Töötamise ajal kandke kaitseprille ja kaitseriietust.
- Kõrgsurvepesurit kasutades hoidke alati tasakaalu ja seiske stabiilselt. Kõrgsurvepesurit ei tohi kasutada olukorras, kus esineb oht kaotada tasakaal.
- Hoidke survepüstolit tugevalt mõlema käega.
- Enne igasuguse töö tegemist tuleb tagada stabiilsus, vältimaks õnnetusi ja kahjustusi, mis võivad tekkida kõrgsurvepesuri ümberkukkumise tulemusel. Seadme stabiilsus on tagatud vaid juhul kui see on paigaldatud siledale (tasasele) pinnale.
- Tööpiirkonnas peab olema piisavalt palju drenaaži, et vähendada libedal pinnal kukkumise võimalust.
- Elektrilöögiriski vähendamiseks hoidke kõiki elektriühendusliideseid kuivadena. Ärge puudutage elektriühendusliideseid niiskete kättega.
- Toitekaabli isolatsioon ei tohi olla vigastatud või pragunenud. Juhul kui toitekaabel on rikutud, võtke ühendust volitatud teenindusega ja laske toitekaabel välja vahetada.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED KÕRGSURVEPESURI KASUTAMISEL

- Kõrgsurvepesur on ette nähtud kasutamiseks vaid kodustes tingimustes (eratarbimises) - öues.
- Kõrgsurvevoolik võib ära kuluda ja kahjustuda: vältige vooliku kõverdamist või kokkupressimist. Ärge kasutage rikutud voolikut.
- Ärge kasutage kõrgsurvepesurit kergestisüttivate materjalide, kergestisüttivate gaaside või tolmu läheduses. Ärge peske asbesti sisaldavaid pindu.
- Pesuvahendeid kasutades kandke maski või respiraatorit.
- Külmal ajal töötades kontrollige, et seadme mõni detail ei oleks kinni jäätunud.
- Ärge ladustage seadet temperatuuril alla 0 °C.
- Ärge tehke muudatusi seadme konstruktsioonis! Seadme kasutamine on keelatud juhul kui esinevad puudused selle kompleksuses või juhul kui seadmel esinevad defektid.
- Ärge ühendage voolikut lahti ajal, mil seade on surve all – see on ohtlik ja võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge jätke voolu all olevat (sissselülitatud toitelülitiga) seadet järelevalveta.

SÜMBOLITE KIRJELDUS



Tähelepanu!
Vigastuste oht.



Töötamisel kasutage kaitseprille.



Tähelepanu!
Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoollega läbi.



Ei ole soovitatav ühendada joogiveetorustikku. Kasutage tehnilist veevarustustorustikku.



Ärge jätke seadet vihma kätte ja ärge kasutage seadet niisketes ruumides.





Kahekordne isolatsioon.




Kunagi ärge sihtige survepüstoliga inimeste või loomade, kõrgsurvepesuri korpuse, elektrijuhtmete (pistikupesade) või muude elektriseadmete suunas.

TOOTE MONTAAŽ

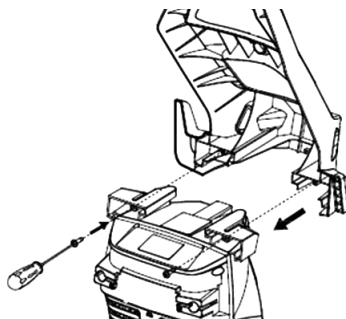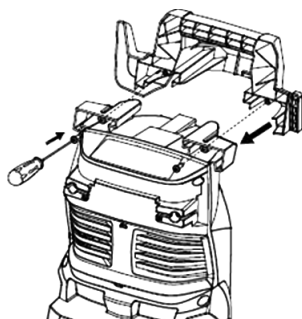

1. Võtke aparaat ja kõik detailid kastist välja.
2. Kinnitage käepide komplektis olevate kruvidega.
3. Asetage konks soontesse.
4. Paigaldage konks käepideme külge.
5. Kinnitage voolikurull käepideme külge (DAW 550, DAW 600).

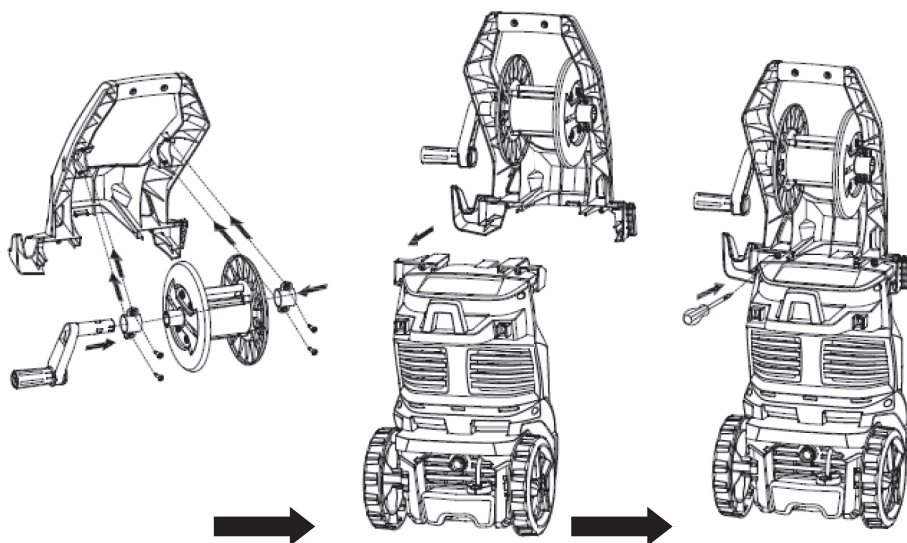

TOOTE KASUTAMINES

Nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Kaabli ülekuumenemise vältimiseks tuleb rullidel olevad kaablid tuleb alati lõpuni rullilt maha kerida. Pikendusjuhtme kasutamise korral peavad selle pistik ja pistikupesa olema veekindlad ja vastama järgmistele kaabli pikkuse ja mõõtude spetsifikatsioonile: 1,0 mm² - maks. 12,5 m, 1,5 mm² - maks. 20 m, 2,5 mm² - maks. 30 m.

Rikutud toitekaabel on ohtlik ja see tuleb lasta välja vahetada volitatud teeninduskeskuses.

ELEKTRIVÕRKU ÜHENDAMINE

Kõrgsurvepesuri elektrivõrku ühendamisel tuleb järgida järgmisi soovitusi:

- Kõrgsurvepesuri elektrivõrku ühendamisel on soovitatav kasutada ülepinge eest kaitsvat seadet, mis katkestab elektrivoolu juhul kui väljuv vool ületab 30 mA 30 ms kohta.

VEEVÕRKU ÜHENDAMINE

- Avalikesse veevõrkudesse ühendamisel peab see toimuma kooskõlas kehtivate tingimustega.
- Sissevooluvooliku võib ühendada veevarustusvõrku, mille poolt tagatav maksimaalne veesurve ei ületa 10 bar ja mille veevarustusvõimsus on vähemalt 450 l / h.
- Kui kõrgsurvepesur on ühendatud veetoruga, peab kraani ja kõrgsurvepesuri vahelise veejuhtme pikkus olema vähemalt 10 meetrit, et absorbeerida veesurve võimalikud kõikumised.

ÜHENDAMINE VÄLISTE VEEVÕTUALLIKATEGA (MAHUTITEGA)

- Imemisfunktsioon võimaldab DAEWOO kõrgsurvepesuri ühendada ka autonoomsete veeallikatega (näiteks ämbri või tünniga), kasutades vastuklapiga voolikut, mille pikkus ei ületa 1,5-2 meetrit (voolik komplekti ei kuulu).
- Täitke sissevoolu(sisseimemis)voolik veega.
- Ühendage sissevoolu(sisseimemis)voolik kõrgsurvepesuri veevarustuse ühendusliidesesse.

TÄHELEPANU!


Kasutage vaid puhast, ilma lisanditeta vett. Juhul kui valitseb liiva või muude osakeste vettesattumise oht, kasutage kindlasti lisafiltrit.

Ärge laske voolikul töötamise ajal puntrasse minna.


Voolik peab olema täielikult sirge või ühtlaselt rullile keritud.

1. Kinnitage vooliku ots survepüstoli külge, kuni see klikiga lukustub. Joon. 1

Mudelil DAW 700 kruvige vooliku ühendusliides survepüstoli külge. Joon. 2

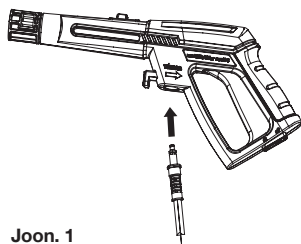


Joon. 1

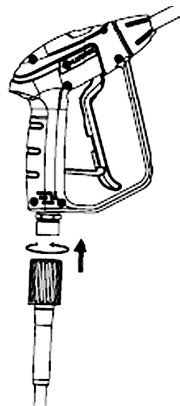

Joon. 2


2. Kinnitage survepüstoli külge reguleeritav düüs. Suruge see survepüstolisse ja keerake seda kellaosuti liikumise suunas, kuni see oma kohale fikseerub. Joon. 3

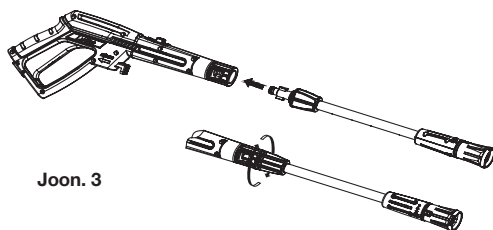


Joon. 3

3. Ühendage kõrgsurvevoolik spetsiaalse ühendusliidese abil kõrgsurvepesuri korpusega Joon. 4.

Mudelil DAW 700 Joon. 5

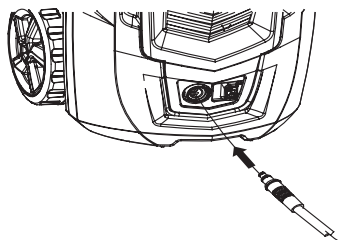

Joon. 4

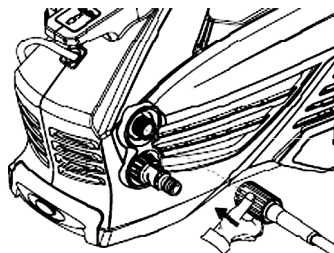


Joon. 5


4. Eemaldage transpordikork (juhul kui selline on paigaldatud) vee sissevoolu ühendusliidesest ja kruvige külge filter. Kinnitage vee pealeandevoolik (ei kuulu komplekti). Filter tuleb sissevooluarmatuuri alati paigaldada, et ära hoida võõrkehade kõrgsurvepesurisse sattumist, sest see võib pumba rikkuda. Joon. 6

Mudelil DAW 600 Joon. 7.

Mudelil DAW 700 Joon. 8

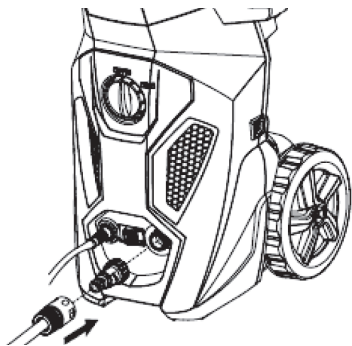


Joon. 6

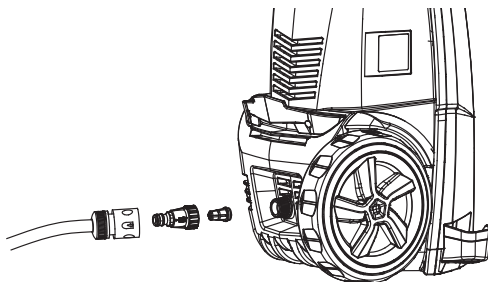

Joon. 7


5. Ühendage kõrgsurvepesur elektrivõrku.

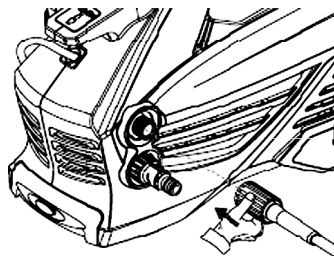


Joon. 8

KÕRGSURVEPESURI VEEVÕRKU ÜHENDAMINE

1. Avage kraan ja veenduge, et vesi on olemas (voolab).
2. Õhu väljalaskmiseks ja veevoolu stabiilsuse kontrollimiseks eemaldage survepüstolilt kaitseriiv ja vajutage päästikule.
3. Keerake lüliti asendisse ON. Mootor hakkab tööle ja tekitab süsteemis surve. Kui surve on jõudnud maksimumini, mootor seiskub ja Te saate hakata kõrgsurvepesurit kasutama. Joon. 9
Mudelil DAW 700 Joon. 10

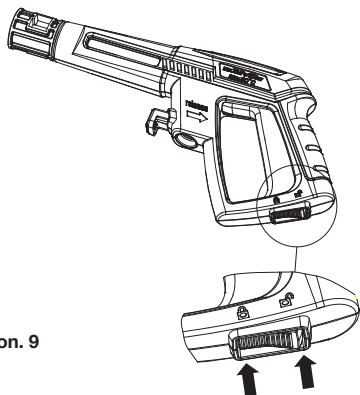

Joon. 9

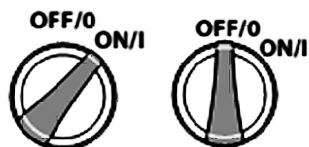

Joon. 10

KÕRGSURVEPESURI ÜHENDAMINE KÕRVALSEISVA VEEMAHUTIGA

1. Pistke vastuklapiga varustatud sissevoolu(imemis)vooliku (ei kuulu komplekti) ots veemahutisse ja korrake samu tegevusi, mis on ette nähtud töötamisel veevõrgust võetava veega.
2. Vee maksimaalne sisseimemiskõrgus (tase) on 0,5 m. Soovitame asetada veemahuti kõrgsurvepesuriga samale tasemele (kõrgusele).
3. Veejoa vallapäästmiseks vajutage survepüstoli päästikule.

TÄHELEPANU!

Kauemalt kui 2 minutit ilma pealeantava (sissevoolava) veeta töötamine kahjustab kõrgsurvepesuri pumpa.


SPETSIAALSETE PESUVAHENDITE KASUTAMINE

Lugege pesuvahendite kasutusjuhendid tähelepanelikult läbi.

Pesuvahendi kontsentratsioon lahjendatakse puhta veega pesuvahendi tootja poolt näidatud proportsioonis. Kasutage "pehmet" vett 5-7 PH.

VAHUGENERAATOR (VÄLINE, SISSEEHITAMATA)

- Täitke vahugeneraatori paak pesuvahendiga.
- Kinnitage vahugeneraator survepüstoli külge. Joon. 11

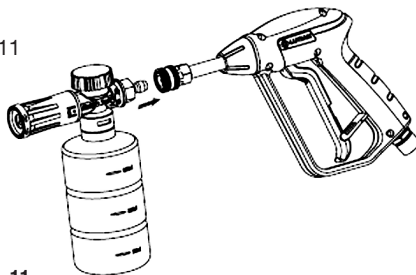


Joon. 11

- Survepüstol peab olema kõrgsurvevooliku kaudu kõrgsurvepesuriga ühendatud.
- Vahuvoo vallapäästmiseks vajutage survepüstoli päästikule.

SISSEEHITATUD VAHUGENERAATOR


Kõrgsurvepesurite mudelid DAW 500, DAW 550, DAW 600 on varustatud sisseehitatud pesuvahendipaagiga.

- Eemaldage pesuvahendipaagi kaas ja täitke paak vedela pesuvahendiga. Ärge lahjendage pesuvahendit veega, sest pesuvahend ja vesi segunevad automaatselt. Joon. 12

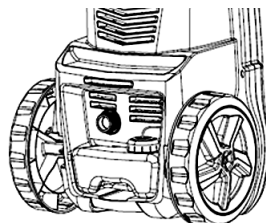

Joon. 12

- Pesuvahendi veele lisamine toimub ainult madala survega töörežiimil.
- Kinnitage reguleeritav düüs survepüstoli külge ja keerake surveregulaator madala survega töörežiimi asendisse. Joon. 13

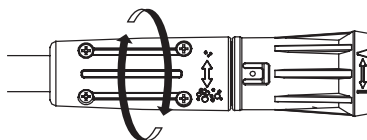


Joon. 13

- Pesuvahendiga pesemiseks vajutage survepüstoli päästikule.

SURVEOTSIKU(DÜÜSI) REGULEERIMINE

Reguleeritav düüs võimaldab kasutada erinevaid pihustusviise – alates laiema nurgaga pihustusviisist kuni otsesuunas lenduva, ühte punkti suunatud joani. Kasutades kõrgsurvepesurit puitteki, -vooderdise, transpordivahendite jne pesemiseks, alustage alati laiema joaga, et vältida pestava pinna vigastamist pesemise ajal. Pesemist alustage alati kohast, mis jääb vähem nähtavale (testimiseks). Maksimaalne survejõud saavutatakse ühte punkti suunatud joaga pesemisel. Joon. 14

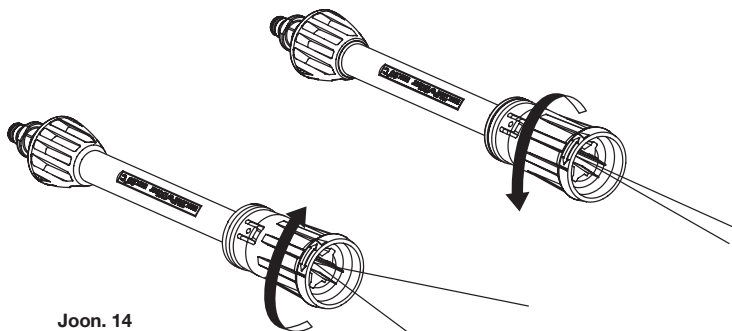


Joon. 14

DAW 600 komplekti kuulub 4 pihustusdüüsi survejoa reguleerimiseks:


- Must - vahuga töötamiseks
- Punane - 0°
- Roheline - 25°
- Valge - 40°

DAW 700 komplekti kuulub 4 pihustusdüüsi survejoa reguleerimiseks:


- Punane - 0°
- Kollane - 15°
- Roheline - 25°
- Valge - 40°

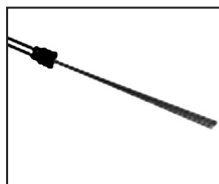


0° punane

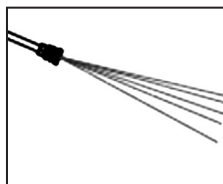

15° kollane

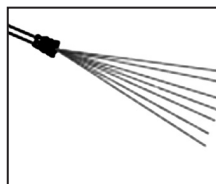

25° roheline

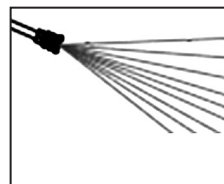

40° valge

Ärge keerake regulaatorit üle piirajate! Üle piirajate keeramine rikub regulaatori.

TÄHELEPANU!

Tarnekomplekti kuulub nõi düüsi puhastamiseks. Puhastage düüsi vastavalt vajadusele.

KÕRGSURVEKÕRGSURVEPESURI VÄLJALÜLITAMINE

1. Laske survepüstoli päästik lahti.
2. Keerake lüliti asendisse OFF.
3. Vajutage survepüstoli päästikule rõhu alandamiseks süsteemis.
4. Ühendage kõrgsurvepesur vooluvõrgust lahti.
5. Sulgege veekraan või võtke veevarustus(sissevoolu)voolik veemahutist välja.
6. Ühendage veevarustus(sissevoolu)voolik kõrgsurvepesurist lahti.
7. Ühendage kõrgsurvevoolik survepüstoli küljest lahti.
8. Ühendage kõrgsurvevoolik kõrgsurvepesuri küljest lahti.

TEHNILINE HOOLDUS

Alati enne hooldustööde tegemist ühendage kõrgsurvepesur vooluvõrgust lahti.

Kõrgsurvepesuri tööea pikendamiseks tehke hooldustöid regulaarselt. Juhul kui kasutate kõrgsurvepesurit kõrge temperatuuriga või tolmustes tingimustes, teostage ülevaatusi sagedamini.

Pragunemise vältimiseks puhastage regulaarselt kõiki liideseid. Kummitihendeid õlitage liitumäärdega.

Kõrgsurvepump on täidetud õliga, millest piisab pumba tööea lõpuni. Õli vahetama ei pea, kuid õilekete tekkimise korral võtke kindlasti ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Veefiltrit kontrollige regulaarselt, võtke see lahti ja loputage seda sooja seebivees.

Hoidke ventilatsioonivaused puhastena ja vältige vee sattumist nendesse. Mootori tööea pikkus sõltub heast ventilatsioonist.

LADUSTAMINE

Puhastage kõrgsurvepesurit pärast iga kasutuskorda. Kindlasti ühendage lahti kõrgsurvevoolik ja veevarustus(sissevoolu)voolik.

Ladustamiseks ettenähtud ruum peab olema kuiv ja tolmuvaba. Hoidke kõrgsurvepesurit lastele ligipääsmatus kohas.

Enne seadme hoiulepanekut tuleb seadme võimalikud rikked täielikult kõrvaldada, et kõrgsurvepesur oleks alati kasutusvalmis.

Enne ladustamist madala temperatuuriga ruumides valage pumbast kindlasti vesi välja ja kuivatage pump. Sel eesmärgil on lubatud kõrgsurvepesur paariks sekundiks ilma vee pealeandmiseta käivitada.

TRANSPORTIMINE

Seadet tuleb transportida seadme pakendil näidatud asendis.

Peale- ja mahalaadimise ajal ei tohi seade saada lööke ega põrutusi.

Seadme liikumise vältimiseks transpordivahendi sisemuses peab seade transpordivahendis olema kindlalt kinnitatud.

RIKETE KÕRVALDAMINE

RIKE	VÕIMALIK PÕHJUS	RIKKE KÕRVALDAMINE
Kõrgsurvepesur on ühendatud elektrivõrku, kuid mootor ei tööta.	Toitekaabel või selle pistik on kahjustatud; pinge ja sagedus elektrivõrgus ei ole 220V / 50Hz; Mootor on ülekuumenenud, ülekuumenemise vastane kaitse on sisse lülitunud.	Kreipkitès j serviso centrà; Prijunkite prie atitinkamos įtampos; Leiskite varikliui atvèsti maždaug 30 minučių ir vèl įjunkite į el. tinklą.
Surve langus, pulseeriv juga.	Siseneva vedeliku kõrge temperatuur; Nõrk vee sissevool veevõrgust; Sissevoolu- ja kõrgsurvevoolikute süsteemis puudub hermeetilisus; Veefilter on umbes; Pihustusdüüs on umbes.	Kasutage vedelikku, mille temperatuur ei ületa 50 ° C; Reguleerige veevoolu vastavalt vajalikule kogusele; Vahetage välja kahjustatud voolikud ja tihendid liideste süsteemides; Võtke filter välja ja loputage seda; Puhastage pihustusdüüs nõelaga (nõel kuulub komplekti).
Kõrgsurvepesur ei saavuta vajalikku survet.	Filter on umbes; Nõrk veesurve veevõrgust, millega kõrgsurvepesur ühendatud on; Süsteem ei ole hermeetiline (laseb läbi); Väljaveninud lukustusvedrud.	hastage filter; Reguleerige veevoolu vastavalt vajalikule kogusele; Tagage hermeetilisus; Võtke ühendust teeninduskeskusega.
Pesuvahend ei jõua töödeldavale pinnale.	Pesuvahendipaak on umbes, pesuvahendijääkide kristalliseerumine; Pesuvahend on liiga paksu konsistentsiga.	Loputage pesuvahendipaaki pärast iga kasutuskorda; Valage pesuvahend välja ja peske paak. Kasutage tootja poolt soovitatud pesuvahendit.
Lekked survepüstolis ja düüsid.	Survepüstol või düüsid on rikunud	Välja vahetada

TOOTE UTILISEERIMINE

- See seade ja selle komponendid on valmistatud keskkonnasõbralikest ja inimese tervisele ohututest materjalidest ja ainetest. Ja siiski – selleks, et vältida negatiivset toimet keskkonnale pärast seadme kasutamise lõpetamist, pärast selle kasutusea lõppemist või selle sobimatuse korral edasiseks kasutamiseks, tuleb seade vanametalli ja plastmassi ümbertöötlemiseks toimetada kogumiskeskusesse.
- Seadme ja selle osade utiliseerimine hõlmab nende täielikku demontaaži ja sellele järgnevat sorteerimist materjalide ja ainete liikide kaupa nende edasiseks ümbersulatamiseks või -töötlemiseks.



- Seade tuleb utiliseerida vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele ja keskkonnale kahju tekitamata.
- Seadme ja/või selle koostisosade äraviskamine koos olmeprügiga prügikonteinerisse või prügikogumiskohta on keelatud.
- Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta ja nende hävitamise ja nende keskkonnale kahjutuks muutmise kohta tuleb elektri- ja elektroonikaseadmed sorteerida ja saata kogumispunktidesse.
- Pärast elektriseadme kasutamise lõppu on selle omanik kohustatud seadme vastavalt kehtivatele õigusnormidele ja tootja soovitusi järgides utiliseerima.

Eeltoodu ei kehti seadme pakendis sisalduvate tarvikute ja abiseadmete kohta, millel puuduvad elektrilised koostisosad.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toote nimetus: Kõrgsurvepesur

Mudel: DAW 400, DAW 450, DAW 500, DAW 550, DAW 600, DAW 700

Teavitame, et eelloetletud tooted on toodetud Daewoo litsentsiga ja need vastavad kõigile EL direktiivide põhinõuetele:

Masinate direktiiv 2006/42/EÜ

Direktiiv elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 2014/30/EL

Müradirektiiv 2000/14/EÜ_2005/88/EÜ

RoHS direktiiv 2011/65/EL

Tagatud müraintensiivsuse tase: 92 dB(A)

Varustuse kontrollimisel kohaldati järgmisi harmoneeritud standardeid ja norme:

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2007/2:2015

EN 61000-3-2:2014/3-3:2013

EN 62321-1:2013/2:2014

EN ISO 3744:1995

AfPS GS 2014:01 PAK

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-2.3-1.5:2014

IEC 62321-6.7-1:2015

IEC 62321-8:2017

Jälgijatojo institucija:

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle
Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany

Intertek Testing Services Ltd., Shanghai
Block B, Jinling Business Square,
No.801 YiShan Road, Shanghai, China.

Alexander Shatov
Juhatuse esimees (Peadirektor)
Daewoo Power Products sp. z o.o.
Warszawa, 2020-04-22



GARANTII

Kõik DAEWOO tooted sertifitseeritakse vastavalt EL nõuetele.

DAEWOO tooteid tuleb kasutada, hooldada ja hoiustada täpselt nii nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.

GARANTIIAEG

Toote põhigarantiaaeg, juhul kui toodet kasutatakse isiklikel ja olmelistel eesmärkidel, on **24 kuud** alates müügikuupäevast.

Toote põhigarantiaaeg, juhul kui toodet kasutatakse äri- ja professionaalses tegevuses, on **12 kuud** alates müügikuupäevast.

Garantiiajal kõrvaldatakse tasuta sellised defektid, mis on tekkinud madala kvaliteediga materjalide kasutamise tõttu tootmises ja tootja süül tekkinud montaažidefektid. Garantii jõustub vaid juhul kui Garantiikaart on õigesti täidetud. Pretensioonid toote kvaliteedi osas võetakse vastu kindlaksmääratud vormis. Pretensiooni vorm on vabalt kättesaadav ja elektrooniliselt allalaetav internetilehelt: **www.daewoo-power.com**. Nõude vormi saamiseks võite ühendust võtta ka volitatud teeninduskeskusega. Toode võetakse remonti puhtana (ei tohi olla määrduanud jne) ja täiskomplektelt.

LISAGARANTII XXL

Toote valmistaja tagab tootele lisagarantii – **12 kuud** pärast põhigarantiaaja lõppu. Lisagarantii jõustub vaid juhul kui on täidetud järgmised nõuded:

- Klient registreerib ostetud toote veebilehel www.daewoo-power.lv hiljemalt 30 päeva jooksul toote ostukuupäevast. Eduka registreerimise kinnituseks on vastus, mis saadetakse registreerimisel näidatud e-posti aadressile.
- Plaaniliste tehniliste hoolduste (edasises tekstis "TH") läbimine volitatud teeninduskeskuses ja garantiikaardile vastava sissekande tegemine. Hooldusgraafik ja -tööde nimekirj on ära toodud iga toote kasutusjuhendis ja veebilehel **www.daewoo-power.com**.
- Tarbija järgib toote kasutamisel kõiki Kasutusjuhendis toodud nõudeid ja soovitusi.

Lisagarantii ei jõustu juhul kui mõnda eeltoodud nõuetest ei täideta. Lisagarantii ei kata teatud detaile, komponente, abimaterjale, defekte ja juhtumeid, mida põhigarantiaaeg ei kata.

GARANTIITINGIMUSED

Garantii katab vaid tootmisdefekte ja nende defektide tasuta kõrvaldamist.

Suurem osa tooteid vajab erilist hooldust ja regulaarset tehnilist hooldust. Hooldusprotseduurid on loetletud iga toote kasutusjuhendis. Tehnilist hooldust võivad teostada vaid volitatud teeninduskeskuste spetsialistid, tehes garantiikaardile vastava sissekande. Ostja kaotab õiguse lisagarantiile juhul kui tehnilisi hooldusi ei tehta õigeaegselt ja selle tulemusel on tekkinud häired (defektid) toote ühenduste, detailide ja agregaatide töös.

Seadmete tehniline hooldus ei sisaldu tootja(müüja)garantiis ja tarbija tasub nende eest vastavalt volitatud teeninduskeskuse hinnakirjale.

Juhul kui defektidest ja/või nendega seotud häiretest seadme töös pärast nende avastamist õigeaegselt ei teatata, on müüjal, importijal või volitatud organisatsioonil õigus täielikult või osaliselt keelduda pretensioonis toodud nõudmistest täitmisest.

Garantii ei kata vääramatu jõu juhtumeid, mis ei allu tootja kontrollile.

Tootmisvigade olemasolu määrab kindlaks volitatud teeninduskeskuse ekspertkomisjon.

GARANTII EI KATA

- mehaanilisi kahjustusi (praod, killud) ja kahjustusi, mida on tekitanud halvad töötingimused, võõrkehade asumine tootes või selle ventilatsioonirestides ning vigastusi, mis on tekkinud vale hoiustamise (metalldetailide korrosioon) tõttu;
- kahjustusi, mis on tekkinud ummistunud kütuse- või jahutussüsteemi tõttu;
- mehaanilisi kahjustusi, mis on tekkinud toote ülekoormuse, tootega valel viisil töötamise või toote valel viisil kasutamise või elektrivõrgu parameetrite ebastabiilsuse tulemusena. Üheselt mõistetavateks toote ülekoormusele viitavateks tunnusteks on detailide sulamine või värvimuutus staatori- või rootorisõlmedel kõrge temperatuuri tõttu, samaaegne ühe või rohkemate sõlmede kahjustus, kriimustused silindri või kolvi pinnal, kolvirõngaste või ühendavate varraste kahjustused. Garantii ei kata ka elektrienergia generaatori automaatse pingestabilisaatori kahjustusi, mis on tekkinud valel viisil kasutamise tõttu;
- kasutamise ajal loomulikule kulumisele allutatud abimaterjalide (süsinikharjad, kaablid, kummitihendid, tihendid, amortisaatorid, sidurivedrud, süüteküünlad, mürasummutid, düüsid, kettad, lülid, ajamivõllid, kaablid, starterid, klambrid, muhvid, kiilrihmad, pirnid, vahetatavad akud, patareid, filtrid ja kaitseelemendid, määrdeained, vahetatavad tarvikud, aksessuaarid, rattad, noad, puurid, noahoidjad, trimmeripead, lõikeketid, siinid, juhtkaablid, lukud ja ülekoormustapid, kaitsmed, liugpoldid, messingist hammasrattad, torsioonvedrud, summutiklapid jne) kahjustusi;
- profülaktilist hooldust, toote jooksvat hooldust (puhastamine, pesemine, õlitamine jne), toote paigaldamist ja konfigureerimist;
- elektrijuhtmete mehaanilisi ja termilisi kahjustusi;
- toote remonti, juhul kui toode on avatud või juhul kui seda on parandatud väljaspool volitatud teeninduskeskust. Tunnused, mis kinnitavad toote avamist väljaspool volitatud teeninduskeskust, on ühendusdetailide kortsud, kriimustused, painded kinnituste ühenduskohtades;
- defekte, mis on tekkinud veatunnustega (kasvanud müratase või vibratsioon, vähenenud võimsus, kiirus, tekkinud kõrbelõhn) seadme kasutamise tulemusel;
- võimalikke kahjustusi, mis on tekkinud tunniloenduriga (mitte üle 150 tunni kuus) varustatud seadme ülemäärase kasutamise tulemusel;
- toote (ressursi) loomulikku kulumist;
- garantii ei kehti juhul kui garantiikaart on täitmata või sellel puudub müüja pitser;
- garantii ei kehti juhul kui garantiikaardil puudub toote omaniku allkiri.

Power your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea

WWW.DAEWOO-POWER.COM

#1